

Massenzusammenstellung

26.03.2026

Dimension: 300 / 300								
Nr.	Oberer Schacht	Unterer Schacht	Straße	Material	Rohrlänge [m]	Höhe/Breite [mm]	Baujahr	Eigentum
1	51000147	51000191	Am Alten Flugplatz ~1046	Beton	61,16	300/300	1991	Gemeindeeigentum
					61,16			

Sanierungstechniken		Anzahl	Einheit
INJ04.02.0040. Stutzensanierung DN200 - DN300		2	St.
INJ04.02.0010. Riss- und Scherbensanierung DN200 - DN300		1	St.

Datenzusammenstellung		Länge [m]	Anzahl	Einheit
Anzahl Stutzen/Abzweige (offen)			0	St.
Anzahl Stutzen/Abzweige (geschlossen)			0	St.
Anzahl Stutzen/Abzweige (schadhaft)			2	St.
Anzahl Stutzen/Abzweige (einragend)			0	St.
Anzahl Wurzeleinwüchse		0,00	0	St.
Ablagerungen		0,00	0	St.


Dimension: alle								
Nr.	Oberer Schacht	Unterer Schacht	Straße	Material	Rohrlänge [m]	Höhe/Breite [mm]	Baujahr	Eigentum
1	51000147	51000191	Am Alten Flugplatz ~1046	Beton	61,16	300/300	1991	Gemeindeeigentum
					61,16			

Sanierungstechniken		Anzahl	Einheit
INJ04.02.0040. Stutzensanierung DN200 - DN300		2	St.
INJ04.02.0010. Riss- und Scherbensanierung DN200 - DN300		1	St.

Sanierungsvariante - Haltung

Kurzbezeichnung:	Reparatur		
SV - Bemerkung:			
Straße:	Am Alten Flugplatz ~1046	Ortsteil:	Kassfeld (Kassfeld)
Anfangsschacht:	51000147	Endschacht:	51000191
		mittlere Tiefe:	1,79
Material:	Beton	AbwasserArt:	Mischwasser
		Baujahr:	1991
Profilhöhe:	300,00	Profilbreite:	300,00
		H.-Länge:	62,66
Eigentümer:	Gemeindeeigentum	Kanalart:	Freispiegelkanal
		Rohrlänge:	61,16
Maßnahme:	1321702	U-Richtung:	+
		U-Datum:	15.02.2017
	C	Schadensklasse:	0
		Klassifizierung:	M149-2_2017

Kürzel	Anf Stat	End Stat	Z1	Z2	Befundbezeichnung - Langtext	Sanierungstechnik	AbsNr	SAB - Bemerkung
BCDXP	0,00				Rohranfang			
BDA 12-12	0,00				Allgemeines Foto			
BCADA 10	10,80		150		Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)			
BCAEA 10	37,80		150		Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)			
BAHC 10	37,80				Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)			
BAHD 10	37,80				Schadhafter Anschluss (beschädigt)	INJ04.02.0040. Stützensanierung DN200 - DN300	1	
BAP 10	37,80				Hohlraum sichtbar			
BDBSM	37,80				Sofortmassnahme			
BCAEA 10	52,50		150		Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)			
BAHC 10	52,50				Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)	wie vorher	1	
BAG 10	52,50			2	Einragener Anschluss			
BAO 10	52,50				Boden sichtbar			
BACB 11-1	60,90		30		Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen			
BAO 11-1	60,90				Boden sichtbar	INJ04.02.0010. Riss- und Scherbensanierung DN200 - DN300	2	
BACA 7	60,90		10		Rohrbruch/Einsturz Bruch			
BCEXP	62,10				Rohrende			

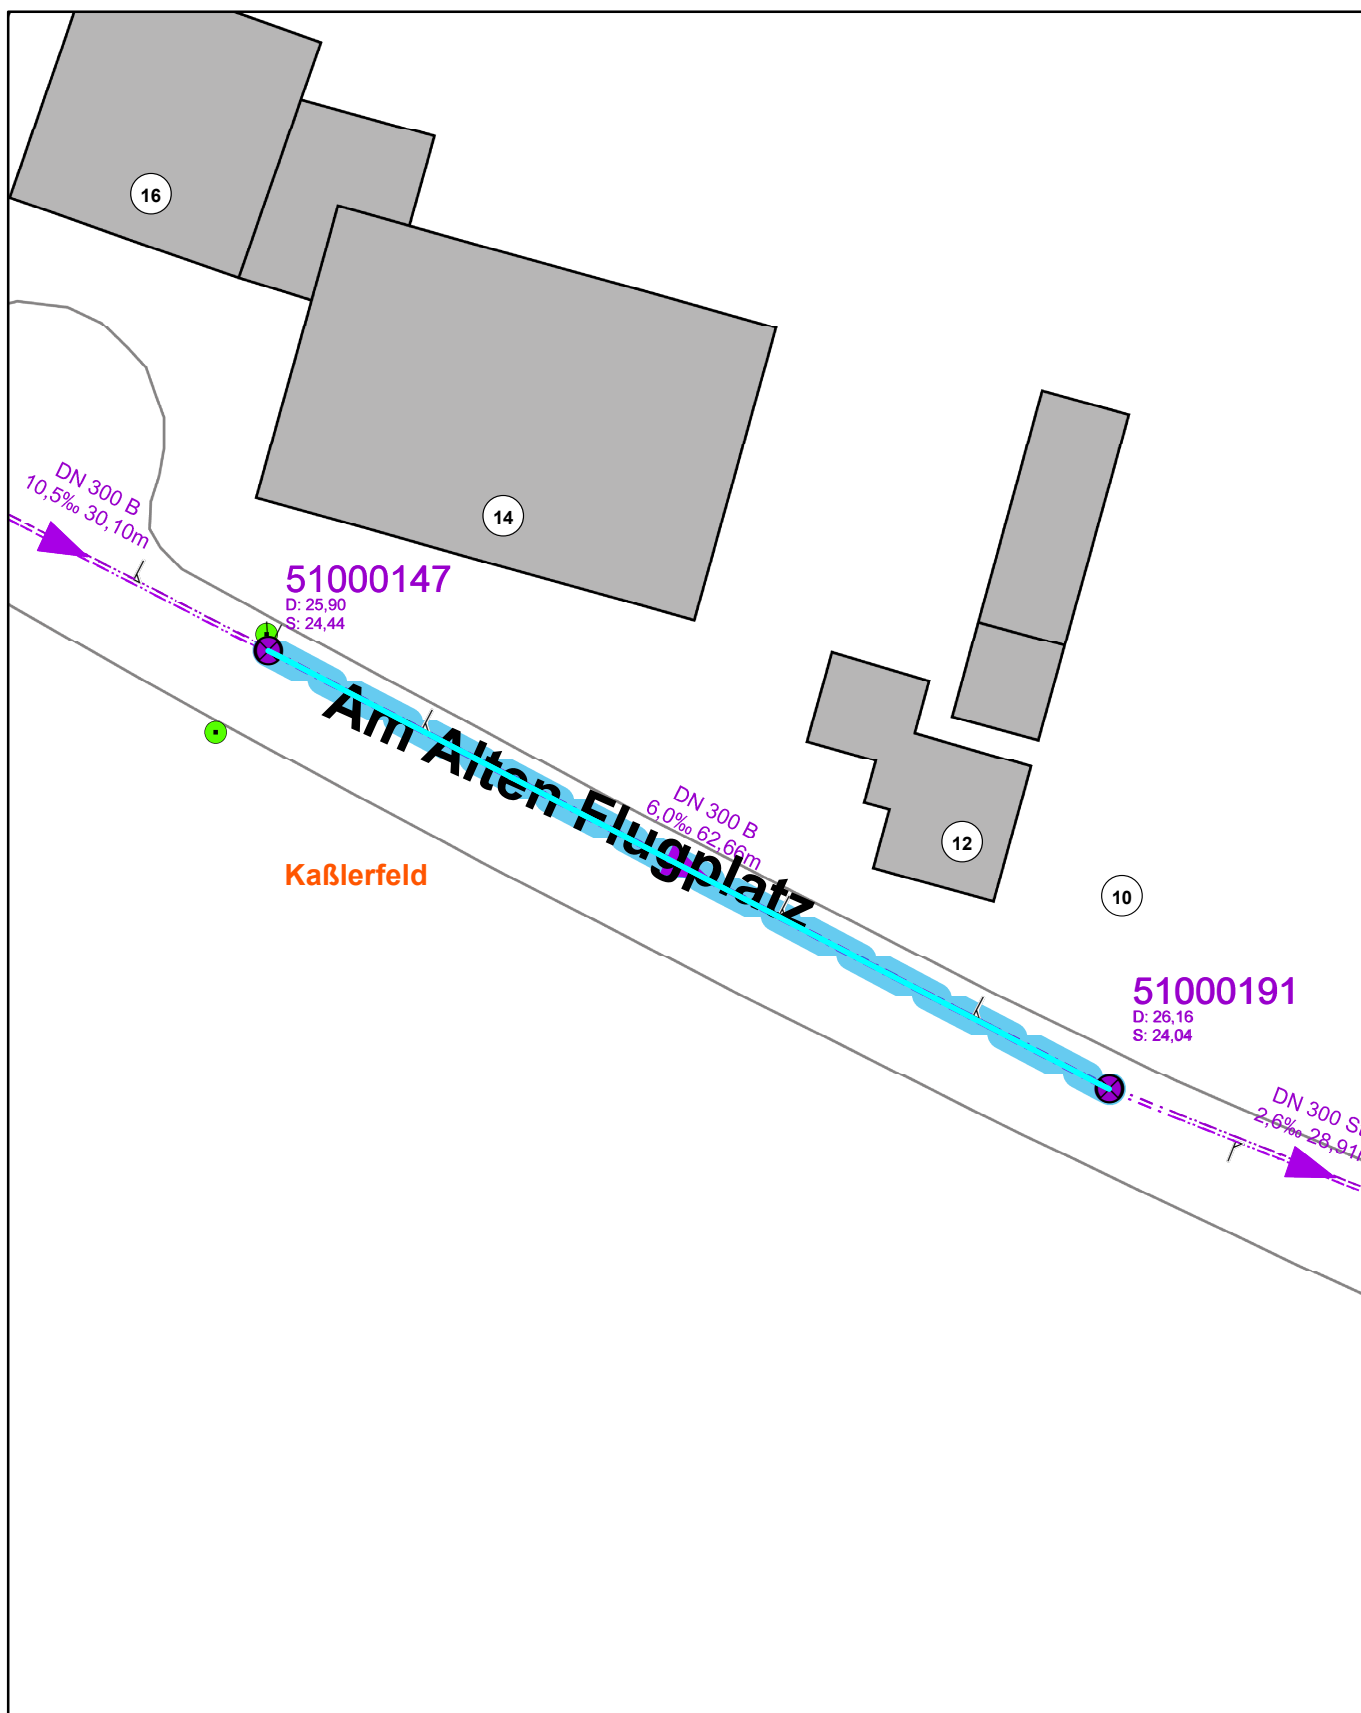

Haltungsplan zum Auftrag

5_1046_Am Alten Flugplatz_Kassfld - REP0258

Hinweis: Nur für Planungszwecke!

Die eingetragenen Höhen sind nicht verbindlich. Vor Beginn etwaiger Planungs- bzw. Baumaßnahmen ist die Richtigkeit der Höhenangaben vor Ort zu prüfen.

Reparatur

Renovierung

Erneuerung

Wirtschaftsbetriebe

DUISBURG



Maßstab:

1 : 500

Bearbeiter:

WBDUISBURG\Hajjam-Sai

Datum:

26.03.2026

