

Massenzusammenstellung

26.03.2026

Dimension: 200 / 200								
Nr.	Oberer Schacht	Unterer Schacht	Straße	Material	Rohrlänge [m]	Höhe/Breite [mm]	Baujahr	Eigentum
1	54990007	54990008	Ankerstr. ~1185	Steinzeug	19,63	200/200	1928	Gemeindeeigentum
2	54990008	54990009	Ankerstr. ~1185	Steinzeug	55,17	200/200	1928	Gemeindeeigentum
					74,79			

Sanierungstechniken		Anzahl	Einheit
INJ04.02.0010. Riss- und Scherbensanierung DN200 - DN300		5	St.
INJ04.02.0040. Stützensanierung DN200 - DN300		1	St.

Datenzusammenstellung		Länge [m]	Anzahl	Einheit
Anzahl Stutzen/Abzweige (offen)			0	St.
Anzahl Stutzen/Abzweige (geschlossen)			0	St.
Anzahl Stutzen/Abzweige (schadhaft)			1	St.
Anzahl Stutzen/Abzweige (einragend)			0	St.
Anzahl Wurzeleinwüchse		0,00	0	St.
Ablagerungen		0,00	0	St.

Dimension: alle								
Nr.	Oberer Schacht	Unterer Schacht	Straße	Material	Rohrlänge [m]	Höhe/Breite [mm]	Baujahr	Eigentum
1	54990007	54990008	Ankerstr. ~1185	Steinzeug	19,63	200/200	1928	Gemeindeeigentum
2	54990008	54990009	Ankerstr. ~1185	Steinzeug	55,17	200/200	1928	Gemeindeeigentum
					74,79			

Sanierungstechniken		Anzahl	Einheit
INJ04.02.0010. Riss- und Scherbensanierung DN200 - DN300		5	St.
INJ04.02.0040. Stützensanierung DN200 - DN300		1	St.

Sanierungsvariante - Haltung

Kurzbezeichnung:	Reparatur		
SV - Bemerkung:			
Straße:	Ankerstr. ~1185	Ortsteil:	Freudenberg-Nord INdf-N
Anfangsschacht:	54990008	Endschacht:	54990009
		mittlere Tiefe:	2,51
Material:	Steinzeug	AbwasserArt:	Mischwasser
		Baujahr:	1928
Profilhöhe:	200,00	Profilbreite:	200,00
		H.-Länge:	56,67
Eigentümer:	Gemeindeeigentum	Kanalart:	Freispiegelkanal
		Rohrlänge:	55,17
Maßnahme:	9002602	U-Richtung:	-
		U-Datum:	27.02.2026
1	Schadensklasse	1	Klassifizierung
			DWA13_2026

Kürzel	Anf Stat	End Stat	Z1	Z2	Befundbezeichnung - Langtext	Sanierungstechnik	AbsNr	SAB - Bemerkung
BCDXP	0,00				Rohranfang			
BDB	1,00				Allgemeine Anmerkung:	INJ04.02.0010. Riss- und Scherbensanierung DN200 - DN300	1	
BDA 0	1,00				Allgemeines Foto			
BABBC 7-12	1,00		2		Rissbildung Riss komplexe Rissbildung			
BCAAB 3	1,50		150	150	Abzweig (geschlossen)			
					Verschoebene Verbindung radial rechtwinklig zur Rohrleitungssachse			
BAJB 6	1,90		12		Abzweig (geschlossen)			
BCAAB 9	3,20		150	150	Abzweig (geschlossen)			
BCAAB 3	13,70		150	150	Abzweig (geschlossen)			
BCAAA 10	16,30		150	150	Abzweig (offen)			
BCAAB 9	17,90		150	150	Abzweig (geschlossen)			
BBAB 7-8	19,20		1		Wurzeln einzelne feine Wurzeln			
BCAAA 3	28,40		150	150	Abzweig (offen)			
BAIZ 4-5	28,60		1		Einr. Dichtungsmaterial, andere Dichtungsart			
BCAAB 9	29,90		150	150	Abzweig (geschlossen)			
BCAEA 3	38,90		150	150	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)			
BAHC 3	38,90				Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)	INJ04.02.0040. Stützsanierung DN200 - DN300	2	
BCAAA 9	39,70		150	150	Abzweig (offen)			
BCAAA 3	48,30		150	150	Abzweig (offen)			
BABBC 1-3	54,40		1		Rissbildung Riss komplexe Rissbildung	INJ04.02.0010. Riss- und Scherbensanierung DN200 - DN300	3	
BCAAA 3	54,80		150	150	Abzweig (offen)			
BACB 5-6	55,10		100		Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen			
BABBB 6-9	55,10		2		Rissbildung Riss am Rohrumfang			
BACA 8-9	55,10		100		Rohrbruch/Einsturz Bruch			
BAO 8-9	55,10				Boden sichtbar	wie vorher	3	
BDB	55,10				Allgemeine Anmerkung:			
					Verschoebene Verbindung radial rechtwinklig zur Rohrleitungssachse			
BAJB 6	55,90		12					
BCEXP	55,90				Rohrende			

Sanierungsvariante - Haltung

Kurzbezeichnung:	Reparatur		
SV - Bemerkung:			
Straße:	Ankerstr. ~1185	Ortsteil:	Freudenberg-Nord Ndf-N
Anfangsschacht:	54990007	Endschacht:	54990008
		mittlere Tiefe:	2,41
Material:	Steinzeug	AbwasserArt:	Mischwasser
		Baujahr:	1928
Profilhöhe:	200,00	Profilbreite:	200,00
		H.-Länge:	21,12
Eigentümer:	Gemeindeeigentum	Kanalart:	Freispiegelkanal
		Rohrlänge:	19,63
Maßnahme:	9002602	U-Richtung:	-
		U-Datum:	27.02.2026
1	Schadensklasse	1	Klassifizierung
			DWA13_2026

Kürzel	Anf Stat	End Stat	Z1	Z2	Befundbezeichnung - Langtext	Sanierungstechnik	AbsNr	SAB - Bemerkung
BCDXP	0,00				Rohranfang			
BABBC 4-5	0,40		2		Rissbildung Riss komplexe Rissbildung			
BACB 2-4	0,40		100		Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen	INJ04.02.0010. Riss- und Scherbensanierung DN200 - DN300	1	
BABBC 12-12	0,40		3		Rissbildung Riss komplexe Rissbildung			
BCAAA 3	0,70		150	150	Abzweig (offen)			
BAJB 6	0,70		14		Versobene Verbindung radial rechtwinklig zur Rohrleitungssache			
BCAAA 9	1,20		150	150	Abzweig (offen)			
BCAAA 11	2,40		150	150	Abzweig (offen)			
BABBA 12-0	6,60		1		Rissbildung Riss in Längsrichtung			
BABBA 8-0	6,60		1		Rissbildung Riss in Längsrichtung			
BCAAA 2	12,10		150	150	Abzweig (offen)			
BABBA 8-0	14,40		2		Rissbildung Riss in Längsrichtung			
BABBB 12-12	16,80		1		Rissbildung Riss am Rohrumfang	wie vorher	1	
BCAAA 10	18,00		150	150	Abzweig (offen)			
BAJB 6	20,30		14		Versobene Verbindung radial rechtwinklig zur Rohrleitungssache			
BCEXP	20,30				Rohrende			



Haltungsplan zum Auftrag

5_1185_Ankerstr_Ndf-N - REP0373

Hinweis: Nur für Planungszwecke!

Die eingetragenen Höhen sind nicht verbindlich. Vor Beginn etwaiger Planungs- bzw. Baumaßnahmen ist die Richtigkeit der Höhenangaben vor Ort zu prüfen.

Reparatur

Renovierung

Erneuerung

Wirtschaftsbetriebe

DUISBURG

N



Maßstab:

1 : 500

Bearbeiter:

WBDUISBURG\Hajjam-Sai

Datum:

26.03.2026



Haltungsplan zum Auftrag

5_1185_Ankerstr_Ndf-N - REP0373

Hinweis: Nur für Planungszwecke!

Die eingetragenen Höhen sind nicht verbindlich. Vor Beginn etwaiger Planungs- bzw. Baumaßnahmen ist die Richtigkeit der Höhenangaben vor Ort zu prüfen.

Reparatur

Renovierung

Erneuerung

Wirtschaftsbetriebe

DUISBURG



Maßstab:

1 : 500

Bearbeiter:

WBDUISBURG\Hajjam-Sai

Datum:

26.03.2026



Übersichtsplan 5_1185_Ankerstr_Ndf-N - REP0373

Hinweis: Nur für Planungszwecke!
Die eingetragenen Höhen sind nicht verbindlich. Vor Beginn etwaiger Planungs- bzw. Baumaßnahmen ist die Richtigkeit der Höhenangaben vor Ort zu prüfen.

Maßstab:	1 : 2500
Bearbeiter:	WBDUISBURG\Hajjam-Sai
Datum:	26.03.2026