

Massenzusammenstellung

25.03.2026

| Dimension: alle | | | | | | |
|-----------------|----------|------------------|-----------|-------------------|---------|------------------|
| Nr. | Schacht | Straße | Material | Länge/Breite [mm] | Baujahr | Eigentum |
| 1 | 54990049 | Haroldstr. ~1688 | Mauerwerk | 1,5/- | 1904 | Gemeindeeigentum |
| 2 | 54990048 | Haroldstr. ~1688 | Mauerwerk | 1,5/- | 1904 | Gemeindeeigentum |
| 3 | 54990047 | Haroldstr. ~1688 | Mauerwerk | 1,5/- | 1904 | Gemeindeeigentum |

| Sanierungstechniken | | | | | Anzahl | Einheit |
|---|--|--|--|--|--------|---------|
| ROB10.10.0510. Steigeisen austauschen | | | | | 12 | St. |
| ROB10.10.0570. Hülse aus Edelstahl liefern /einbauen | | | | | 3 | St. |
| ROB10.10.0520. Systemleiter einbauen | | | | | 3 | St. |
| ROB10.02.0020. Mörtelbeschichtung an Mauerflächen | | | | | 10,5 | m2 |
| ROB10.01.0010. Podeste ausstemmen /erneuern DN 200-300 | | | | | 2 | St. |
| ROB10.01.0030. Schachtsohle aufnehmen /profilieren DN 200-300 | | | | | 2 | St. |
| ROB03.02.0010. Schachtreinigung | | | | | 15 | m2 |
| ROB04.02.0130. Manuelle Sanierung Rohreinbindung DN 200-400 | | | | | 3 | St. |

Sanierungsvariante - Schacht

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Kurzbezeichnung: | Reparatur | | |
| SV - Bemerkung: | | | |
| Schachtnummer: | 54990049 | Hist. Schachtnummer: | 11 |
| Ort: | Neudorf-Nord [Ndf-N] | Strasse: | Haroldstr. ~1688 |
| Eigentümer: | Gemeindeeigentum | Baujahr: | 01.01.1904 |
| Schachtart: | Einstiegsschacht | Deckelhöhe: | 1900 |
| Material: | Mauerwerk | Sohlhöhe: | 32,383 |
| Inspektion: | TVI=9947 | Schachttiefe: | 1,887 |
| | | Inspektionsdatum: | 04.08.2004 |

| Zustandsdaten | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|----------|----------|------------------------------------|---|--------|-----------------|
| Tiefe [m] | Bauteil | Befund | | | | Sanierungstechnik | AbsNr. | SAB - Bemerkung |
| | | Kürzel | Zusatz 1 | Zusatz 2 | Langtext / Bemerkung / Hinweistext | | | |
| | SEK | | | | Steigseisen korrodiert | ROB03.02.0010. Schachtreinigung | 1 | |
| | SWK | | | | Schachtwaende korrodiert | ROB10.01.0010. Podeste ausstemmen /erneuern DN 200-300 ROB10.01.0030. Schachtsohle aufnehmen /profilieren DN 200-300 | 2 | |
| | SZL | | 1 | | Zulaeufe von links | ROB10.02.0020. Mörtelbeschichtung an Mauerflächen | 3 | |
| | SZR | | 2 | | Zulaeufe von rechts | ROB10.10.0510. Steigseisen austauschen ROB10.10.0570. Hülse aus Edelstahl liefern /einbauen ROB10.10.0520. Systemleiter einbauen | 4 | |
| | SSM | | | | Schachtsohle defekt | | | |
| | FOTO | | 1 | | Allgemeinzustand, Fotobeispiel Nr | | | |

Sanierungsvariante - Schacht


| | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Kurzbezeichnung: | Reparatur | | |
| SV - Bemerkung: | | | |
| Schachtnummer: | 54990048 | Hist. Schachtnummer: | 12 |
| Ort: | Neudorf-Nord [Ndf-N] | Strasse: | Haroldstr. ~1688 |
| Eigentümer: | Gemeindeeigentum | Baujahr: | 01.01.1904 |
| Schachtart: | Einstiegsschacht | Deckelhöhe: | 1900 |
| Material: | Mauerwerk | Sohlhöhe: | 32,293 |
| Inspektion: | 1321602 | Schachttiefe: | 1,977 |
| | | Inspektionsdatum: | 10.02.2016 |


| Zustandsdaten | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|----------|----------|--|---|--------|-----------------|
| Tiefe [m] | Bauteil | Befund | | | | Sanierungstechnik | AbsNr. | SAB - Bemerkung |
| | | Kürzel | Zusatz 1 | Zusatz 2 | Langtext / Bemerkung / Hinweistext | | | |
| 0 I | DDA 3-9 | | | | Allgemeines Foto | ROB03.02.0010. Schachtreinigung | 1 | |
| 0 I | DCAB 9 | | | | X Anschluss freier Zulauf ins Gerinne, Andere Gestaltung: | ROB10.01.0010. Podeste ausstemmen /erneuern DN 200-300 ROB10.01.0030. Schachtsohle aufnehmen /profilieren DN 200-300 | 2 | |
| 0 I | DCAB 3 | | | | X Anschluss freier Zulauf ins Gerinne, Andere Gestaltung: | ROB10.02.0020. Mörtelbeschichtung an Mauerflächen | 3 | |
| 0 H | DACB 8 | | 50 | | Bruch/Einsturz Fehlen von Teilen | ROB10.10.0510. Steigseisen austauschen ROB10.10.0520. Systemleiter einbauen ROB10.10.0570. Hülse aus Edelstahl liefern /einbauen | 4 | |
| 0 C | DDA 12-12 | | | | Allgemeines Foto | | | |

Sanierungsvariante - Schacht

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Kurzbezeichnung: | Reparatur | | |
| SV - Bemerkung: | | | |
| Schachtnummer: | 54990047 | Hist. Schachtnummer: | 13 |
| Ort: | Neudorf-Nord [Ndf-N] | Strasse: | Haroldstr. ~1688 |
| Eigentümer: | Gemeindeeigentum | Baujahr: | 01.01.1904 |
| Schachtart: | Einstiegsschacht | Deckelhöhe: | 1900 |
| Material: | Mauerwerk | Sohlhöhe: | 32,193 |
| Inspektion: | 1321602 | Schachttiefe: | 2,037 |
| | | Inspektionsdatum: | 10.02.2016 |

| Zustandsdaten | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|----------|----------|---|--|--------|-----------------|
| Tiefe [m] | Bauteil | Befund | | | | Sanierungstechnik | AbsNr. | SAB - Bemerkung |
| | | Kürzel | Zusatz 1 | Zusatz 2 | Langtext / Bemerkung / Hinweistext | | | |
| 0 I | DDA 3-9 | | | | Allgemeines Foto | ROB03.02.0010. Schachtreinigung | 1 | |
| 0 I | DCAB 9 | | | | X Anschluss freier Zulauf ins Gerinne, Andere Gestaltung: | ROB04.02.0130. Manuelle Sanierung Rohreinbindung DN 200-400 | 2 | |
| 0 I | DCAB 3 | | | | X Anschluss freier Zulauf ins Gerinne, Andere Gestaltung: | ROB10.10.0510. Steigseisen austauschen ROB10.10.0520. Systemleiter einbauen ROB10.10.0570. Hülse aus Edelstahl liefern /einbauen | 3 | |
| 0 C | DDA 12-12 | | | | Allgemeines Foto | ROB10.02.0020. Mörtelbeschichtung an Mauerflächen | 4 | |

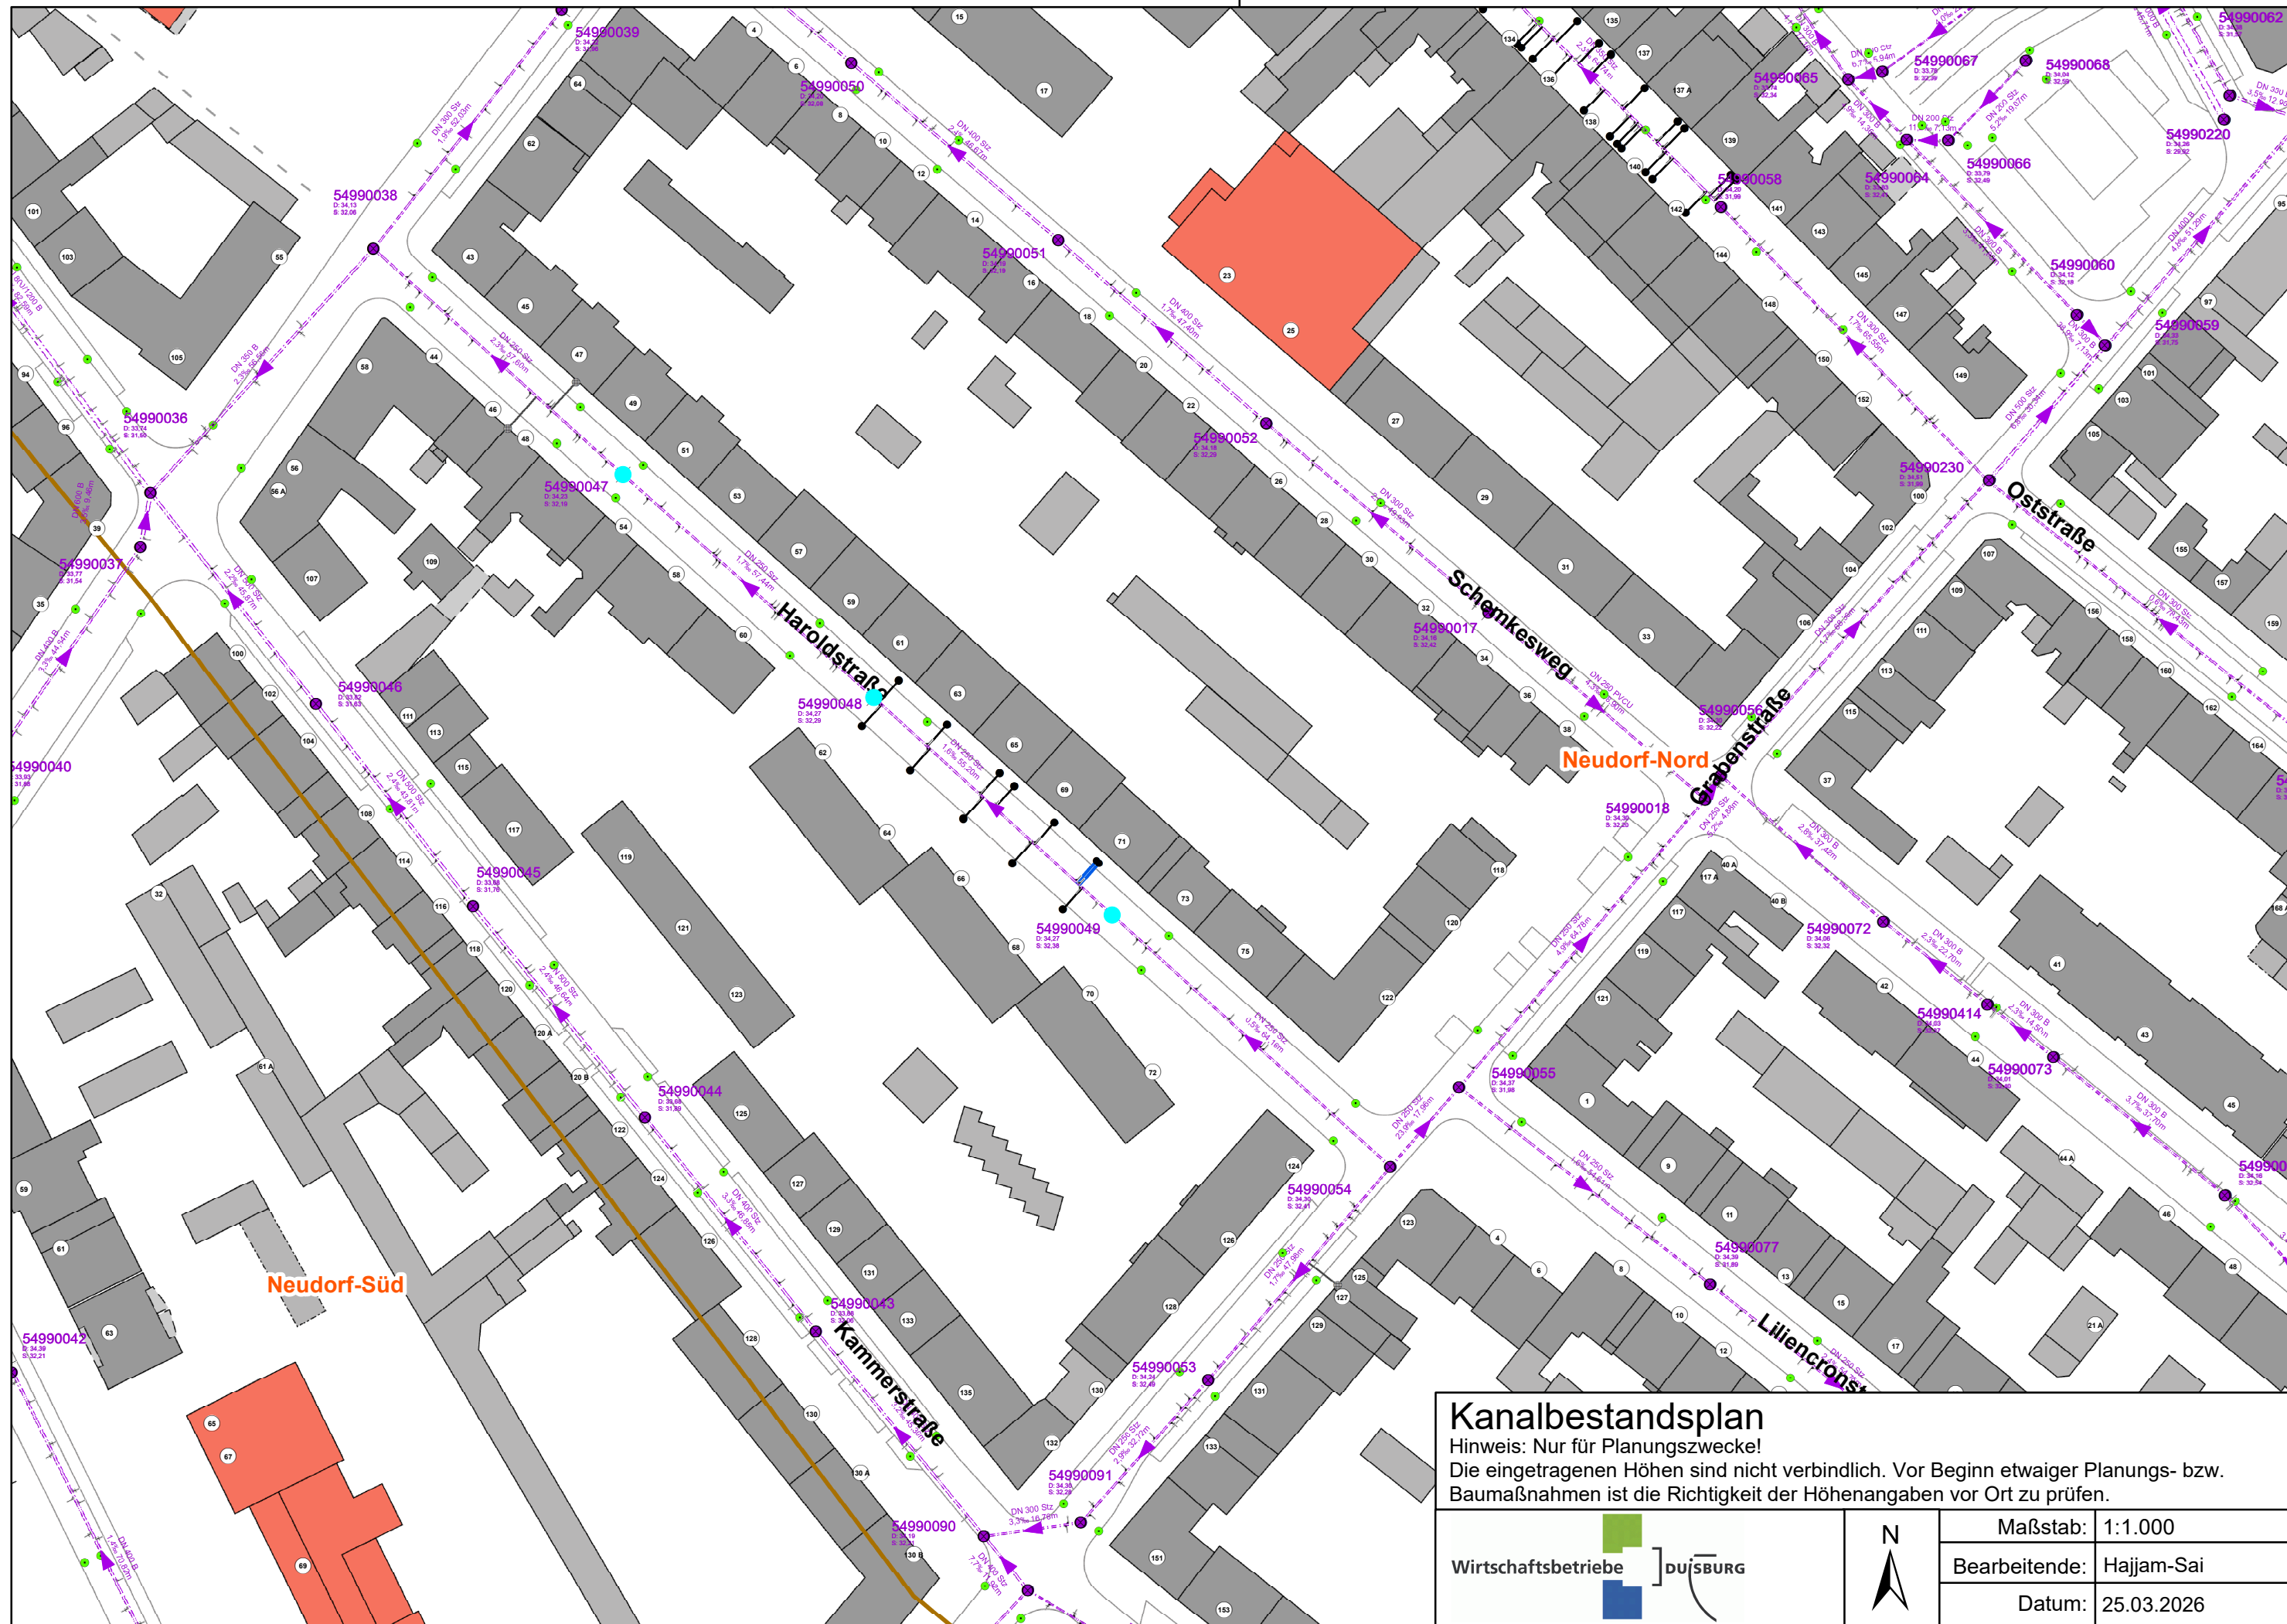

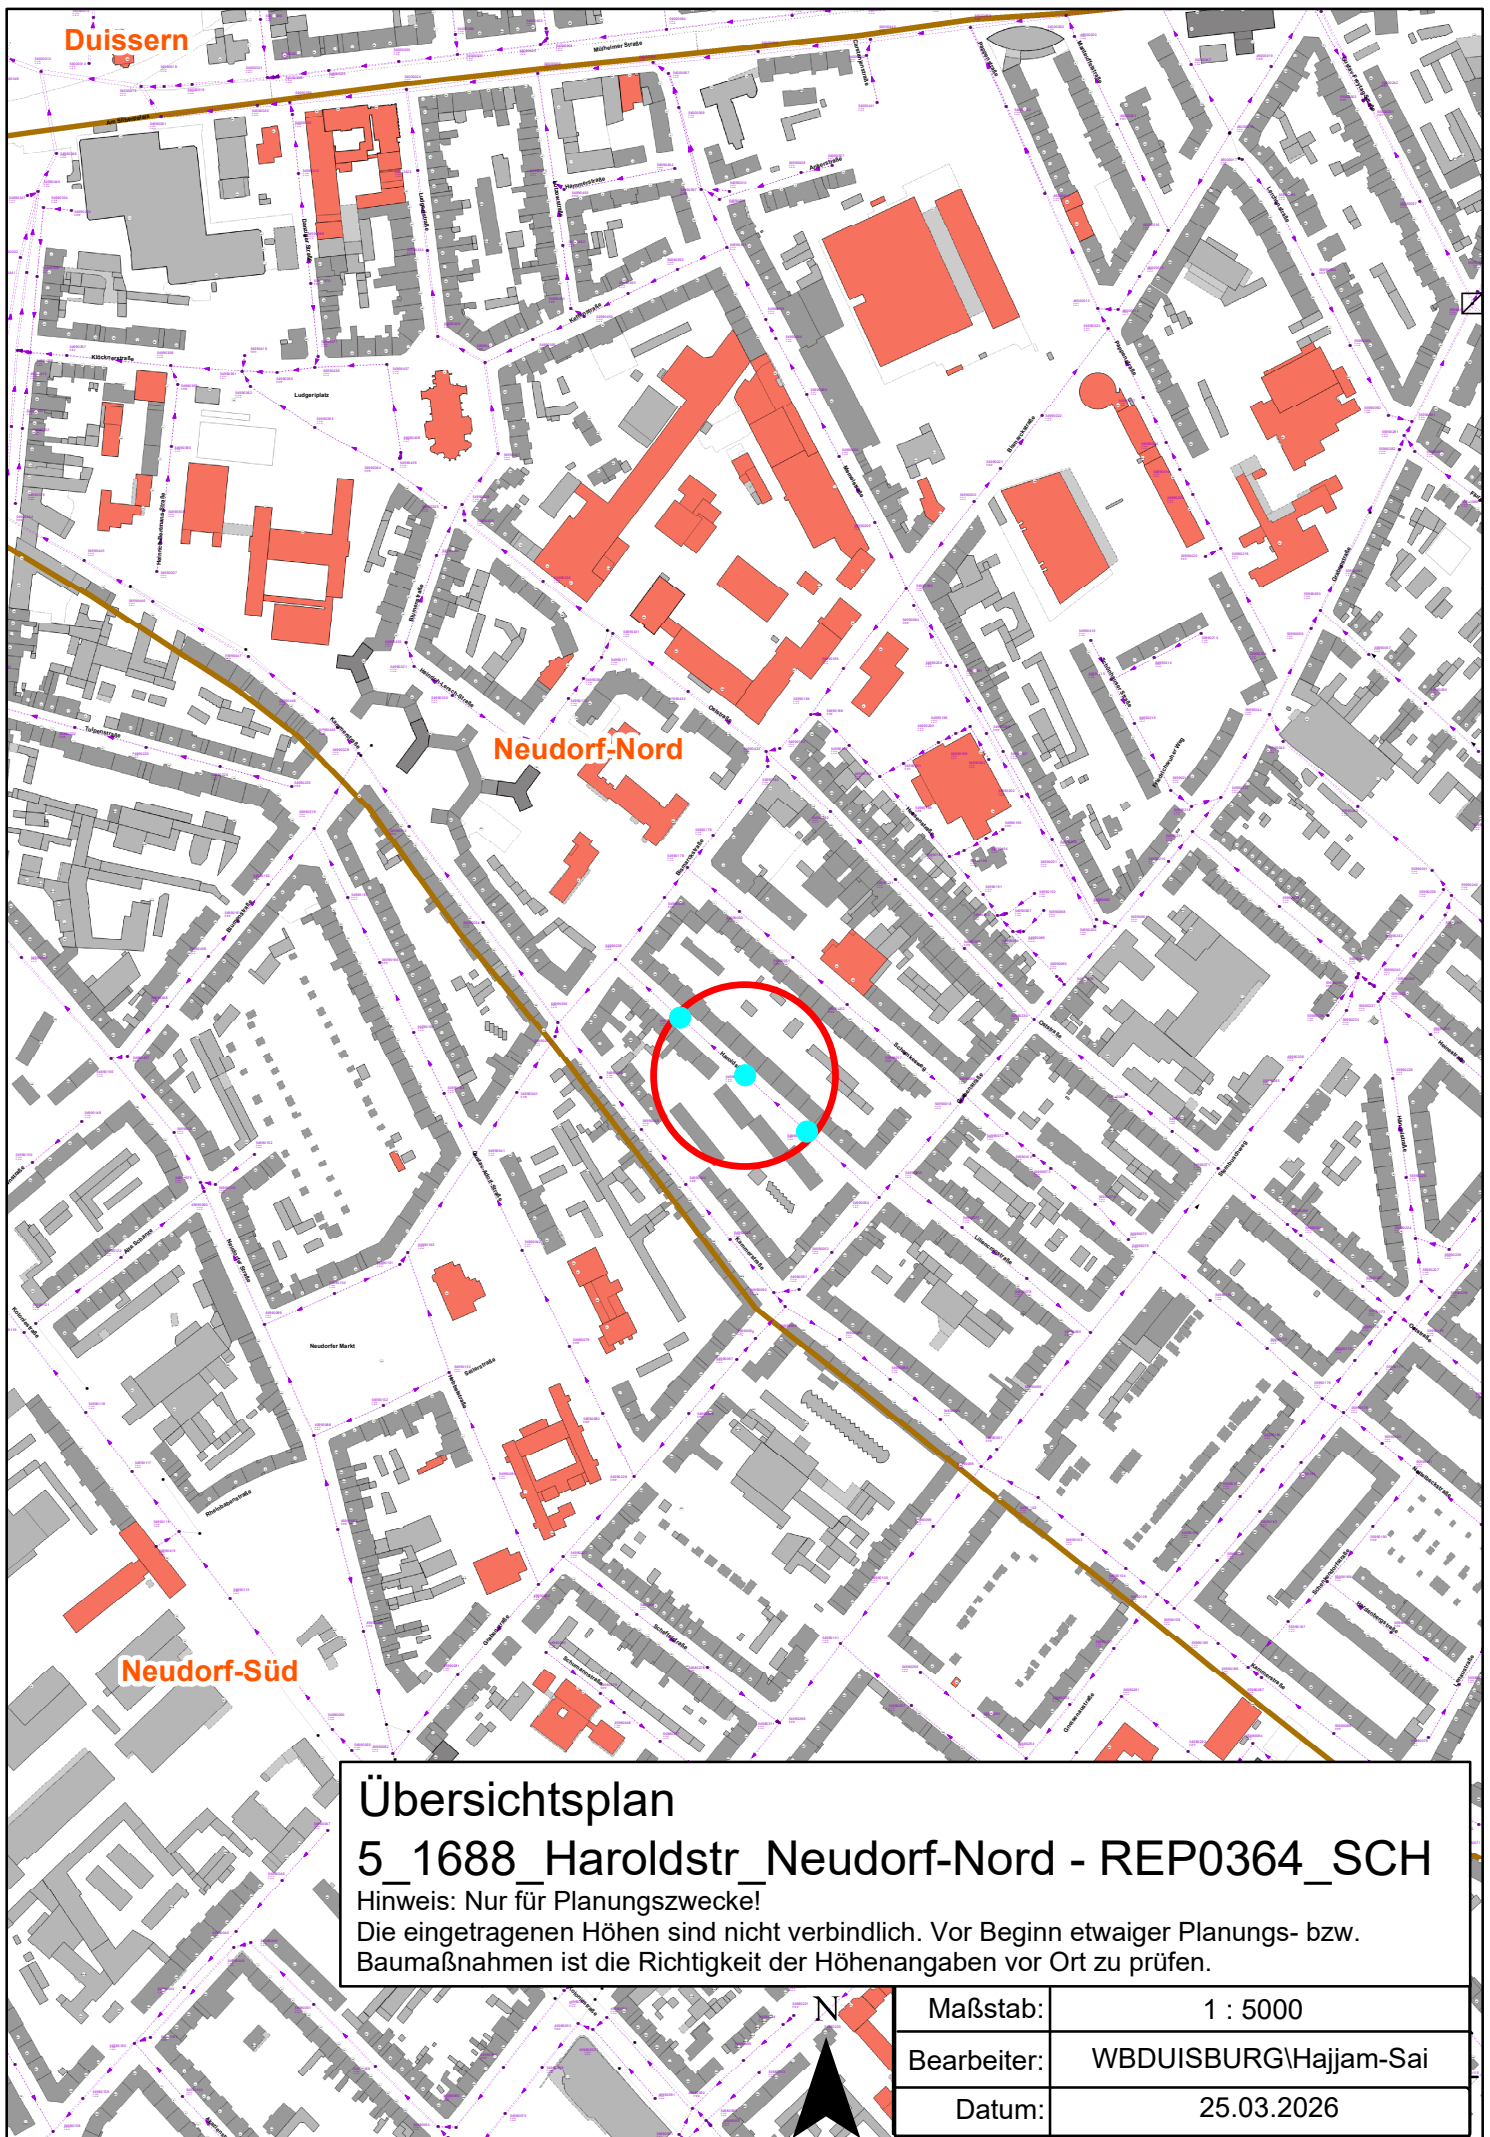

Übersichtsplan
5_1688_Haroldstr_Neudorf-Nord - REP0364_SCH
Hinweis: Nur für Planungszwecke!
Die eingetragenen Höhen sind nicht verbindlich. Vor Beginn etwaiger Planungs- bzw. Baumaßnahmen ist die Richtigkeit der Höhenangaben vor Ort zu prüfen.

| | |
|-------------|-----------------------|
| Maßstab: | 1 : 5000 |
| Bearbeiter: | WBDUISBURG\Hajjam-Sai |
| Datum: | 25.03.2026 |