

Massenzusammenstellung

09.03.2026

Dimension: 300 / 300								
Nr.	Oberer Schacht	Unterer Schacht	Straße	Material	Rohrlänge [m]	Höhe/Breite [mm]	Baujahr	Eigentum
1	50920099	50920095	Förkelstr. ~1514	Beton	39,52	300/300	1930	Gemeindeeigentum
2	50920097	50920098	Förkelstr. ~1514	Beton	36,30	300/300	1930	Gemeindeeigentum
3	50920095	50920096	Förkelstr. ~1514	Beton	6,64	300/300	1930	Gemeindeeigentum
4	50920098	50920099	Förkelstr. ~1514	Beton	35,21	300/300	1930	Gemeindeeigentum
					117,67			

Sanierungstechniken		Anzahl	Einheit
ROB04.02.0090. Riss- /Muffensanierung DN200 - DN400 Schalungen		17	St.
ROB04.02.0010. Zulaufsanierung/-anbindung DN 200-400		2	St.
ROB04.02.0095. Muffensanierung DN200 - DN400 Spachtelverfahren		1	St.

Datenzusammenstellung		Länge [m]	Anzahl	Einheit
Anzahl Stutzen/Abzweige (offen)			0	St.
Anzahl Stutzen/Abzweige (geschlossen)			0	St.
Anzahl Stutzen/Abzweige (schadhaft)			0	St.
Anzahl Stutzen/Abzweige (einragend)			0	St.
Anzahl Wurzeleinwüchse		0,00	0	St.
Ablagerungen		0,00	0	St.

Dimension: alle								
Nr.	Oberer Schacht	Unterer Schacht	Straße	Material	Rohrlänge [m]	Höhe/Breite [mm]	Baujahr	Eigentum
1	50920099	50920095	Förkelstr. ~1514	Beton	39,52	300/300	1930	Gemeindeeigentum
2	50920097	50920098	Förkelstr. ~1514	Beton	36,30	300/300	1930	Gemeindeeigentum
3	50920095	50920096	Förkelstr. ~1514	Beton	6,64	300/300	1930	Gemeindeeigentum
4	50920098	50920099	Förkelstr. ~1514	Beton	35,21	300/300	1930	Gemeindeeigentum
					117,67			

Nr.	Schacht	Straße	Material	Länge/Breite [mm]	Baujahr	Eigentum
1	50920097	Förkelstr. ~1514		1,5/-	1930	Gemeindeeigentum

Sanierungstechniken		Anzahl	Einheit
ROB04.02.0090. Riss- /Muffensanierung DN200 - DN400 Schalungen		17	St.
ROB04.02.0010. Zulaufsanierung/-anbindung DN 200-400		2	St.
ROB04.02.0095. Muffensanierung DN200 - DN400 Spachtelverfahren		1	St.
ROB10.01.0010. Podeste ausstemmen /erneuern DN 200-300		1	St.
ROB10.01.0030. Schachtsohle aufnehmen /profilieren DN 200-300		1	St.
ROB10.02.0020. Mörtelbeschichtung an Mauerflächen		3,5	m

Sanierungsvariante - Haltung

Kurzbezeichnung:	Reparatur				
SV - Bemerkung:					
Straße:	Förkelstr. ~1514		Ortsteil:	Hüttenheim (Httm)	
Anfangsschacht:	50920095	Endschacht:	50920096	mittlere Tiefe:	2,48
Material:	Beton	AbwasserArt:	Mischwasser	Baujahr:	1930
Profilhöhe:	300,00	Profilbreite:	300,00	H.-Länge:	8,14
Eigentümer:	Gemeindeeigentum	Kanalart:	Freisiegelkanal	Rohrlänge:	6,64
Maßnahme:	94192411-Pallon	U-Richtung:	-	U-Datum	19.11.2024
	1	Schadensklasse	1	Klassifizierung	DWA13_2024

Kürzel	Anf Stat	End Stat	Z1	Z2	Befundbezeichnung - Langtext	Sanierungstechnik	AbsNr	SAB - Bemerkung
BCDXP	0,00				Rohranfang			
BAFDE 7-5	0,00				Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 7-10	0,30				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 10-2	0,40				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 7-8	2,20				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BABBC 3-5	2,20		1		Rissbildung Riss komplexe Rissbildung			
BAFBE 10-12	3,20				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BACB 1-4	3,20		25		Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen	ROB04.02.0090. Riss-/Muffensanierung DN200 - DN400 Schalungen	1	
BAO 1-4	3,20				Boden sichtbar			
BAFBE 10-12	4,20				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BBCA 5-7	5,70		3		Ablagerungen feines Material (z.B. Sand, Schluff)			
BAFBE 8-10	6,20				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 3-5	6,30				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BBCA 5-7	6,90		3		Ablagerungen feines Material (z.B. Sand, Schluff)			
BAFDE 7-5	7,20				Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar			
BCEXP	7,20				Rohrende			

Sanierungsvariante - Haltung

Kurzbezeichnung:	Reparatur				
SV - Bemerkung:					
Straße:	Förkelstr. ~1514		Ortsteil:	Hüttenheim (Httm)	
Anfangsschacht:	50920097	Endschacht:	50920098	mittlere Tiefe:	2,00
Material:	Beton	AbwasserArt:	Mischwasser	Baujahr:	1930
Profilhöhe:	300,00	Profilbreite:	300,00	H.-Länge:	37,80
Eigentümer:	Gemeindeeigentum	Kanalart:	Freispiegelkanal	Rohrlänge:	36,30
Maßnahme:	94192411-Pallon	U-Richtung:	+	U-Datum	19.11.2024
1	Schadensklasse	1	Klassifizierung	DWA13_2024	

Kürzel	Anf Stat	End Stat	Z1	Z2	Befundbezeichnung - Langtext	Sanierungstechnik	AbsNr	SAB - Bemerkung
BCDXP	0,00				Rohranfang			
BDB	0,00				Allgemeine Anmerkung:			
BAFCE 7-5	0,10				Oberflächenschaden Zuschlagst.sichtbar nicht eindeutig feststellbar			
BABAA 11-12	3,00				Rissbildung Oberflächenriß (Haarriss) in Längsrichtung			
BABAA 11-12	3,30				Rissbildung Oberflächenriß (Haarriss) in Längsrichtung			
BABAA 11-12	4,00				Rissbildung Oberflächenriß (Haarriss) in Längsrichtung			
BACB 10-1	8,70		240		Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen	ROB04.02.0090. Riss-/Muffensanierung DN200 - DN400 Schalungen	1	
BCAEA 11	8,80		125	125	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)			
BAHA 11	8,80				Schadhafter Anschluss Lage um das Rohr ist falsch			
BAHC 11	8,80				Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)			
BACB 10-1	9,00		240		Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen	wie vorher	1	
BAFBE 2-3	14,30				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 3-4	18,30				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 8-9	20,30				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BBEE 7-8	20,30		1		Andere Hindernisse Gegenstand in Rohrverbindung eingekeilt...			
BAFBE 3-4	25,30				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BBBA 1-2	25,30		1		Anhaftende Stoffe Inkrustation			
BDDA	25,60		10		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BABBB 8-2	26,00		1		Rissbildung Riss am Rohrumfang			
BAFCE 7-5	26,30				Oberflächenschaden Zuschlagst.sichtbar nicht eindeutig feststellbar			
BDB	26,30				Allgemeine Anmerkung:			
BCAZA 3	26,40		125	125	Anschluss andere Art des Anschlusses (offen)			
BDDA	26,40		20		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BDB	26,90				Allgemeine Anmerkung:			
BAFCE 7-5	26,90				Oberflächenschaden Zuschlagst.sichtbar nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 10-11	27,80				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BDDA	28,60		3		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BAFBE 1-2	28,80				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BACB 10-11	29,70		191		Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen	ROB04.02.0010. Zulaufsanierung/-anbindung DN 200-400	2	
BCAEA 9	29,80		125	125	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)			
BAHA 9	29,80				Schadhafter Anschluss Lage um das Rohr ist falsch			
BAHC 9	29,80				Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)			
BAG 9	29,80		3		Einragener Anschluss			
BDDA	29,90		3		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BAFBE 10-12	30,80				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 2-4	30,90				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BDDA	35,90		15		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BACB 12	36,30		145		Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen	wie vorher	2	

Kürzel	Anf Stat	End Stat	Z1	Z2	Befundbezeichnung - Langtext	Sanierungstechnik	AbsNr	SAB - Bemerkung
BCAEA 1	36,40		125	125	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)			
BAHA 1	36,40				Schadhafter Anschluss Lage um das Rohr ist falsch			
BAHC 1	36,40				Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)			
BCBZE 10-4	36,60				Reparatur Rohrwand manuell			
BDDA	37,00		10		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BAFCE 7-5	37,00				Oberflächenschaden Zuschlagst.sichtbar nicht eindeutig feststellbar			
BCBZE 10-4	37,00				Reparatur Rohrwand manuell			
BCEXP	37,00				Rohrende			

Sanierungsvariante - Haltung

Kurzbezeichnung:	Reparatur				
SV - Bemerkung:					
Straße:	Förkelstr. ~1514		Ortsteil:	Httm	
Anfangsschacht:	50920098	Endschacht:	50920099	mittlere Tiefe:	2,13
Material:	Beton	AbwasserArt:	Mischwasser	Baujahr:	1930
Profilhöhe:	300,00	Profilbreite:	300,00	H.-Länge:	36,71
Eigentümer:	Gemeindeeigentum	Kanalart:	Freispiegelkanal	Rohrlänge:	35,21
Maßnahme:	94192411-Pallon	U-Richtung:	-	U-Datum	19.11.2024
1	Schadensklasse	1	Klassifizierung	DWA13_2024	

Kürzel	Anf Stat	End Stat	Z1	Z2	Befundbezeichnung - Langtext	Sanierungstechnik	AbsNr	SAB - Bemerkung
BCDXP	0,00				Rohranfang			
BDB	0,00				Allgemeine Anmerkung:			
BAFBE 11-12	0,60				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFDE 7-5	0,60				Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 8	0,70				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 9-10	1,60				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 5-7	1,70				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 2	1,80				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 4	1,90				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BABBD 4-5	2,50		1		Rissbildung Riss gewunden oder spiralförmig			
BAFBE 12-2	2,60				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAJC 2	2,60		3		Verschobene Verbindung im Winkel			
BAFBE 6-7	3,60				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 9-10	3,70				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BDDA	3,80		1		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BAFBE 4-8	4,50				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BDDA	4,50		5		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BAJC 12	4,60		3		Verschobene Verbindung im Winkel			
BBAB 4-5	4,60		1		Wurzeln einzelne feine Wurzeln			
BDDA	5,00		1		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BBBA 7-8	5,60		1		Anhaftende Stoffe Inkrustation			
BABBA 1-2	6,40		1		Rissbildung Riss in Längsrichtung			
BCAEA 11	6,50		125	125	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)			
BAHC 11	6,50				Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)			
BABAC 3-5	6,50				Rissbildung Oberflächenriß (Haarriss) komplexe Rissbildung			
BAJC 9	6,60		3		Verschobene Verbindung im Winkel			
BABAD 7-8	6,60				Rissbildung Oberflächenriß (Haarriss) gewunden oder spiralförmig			
BABBA 11	6,70		1		Rissbildung Riss in Längsrichtung			
BABBA 1-2	6,90		1		Rissbildung Riss in Längsrichtung			
BAFBE 1-3	8,60				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BDDC	8,80		1		Wasserspiegel trüb			
BBBA 11-12	10,00		1		Anhaftende Stoffe Inkrustation			
BDDC	11,60		10		Wasserspiegel trüb			
BAFBE 12-2	12,60				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BBBA 4-5	12,60		1		Anhaftende Stoffe Inkrustation			
BAFBE 8-9	12,70				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 9-10	12,80				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 8-9	13,60				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 10-1	14,60				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			

Kürzel	Anf Stat	End Stat	Z1	Z2	Befundbezeichnung - Langtext	Sanierungstechnik	AbsNr	SAB - Bemerkung
BAFBE 3-4	14,70				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFDE 7-5	15,20				Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar			
BDB	15,20				Allgemeine Anmerkung:			
BAFCE 4-8	15,20				Oberflächenschaden Zuschlagst.sichtbar nicht eindeutig feststellbar			
BCAZA 3	15,40		150	150	Anschluss andere Art des Anschlusses (offen)			
BAHC 3	15,40				Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)			
BDDC	15,50		3		Wasserspiegel trüb			
BABBA 5-6	15,50		1		Rissbildung Riss in Längsrichtung			
					Oberflächenschaden Zuschlagst.sichtbar nicht eindeutig feststellbar			
BAFCE 4-8	15,60				Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar			
BAFDE 7-5	15,60				Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BDDA	15,60		3		Anhaftende Stoffe Inkrustation			
BBBA 11-4	15,60		1		Allgemeine Anmerkung:			
BDB	15,70				Rissbildung Riss in Längsrichtung			
BABBA 5-6	16,10		1		Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 7-12	16,60				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 1-4	16,70							
BACB 2-3	17,60		33		Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen	ROB04.02.0090. Riss- /Muffensanierung DN200 - DN400 Schalungen	1	
BAO 2-3	17,60				Boden sichtbar			
BDDA	17,60		5		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BAFBE 3-4	18,60				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar	wie vorher	1	
BAFBE 12-2	18,70				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BDDA	19,00		1		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BDDA	19,10		1		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BACB 1-2	19,60		30		Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen	wie vorher	1	
BAO 1-2	19,60				Boden sichtbar			
BACB 4-8	19,70		25		Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen			
BAO 4-8	19,70				Boden sichtbar			
BAFBE 9-10	20,60				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 7-8	21,60				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BDDA	21,60		10		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
					Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 9	21,70				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BDDA	22,80		3		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BDDA	22,90		3		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
					Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 1-2	23,60				Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BDDA	23,60		5		Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 4	23,70				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 8-10	23,80				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BDDA	24,10		1		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BAFBE 12-1	24,50				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 3-4	24,60				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BDDA	24,70		1		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BAFBE 11-12	25,50				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 11	26,60				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BDDA	27,40		10		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BAFDE 7-5	27,50				Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar			
BAFDE 2-10	27,60				Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar			
BDB	27,60				Allgemeine Anmerkung:			
BBAC 11-2	27,60		10		Wurzeln komplexes Wurzelwerk			
BBCC 6-8	27,70		5		Ablagerungen hartes oder verdichtetes Material (z.B. Beton)			
BBCC 6-8	28,00		5		Ablagerungen hartes oder verdichtetes Material (z.B. Beton)			
BDDA	28,20		3		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BBAC 11-2	28,20		10		Wurzeln komplexes Wurzelwerk			
BBAA 10-3	28,20		5		Wurzeln Pfahlwurzeln			
BDB	28,30				Allgemeine Anmerkung:			
BAFIE 7	28,30				Oberflächenschaden fehlende Wand nicht eindeutig feststellbar	wie vorher	1	
BACB 7-8	28,30		58		Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen			


Kürzel	Anf Stat	End Stat	Z1	Z2	Befundbezeichnung - Langtext	Sanierungstechnik	AbsNr	SAB - Bemerkung
BDDA	28,30			3	Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BAFDE 7-5	28,3				Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar			
BAFDE 2-10	28,4				Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar			
BAFIE 5-6	28,4				Oberflächenschaden fehlende Wand nicht eindeutig feststellbar			
BACB 5-6	28,4			42	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen	ROB04.02.0095. Muffensanierung	2	
BACB 9-11	29,3			23	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen			
BAO 9-11	29,3				Boden sichtbar	ROB04.02.0090. Riss- /Muffensanierung	3	
BAFBE 7-8	29,3				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BBAB 9-11	29,3			1	Wurzeln einzelne feine Wurzeln			
BAFBE 10-11	30,3				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BDDA	31			5	Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BDDA	31,9			3	Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BAFBE 12-1	32,3				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 1-2	34,3				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 1-3	35,3				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 7-10	35,4				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFDE 7-5	36				Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar			
BCEXP	36				Rohrende			

Sanierungsvariante - Haltung

Kurzbezeichnung:	50920099 nach 50920095				
SV - Bemerkung:					
Straße:	Förkelstr. ~1514		Ortsteil:	Hüttenheim (Httm)	
Anfangsschacht:	50920099	Endschacht:	50920095	mittlere Tiefe:	2,36
Material:	Beton	AbwasserArt:	Mischwasser	Baujahr:	1930
Profilhöhe:	300,00	Profilbreite:	300,00	H.-Länge:	41,02
Eigentümer:	Gemeindeeigentum	Kanalart:	Freispiegelkanal	Rohrlänge:	39,52
Maßnahme:	94192411-Pallon	U-Richtung:	-	U-Datum	19.11.2024
	1	Schadensklasse	1	Klassifizierung	DWA13_2024

Kürzel	Anf Stat	End Stat	Z1	Z2	Befundbezeichnung - Langtext	Sanierungstechnik	AbsNr	SAB - Bemerkung
BCDXP	0,00				Rohranfang			
BDB	0,00				Allgemeine Anmerkung:			
BAFDE 7-5	0,00				Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 2-4	1,00				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 9-11	2,00				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BBBA 3-5	2,00		1		Anhaftende Stoffe Inkrustation			
BACB 1	2,20		218		Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen	ROB04.02.0090. Riss- /Muffensanierung DN200 - DN400 Schalungen	1	
BCAEA 2	2,30		150	150	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)			
BAHC 2	2,30				Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)			
BAFBE 10-11	3,00				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 1-3	3,10				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 1-4	4,00				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BACA 8-10	4,00		35		Rohrbruch/Einsturz Bruch	wie vorher	1	
BABBC 4-7	4,00		1		Rissbildung Riss komplexe Rissbildung			
BAFBE 10-11	4,10				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BBBA 3-5	5,00		1		Anhaftende Stoffe Inkrustation			
BBBA 8-10	5,10		1		Anhaftende Stoffe Inkrustation			
BABBB 3-9	6,00		1		Rissbildung Riss am Rohrfang			
BCABA 10	6,30		150	150	Anschluss Sattelanschluss - gebohrt (offen)			
BAJC 10	6,80		4		Verschobene Verbindung im Winkel			
BAFDE 7-5	6,90				Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar			
AEDSiz	6,90				Werkstoffänderung: Steinzeug			
BCABA 10	7,60		150	150	Anschluss Sattelanschluss - gebohrt (offen)			
BDDA	8,30		1		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BDDA	8,80		5		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BDDA	9,90		3		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BDDA	10,30		3		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BCABA 10	15,80		150	150	Anschluss Sattelanschluss - gebohrt (offen)			
AEDB	16,80				Werkstoffänderung: Beton			
BDDA	16,80		10		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BAFDE 8-5	16,80				Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 9-11	17,50				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BABBC 3-9	17,50		1		Rissbildung Riss komplexe Rissbildung			
BDDA	17,80		5		Wasserspiegel klar (Sohle sichtbar)			
BAFBE 1-2	18,50				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BABBC 4-9	18,50		1		Rissbildung Riss komplexe Rissbildung			
BAFBE 3-4	18,60				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BABBC 5-8	19,50		1		Rissbildung Riss komplexe Rissbildung			
BAFBE 12-1	20,50				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BACB 7-9	20,50		55		Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen	wie vorher	1	
BABBC 4-8	20,50		1		Rissbildung Riss komplexe Rissbildung			
BAFBE 2-4	20,60				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			

Kürzel	Anf Stat	End Stat	Z1	Z2	Befundbezeichnung - Langtext	Sanierungstechnik	AbsNr	SAB - Bemerkung
BAFBE 9-11	20,70				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 11-12	21,50				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BABBC 4-9	21,50		1		Rissbildung Riss komplexe Rissbildung			
BABBC 3-9	23,50		1		Rissbildung Riss komplexe Rissbildung			
BAFBE 3	23,50				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFEE 1-2	24,40				Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar			
BAO 1-2	24,40				Boden sichtbar	wie vorher	1	
BAFBE 3-5	24,50				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BABBC 5-8	24,50		1		Rissbildung Riss komplexe Rissbildung			
BABBA 1-2	25,40		1		Rissbildung Riss in Längsrichtung			
BAFBE 4-6	25,50				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BACB 9-10	25,50		50		Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen			
BAO 9-10	25,50				Boden sichtbar	wie vorher	1	
BABBA 2	25,50		1		Rissbildung Riss in Längsrichtung			
BAFBE 11-2	25,60				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 11-4	26,50				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar	wie vorher	1	
BABBB 8-10	26,50		1		Rissbildung Riss am Rohrfang			
BAFBE 7-10	26,60				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 10-12	27,50				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BABBC 5-9	27,50		1		Rissbildung Riss komplexe Rissbildung			
BAFDE 8-5	28,50				Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar			
BDB	28,50				Allgemeine Anmerkung:			
BDB	29,00				Allgemeine Anmerkung:			
BAFDE 7-6	29,00				Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 8-10	30,30				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar	wie vorher	1	
BAFBE 4-5	30,40				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 9-3	31,30				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar	wie vorher	1	
BAFBE 8-9	31,40				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BACB 9-11	33,30		48		Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen	wie vorher	1	
BAFBE 1-3	33,30				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 11-1	34,30				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 9-10	36,30				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFBE 4-6	36,40				Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar			
BAFDE 7-6	39,00				Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar			
BCEXP	39,10				Rohrende			

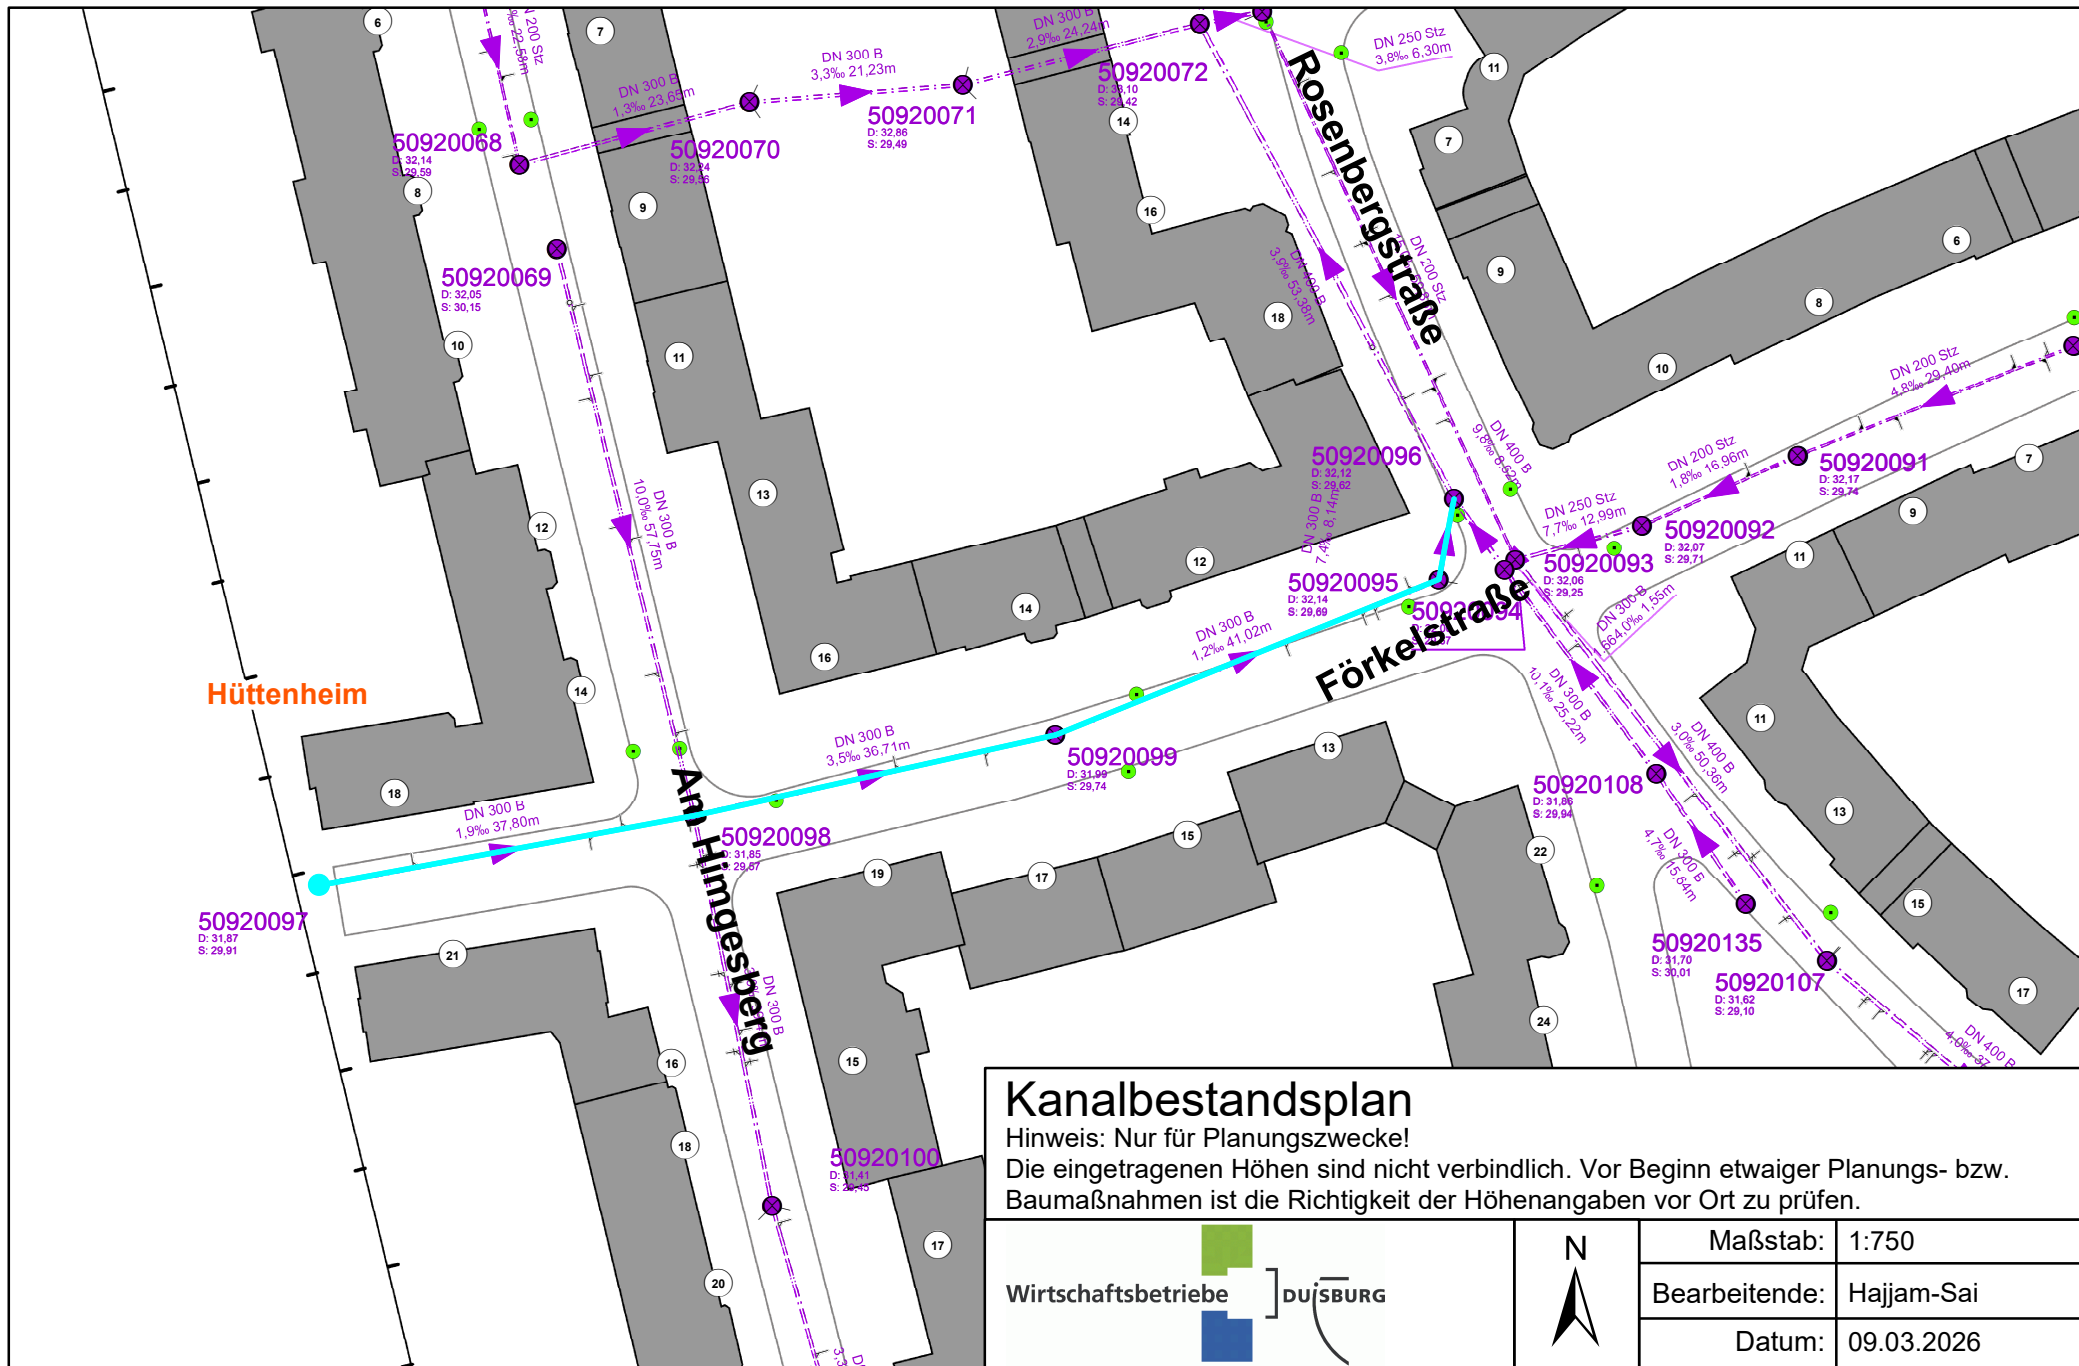

Kanalbestandsplan

Hinweis: Nur für Planungszwecke!

Die eingetragenen Höhen sind nicht verbindlich. Vor Beginn etwaiger Planungs- bzw. Baumaßnahmen ist die Richtigkeit der Höhenangaben vor Ort zu prüfen.

Wirtschaftsbetriebe

DUISBURG



Maßstab:	1:750
Bearbeitende:	Hajjam-Sai
Datum:	09.03.2026



Übersichtsplan

7_1514_Förkelstraße_Htthm - REP0269

Hinweis: Nur für Planungszwecke!

Die eingetragenen Höhen sind nicht verbindlich. Vor Beginn etwaiger Planungs- bzw. Baumaßnahmen ist die Richtigkeit der Höhenangaben vor Ort zu prüfen.

N



Maßstab:	1 : 2500
Bearbeiter:	WBDUISBURG\Hajjam-Sai
Datum:	09.03.2026