

Ifd. Nr. 01

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: SCHLOßSTR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Gu
Datum	: 06.05.2025 12:52	Berichtsnummer	: 204
Anfangsschacht	: 89217410	Endschacht	: 89217401
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 400
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 52,74 m - 52,50 m
Baujahr	: 1944	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	:	Berichtsdatei	: Horneburg, Stadt Datteln
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9855	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 750	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
89217410 DH72,30 SH69,48 69,46					
	0,00		(BCDXP) Rohranfang		00:00:19
	0,40		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:00:44
	1,30		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:01:38
	2,60		(BCADB) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. gesch.	150 mm	00:02:15
	3,70		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:02:47
	4,80		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:03:30
	4,80		(BAG) Einragender Anschluß	3 %	00:03:46
	5,10		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:04:04
	5,10		(BAG) Einragender Anschluß	3 %	00:04:21
	19,80		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:08:13
	20,70		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:08:47
	22,40		(BAFCE) Oberflächensch., Zuschl. sb., nicht eind. festb.		00:09:51
	26,80		(BAFBE) Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eind. festb.		00:11:05
	31,00		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:12:05
	31,00		(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:12:15
	31,00		(BBBA) Anhaftende Stoffe, Inkrustation	3 %	00:12:24
	31,00		(BAFCE) Oberflächensch., Zuschl. sb., nicht eind. festb.		00:12:29
	31,00		(BAP) Hohlraum sichtbar		00:12:45
	36,60		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:13:59
	36,60		(BAG) Einragender Anschluß	3 %	00:14:15
	36,60		(BBBA) Anhaftende Stoffe, Inkrustation	2 %	00:14:16
	36,90		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:14:33
	36,90		(BBBA) Anhaftende Stoffe, Inkrustation	3 %	00:14:52
	41,90		(BCADB) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. gesch.	150 mm	00:16:00
	44,50		(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:16:51
	44,70		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:17:03
	45,10		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:17:31
	47,80		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:18:55
	47,80		(BAG) Einragender Anschluß	5 %	00:19:08
	47,80		(BBCB) Ablagerungen, grobes Material	3 %	00:19:22
	51,00		(BCADB) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. gesch.	150 mm	00:20:07
	52,50		(BCEXP) Rohrende		00:20:50
89217401 DH71,94 SH69,08 69,09					

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: SCHLOßSTR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Gu
Datum	: 07.05.2025 08:52	Berichtsnummer	: 205
Anfangsschacht	: 89221420	Endschacht	: 89221410
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 400
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 53,13 m - 51,70 m
Baujahr	: 1944	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	:	Berichtsdatei	: Horneburg, Stadt Datteln
Zustandsklasse	:	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 750	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
89221420					
DH71,19		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:20
SH68,31		2,30	(BCADB) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. gesch.	150 mm	00:01:22
68,30		5,80	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:02:34
		6,30	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:02:53
		6,40	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:03:28
		6,80	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:04:00
		7,80	(BABAA) Rissbildung, Oberflächenriss in Längsrichtung	1 MM	00:04:46
		11,30	(BCADB) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. gesch.	150 mm	00:05:39
		12,30	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:06:06
		12,50	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:06:36
		19,40	(BCADB) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. gesch.	150 mm	00:08:44
		21,60	(BABAA) Rissbildung, Oberflächenriss in Längsrichtung	1 MM	00:10:05
		22,20	(BABAA) Rissbildung, Oberflächenriss in Längsrichtung	1 MM	00:10:28
		23,10	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:10:47
		23,40	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:11:19
		23,40	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:11:37
		26,50	(BCADB) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. gesch.	150 mm	00:12:18
		26,70	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:12:38
		31,00	(BABAA) Rissbildung, Oberflächenriss in Längsrichtung	1 MM	00:14:00
		35,00	(BABAA) Rissbildung, Oberflächenriss in Längsrichtung	1 MM	00:15:19
		35,50	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:15:39
		43,50	(BCADB) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. gesch.	150 mm	00:17:55
		43,50	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:18:09
		44,70	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:18:34
		44,70	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:18:43
		44,70	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:18:56
89221410		44,80	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:19:46
DH71,17		45,50	(BCADB) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. gesch.	150 mm	00:20:06
SH66,58		47,60	(BCADB) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. gesch.	150 mm	00:20:43
68,12		48,60	(BCADB) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. gesch.	150 mm	00:21:08
		50,70	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:21:44
		51,10	(BABAA) Rissbildung, Oberflächenriss in Längsrichtung	1 MM	00:22:15
		51,70	(BCEXP) Rohrende		00:22:29

Bemerkung:

Berichtsgrafik					
Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln					
Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012				
Auftraggeber	:				
Straße	: SCHLOßSTR.				
Kläranlage	: KDM		Entw.-Bezirk	: Gu	
Datum	: 07.05.2025		08:19		
Anfangsschacht	: 89217401		Berichtsnummer	: 206	
Haltungsbezeichn.	:		Endschacht	: 89221440	
Material	: B		Strangbezeichnung	:	
Entwässerung	: Mischverfahren		Durchmesser	: 400	
Baujahr	: 1944		Haltungs-/Unt.-länge	: 53,80 m - 52,30 m	
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung		W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone	
Videoband	:		Darstellung	: wie untersucht	
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9854		Berichtsdatei	: Horneburg, Stadt Datteln	
Maßstab	: 1 : 750		Plannummer	:	
			Blatt	: 1 / 1	

© TIFFANY

		STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
89217401 DH71,94 SH69,08 69,07 ↓ 89221440 DH71,64 SH68,83 68,84		52,30		(BCEXP) Rohrende		00:17:07
		41,90		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:14:22
		38,70		(BCADB) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. gesch.	150 mm	00:13:38
		38,10	5,90	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:13:28
		33,70		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:12:12
		33,10		(BABAA) Rissbildung, Oberflächenriss in Längsrichtung	1 MM	00:11:55
		32,20		(BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:11:26
		27,40	1,70	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:10:26
		26,70		(BBCB) Ablagerungen, grobes Material	2 %	00:10:05
		26,70		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:09:51
		25,70		(BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:09:36
		23,70		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:08:55
		20,10	0,50	(BABAA) Rissbildung, Oberflächenriss in Längsrichtung	1 MM	00:08:06
		19,60		(BABAA) Rissbildung, Oberflächenriss in Längsrichtung	1 MM	00:07:42
		19,60		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:07:08
		19,40		(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:06:56
		19,40		(BAP) Hohlraum sichtbar		00:06:38
		19,40		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:06:23
		16,30	3,70	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:05:26
		12,60		(BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:04:42
		12,60		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:04:16
		4,00		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:02:12
		2,50		(BCADB) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. gesch.	150 mm	00:01:42
		1,50		(BCADB) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. gesch.	150 mm	00:01:17
		0,00		(BCDXP) Rohranfang		00:00:23

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: FUHLENSTR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Ha
Datum	: 08.04.2019 10:39	Berichtsnummer	: 208
Anfangsschacht	: 90214500	Endschacht	: 90214420
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 45,16 m - 44,00 m
Baujahr	: 1964	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2019
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9863	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
90214500 DH69,41 SH66,56 66,49		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:04
		2,20	(BABBB) Rissbildung, Riss am Rohrumfang	1 mm	00:00:58
		2,80	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:01:19
		2,80	(BABBB) Rissbildung, Riss am Rohrumfang	1 mm	00:01:46
		10,80	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:02:54
		17,90	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:04:29
		22,80	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:05:14
		24,90	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:05:50
		24,90	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:06:02
		34,70	(BBAB) Wurzeln, einzelne feine Wurzeln	1 %	00:07:22
		37,20	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:08:12
		44,00	(BCEXP) Rohrende		00:09:14
90214420 DH69,08 SH65,73 65,87					


Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: NEUER WEG		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Ha
Datum	: 25.04.2018 10:55	Berichtsnummer	: 209
Anfangsschacht	: 90224510	Endschacht	: DÜ90224500
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 41,87 m - 39,70 m
Baujahr	: 1970	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2018
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9855	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

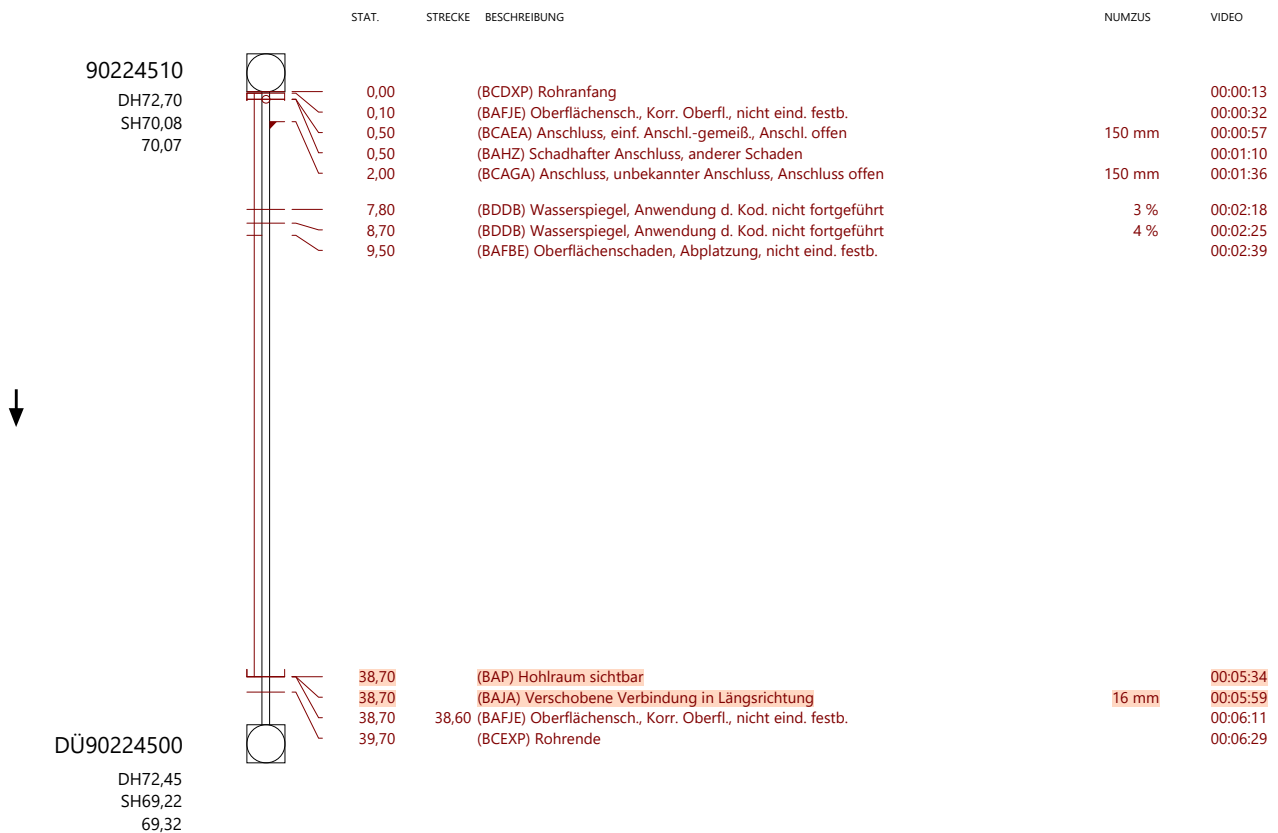

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: DR.-KLAUSENER-STR.		
Kläranlage	: KO	Entw.-Bezirk	: Ah
Datum	: 23.06.2025 11:07	Berichtsnummer	: 210
Anfangsschacht	: 90298610	Endschacht	: 90298600
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 50,23 m - 49,30 m
Baujahr	: 1968	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	:	Berichtsdatei	: Ahsen,Stadt Datteln
Zustandsklasse	:	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
90298610 DH43,55 SH41,10 41,09					
	49,30		(BCEXP) Rohrende		00:26:01
	48,30		(BCABA) Anschluss, Sattelanschluss-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:25:18
	38,00		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:21:15
	35,40		(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:20:08
	35,40		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:20:00
	34,10		(BBCB) Ablagerungen, grobes Material	3 %	00:19:25
	34,10		(BAG) Einragender Anschluß	3 %	00:19:20
	34,10		(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:19:00
	34,10		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:18:56
	31,70		(BAFCB) Oberflächenschaden, Zuschl. sichtb., chem. Angr.		00:18:04
	30,10		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:16:59
	27,80	2,30	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:16:12
	26,20		(BBBA) Anhaftende Stoffe, Inkrustation	2 %	00:15:33
	25,50		(BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:15:15
	22,40	3,10	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:14:10
	19,30		(BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:13:10
	17,30		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:12:00
	14,50	1,10	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:10:43
	13,40		(BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:10:11
	9,90		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:08:32
	9,90	0,30	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:08:30
	9,60		(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:08:15
	8,90		(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:07:35
	8,90		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:07:00
	8,80		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:06:27
	8,80	0,30	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:06:21
	8,50		(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:05:59
	0,70		(BABBB) Rissbildung, Riss am Rohrfumfang	1 mm	00:02:33
	0,70		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:01:38
	0,00		(BCDXP) Rohranfang		00:00:33
90298600 DH43,41 SH40,80 40,81					

Bemerkung:

Ifd. Nr.: 08

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: HOCHSTR.		
Kläranlage	: KO	Entw.-Bezirk	: Ah
Datum	: 30.06.2025 09:07	Berichtsnummer	: 213
Anfangsschacht	: 90303590	Endschacht	: 90303580
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 400
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 40,90 m - 39,90 m
Baujahr	: 1944	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	:	Berichtsdatei	: Ahsen,Stadt Datteln
Zustandsklasse	:	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1



© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
90303590					
DH43,01		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:20
SH40,35		1,90	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:01:19
40,36		1,90	(BAO) Boden sichtbar		00:01:20
		1,90	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:01:30
		1,90	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:01:41
		2,20	(BBCA) Ablagerungen, feines Material	2 %	00:02:00
		5,70	(BBCA) Ablagerungen, feines Material	2 %	00:02:49
		6,30	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:03:03
		12,30	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:04:57
		15,40	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:05:59
		28,60	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:10:03
		29,80	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:10:51
		33,30	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:12:11
		34,50	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	2 %	00:12:47
		39,90	5,40 (BDDC) Wasserspiegel, trüb	2 %	00:14:11
90303580		39,90	(BCEXP) Rohrende		00:14:17

Bemerkung:

Berichtsgrafik					
Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln					
Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012				
Auftraggeber	:				
Straße	: HALTERNER STR.				
Kläranlage	: KO		Entw.-Bezirk	: Ah	
Datum	: 02.07.2025		07:40		
Anfangsschacht	: 90303401		Berichtsnummer	: 214	
Haltungsbezeichn.	:		Endschacht	: 90304550	
Material	: B		Strangbezeichnung	:	
Entwässerung	: Mischverfahren		Durchmesser	: 700	
Baujahr	: 1968		Haltungs-/Unt.-länge	: 36,63 m - 35,70 m	
Untersuchung	: In Fließrichtung		W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone	
Videoband	:		Darstellung	: wie untersucht	
Zustandsklasse	:		Berichtsdatei	: Ahsen,Stadt Datteln	
			Plannummer	:	
Maßstab	: 1 : 500		Blatt	: 1 / 1	

© TIFFANY

		STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
90303401 DH42,68 SH39,17 39,16		0,00		(BCDXP) Rohranfang		00:00:22
		2,70		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:01:43
		2,70		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:01:44
90304550 DH42,92 SH39,04 39,05		17,70		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:04:46
		17,70		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:04:47
		18,50		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:05:17
		18,50		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:05:18
		19,90		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:05:54
		19,90		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:05:55
		21,80		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:06:39
		21,80		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:06:40
		21,80		(BAO) Boden sichtbar		00:06:41
		21,80		(BAP) Hohlraum sichtbar		00:06:50

Bemerkung:



Ifd. Nr.: 10

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: AN DER LINDE		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Ha
Datum	: 15.04.2019 14:22	Berichtsnummer	: 215
Anfangsschacht	: 91211560	Endschacht	: 91211430
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 600
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 18,86 m - 17,30 m
Baujahr	: 1986	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2019
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9854	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

		STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
91211560 DH64,81 SH61,94 61,93		0,00		(BCDXP) Rohranfang		00:00:25
		4,30		(BAJA) Verschobene Verbindung in Längsrichtung	22 mm	00:01:12
		4,30		(BAP) Hohlraum sichtbar		00:01:27
		7,10		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:01:58
		7,10		(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:02:08
		8,30		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:02:35
91211430 DH64,76 SH61,84 61,85		17,30		(BCEXP) Rohrende		00:03:58

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: ALTER POSTWEG		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Ha
Datum	: 15.04.2019 09:47	Berichtsnummer	: 211
Anfangsschacht	: 91211490	Endschacht	: 91211480
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 27,43 m - 26,10 m
Baujahr	: 1970	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2019
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9654	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
91211490 DH64,77 SH62,39 62,38		26,10	(BCEXP) Rohrende		00:05:18
		21,30	3,60 (BDDb) Wasserspiegel, Anwendung d. Kod. nicht fortgeführt	6 %	00:04:36
		20,50	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:04:24
		19,90	(BBFA) Infiltration, Schwitzen		00:04:03
		19,90	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:03:55
		17,70	(BDDb) Wasserspiegel, Anwendung d. Kod. nicht fortgeführt	5 %	00:03:31
		6,80	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:02:18
		5,40	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:01:54
		3,90	(BAJB) Verschobene Verbindung, radial	30 mm	00:01:15
		2,40	(BDDb) Wasserspiegel, Anwendung d. Kod. nicht fortgeführt	4 %	00:00:50
91211480 DH64,81 SH62,29 62,30		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:18

Bemerkung:

Ifd. Nr.: 13

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: MECKINGHOVER WEG		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Ha
Datum	: 15.05.2018 07:43	Berichtsnummer	: 221
Anfangsschacht	: 91226860	Endschacht	: 91226850
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 49,34 m - 48,30 m
Baujahr	: 1944	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2018
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9864	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
91226860 DH61,68 SH59,09 59,08		48,30	(BCEXP) Rohrende		00:08:03
	38,00		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:06:58
	37,90		(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:06:39
	37,90		(BAP) Hohlraum sichtbar		00:06:19
	37,90		(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:06:13
	37,90		(BAG) Einragender Anschluß	5 %	00:06:03
	37,90		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:05:55
		24,20	(BBAB) Wurzeln, einzelne feine Wurzeln	1 %	00:04:10
		12,50	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:02:40
	5,60		(BAG) Einragender Anschluß	4 %	00:01:36
	5,60		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:01:30
	5,00		(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	2 mm	00:01:05
91226850 DH61,28 SH58,58 58,59		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:18

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: KANALSTR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Ha
Datum	: 06.05.2019 09:37	Berichtsnummer	: 216
Anfangsschacht	: 91214590	Endschacht	: 91214580
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Schmutzwasser	Haltungs-/Unt.-länge	: 25,95 m - 24,50 m
Baujahr	: 1944	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2019
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9854	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

©TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
91214590					
DH63,30		24,50	(BCEXP) Rohrende		00:05:18
SH60,44		24,20	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:05:07
60,43		24,20	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:04:55
		20,00	(BAFJE) Oberflächensch., Korr. Oberfl., nicht eind. festb.		00:04:15
		20,00	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:04:07
		18,50	(BAFBA) Oberflächenschaden, Abplatzung, mech. Beschädigung		00:03:35
		14,70	(BAFJE) Oberflächensch., Korr. Oberfl., nicht eind. festb.		00:02:54
		14,70	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:02:46
91214580		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:26

Bemerkung:

Ifd. Nr.: 15

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: FUHLENSTR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Ha
Datum	: 09.04.2019 08:03	Berichtsnummer	: 217
Anfangsschacht	: 91215410	Endschacht	: 91215401
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 34,98 m - 33,90 m
Baujahr	: 1964	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2019
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9853	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
91215410 DH69,62 SH65,87 65,85		33,90	(BCEXP) Rohrende		00:05:52
		30,30	(BAFCE) Oberflächensch., Zuschl. sb., nicht eind. festb.		00:05:14
		30,30	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:05:05
		16,80	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:03:31
		7,70	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:02:13
		7,70	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:02:06
		6,40	(BAFCE) Oberflächensch., Zuschl. sb., nicht eind. festb.		00:01:41
		6,40	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:01:29
		6,40	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:01:21
91215401 DH69,50 SH65,71 65,72		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:15

Bemerkung:

Ifd. Nr.: 16

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: WITTENER STR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Ha
Datum	: 24.04.2019 13:47	Berichtsnummer	: 212
Anfangsschacht	: 91216430	Endschacht	: 91216420
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 700
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 42,37 m - 41,10 m
Baujahr	: 1958	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2019
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9853	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
91216430					
DH63,33		41,10	(BCEXP) Rohrende		00:06:37
SH60,40		39,70	(BCABA) Anschluss, Sattelanschluss-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:06:22
60,39					
		32,70	(BCABA) Anschluss, Sattelanschluss-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:05:42
		28,30	(BCAEB) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. gesch.	150 mm	00:04:45
		22,30	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:04:07
		22,30	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:03:58
		19,50	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:03:21
		19,50	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:03:14
		11,00	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:02:03
		11,00	(BAFBE) Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eind. festb.		00:01:56
91216420		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:14
DH64,10					
SH60,27					
60,28					

Bemerkung:

Ifd. Nr.: 17

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: NEUER WEG		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Ha
Datum	: 04.05.2018 08:33	Berichtsnummer	: 218
Anfangsschacht	: 91223401	Endschacht	: 91224510
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 600
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 50,97 m - 49,80 m
Baujahr	: 1964	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2018
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9853	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
91223401 DH66,00 SH61,98 61,97		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:15
		0,10	(BDB) Info: BABBB, 1mm in 10.2025 vom Kanalbetrieb beseitigt		00:00:40
		11,70	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:01:59
		24,70	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:03:15
		24,70	(BAG) Einragender Anschluß	3 %	00:03:24
		33,50	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:04:22
		39,60	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:05:09
		39,60	(BAHE) Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft		00:05:16
		48,90	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:06:19
		48,90	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:06:27
91224510 DH65,10 SH61,46 61,47		49,80	(BCEXP) Rohrende		00:06:47

Bemerkung:

lfd. Nr.: 18

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: ZUM KRAFTWERK		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Ha
Datum	: 07.05.2018 10:32	Berichtsnummer	: 219
Anfangsschacht	: 91224570	Endschacht	: 91224560
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 400
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 45,98 m - 45,30 m
Baujahr	: 1958	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2018
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9865	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
91224570 DH60,42 SH58,31 58,30		45,30	(BCEXP) Rohrende		00:07:09
		41,30	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:06:37
		41,30	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiB, Anschl. offen	150 mm	00:06:30
		41,10	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:06:11
		41,10	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiB, Anschl. offen	150 mm	00:06:05
		31,50	3,70 (BDDDB) Wasserspiegel, Anwendung d. Kod. nicht fortgeführt	7 %	00:05:12
		30,90	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiB, Anschl. offen	150 mm	00:05:03
		27,80	(BDDDB) Wasserspiegel, Anwendung d. Kod. nicht fortgeführt	7 %	00:04:34
		22,70	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:03:54
		22,70	(BAHA) Schadhafter Anschl., Lage um das Rohr ist falsch		00:03:46
		22,70	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiB, Anschl. offen	150 mm	00:03:38
		22,30	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:03:20
		22,30	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiB, Anschl. offen	150 mm	00:03:19
		4,50	(BAJA) Verschobene Verbindung in Längsrichtung	23 mm	00:01:33
		4,40	(BAIAB) Einr. Dicht., hängend, n. gebr., TP oberh. hor. ML		00:01:10
91224560 DH60,46 SH57,92 57,94		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:08

Bemerkung:

Ifd. Nr.: 19

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: BÖCKENHECKSTR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Ha
Datum	: 08.05.2018 12:07	Berichtsnummer	: 220
Anfangsschacht	: 91226680	Endschacht	: 91226670
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 400
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 51,42 m - 50,10 m
Baujahr	: 1944	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2018
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9853	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
91226680 DH61,73 SH58,43 58,42		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:22
		5,60	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:01:23
		19,00	(BABBC) Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung	1 mm	00:02:57
		19,40	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:03:13
		19,40	(BABCB) Rissbildung, Klaffender Riss am Rohrumfang	2 mm	00:03:31
		26,50	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:04:32
		26,50	(BAG) Einragender Anschluß	6 %	00:04:38
		26,50	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:04:47
		31,20	(BABBC) Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung	1 mm	00:05:33
		35,10	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:06:29
		49,50	(BABBB) Rissbildung, Riss am Rohrumfang	1 mm	00:08:00
91226670 DH61,29 SH58,07 58,08		50,10	(BCEXP) Rohrende		00:08:15

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: HEDWIGSTR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Ha
Datum	: 07.06.2018 09:58	Berichtsnummer	: 222
Anfangsschacht	: 91232695	Endschacht	: 91232693
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 500
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 36,89 m - 34,90 m
Baujahr	: 1985	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2018
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9855	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
91232695 DH54,83 SH52,66 52,65		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:21
		5,40	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:01:28
		5,40	(BAHZ) Schadhafter Anschluss, anderer Schaden		00:01:40
		5,90	(BABAA) Rissbildung, Oberflächenriss in Längsrichtung	0,10 mm	00:02:03
		6,20	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:02:20
		6,20	(BAHZ) Schadhafter Anschluss, anderer Schaden		00:02:30
		17,60	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:04:11
		17,60	(BAHZ) Schadhafter Anschluss, anderer Schaden		00:04:32
		17,60	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:04:43
		19,60	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:05:10
		23,00	(BBFA) Infiltration, Schwitzen		00:05:41
		34,90	(BCEXP) Rohrende		00:07:10
91232693 DH54,67 SH52,43 52,43					

Bemerkung:

lfd- Nr.: 21

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: IM SATTELKAMP		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Ha
Datum	: 06.07.2017 12:03	Berichtsnummer	: 224
Anfangsschacht	: 92233590	Endschacht	: 92233580
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 39,82 m - 39,00 m
Baujahr	: 1954	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 006	Berichtsdatei	: Export Index1 vom 080-09-2017
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9854	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
92233590 DH60,73 SH58,80 58,79		39,00	(BCEXP) Rohrende		0:51:31
		37,00	(BAJB) Verschobene Verbindung, radial	3 mm	0:50:20
		35,00	(BAJB) Verschobene Verbindung, radial	2 mm	0:49:45
		25,00	(BAJB) Verschobene Verbindung, radial	2 mm	0:47:50
		9,30	0,20 (BABBD) Rissbildung, Riss, gewundene oder spiralf. Rissb.	1 mm	0:45:20
		9,20	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	0:44:38
		9,10	(BABBD) Rissbildung, Riss, gewundene oder spiralf. Rissb.	1 mm	0:44:57
		8,80	(BAP) Hohlraum sichtbar		0:44:06
		8,80	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		0:43:52
		8,80	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	0:43:47
		6,80	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		0:43:11
		6,80	(BAG) Einragender Anschluß	2 %	0:43:06
		6,80	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	0:43:01
		0,00	(BCDXP) Rohranfang		0:41:04
92233580 DH59,15 SH56,80 56,81					

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: JAHNSTR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Ha
Datum	: 10.07.2017 08:09	Berichtsnummer	: 225
Anfangsschacht	: 92233660	Endschacht	: 92233650
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 400
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 31,57 m - 30,70 m
Baujahr	: 1958	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 007	Berichtsdatei	: Export Index1 vom 080-09-2017
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9854	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
92233660 DH55,29 SH52,53 52,52		30,70	(BCEXP) Rohrende		1:41:32
		19,60	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	1:38:54
		18,30	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		1:38:23
		18,30	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	1:38:18
		6,90	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	1:36:17
		6,40	(BAP) Hohlraum sichtbar		1:35:48
		6,40	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		1:35:44
		6,40	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	1:35:39
92233650 DH54,84 SH52,19 52,21		0,00	(BCDXP) Rohranfang		1:33:52

Bemerkung:

lfd. Nr.: 23

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: IM SATTELKAMP		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Ha
Datum	: 02.05.2019 08:41	Berichtsnummer	: 226
Anfangsschacht	: 92233670	Endschacht	: 92233660
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 200
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 41,03 m - 39,40 m
Baujahr	: 1954	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2019
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9863	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
92233670 DH55,86 SH53,50 53,49					
		39,40	(BCEXP) Rohrende		00:09:21
		39,40	39,30 (BAFJE) Oberflächensch., Korros. Oberfl., nicht eind. festb.		00:09:18
		38,60	(BAFBE) Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eind. festb.		00:08:51
		35,20	(BABAA) Rissbildung, Oberflächenriss in Längsrichtung	0,10 mm	00:08:03
		32,20	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:07:22
		31,00	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:06:52
		25,00	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:05:43
		19,10	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:04:32
		7,70	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:02:57
		7,40	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:02:28
		7,40	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:02:20
92233660 DH55,29 SH52,53 52,69		0,10	(BAFJE) Oberflächensch., Korros. Oberfl., nicht eind. festb.		00:01:12
		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:07

Bemerkung:

Ifd Nr.: 24

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: CASTROPER STR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Ha
Datum	: 15.05.2018 10:06	Berichtsnummer	: 223
Anfangsschacht	: 92227560	Endschacht	: DU_29c
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 400
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 35,60 m - 37,30 m
Baujahr	: 1944	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2018
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9884	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
92227560 DH60,25 SH56,11 56,10		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:19
↓		13,80	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:02:47
		13,80	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:02:56
		14,50	(BAIAB) Einr. Dicht., hängend, n. gebr., TP oberh. hor. ML		00:03:35
		18,40	(BAIAB) Einr. Dicht., hängend, n. gebr., TP oberh. hor. ML		00:04:59
		18,40	(BAFBA) Oberflächenschaden, Abplatzung, mech. Beschädigung		00:05:12
DU_29c DH59,47 SH55,58 55,68		31,40	(BAIAB) Einr. Dicht., hängend, n. gebr., TP oberh. hor. ML		00:06:53
		31,90	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:07:28
		35,40	(BAIZ) Einragendes Dichtungsmaterial	10 %	00:08:32
		36,40	(BAIZ) Einragendes Dichtungsmaterial	6 %	00:09:13
		36,40	(BACA) Rohrbruch/Einsturz, Bruch	400 mm	00:09:38
		37,30	(BCEXP) Rohrende		00:10:08

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: MÖLLERSKAMP		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Ha
Datum	: 17.07.2017 09:14	Berichtsnummer	: 227
Anfangsschacht	: 92237650	Endschacht	: 92237640
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 46,95 m - 46,20 m
Baujahr	: 1954	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 011	Berichtsdatei	: Export Index1 vom 080-09-2017
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9863	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

©TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
92237650	DH55,45 SH52,46 52,45		(BCEXP) Rohrende		1:22:58
		46,20			
		44,10	(BBAB) Wurzeln, einzelne feine Wurzeln	1 %	1:22:04
		23,50	(BACB) Rohrbruch/Einsturz, Fehlen von Teilen	10 mm	1:19:28
		22,20	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	1:19:01
		22,20	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	1:18:36
		18,00	(BCACA) Anschluss, Sattelanschluss-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	1:17:52
		10,30	(BAFBE) Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eind. festb.		1:16:47
		8,80	(BAP) Hohlraum sichtbar		1:16:13
		8,80	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		1:16:10
		8,80	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	1:16:06
92237640	DH55,32 SH52,34 52,35	0,00	(BCDXP) Rohranfang		1:14:19

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: HAGEMER KIRCHWEG		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Be
Datum	: 04.07.2022 08:50	Berichtsnummer	: 228
Anfangsschacht	: 92243680	Endschacht	: 92243670
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: Stz	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 44,08 m - 43,10 m
Baujahr	: 1944	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: DVD004	Berichtsdatei	: 220228_Buero_Datteln_Kazu22 Haltungen
Zustandsklasse	: 1 SZ: 8655	Plannummer	: 92245
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
92243680					
DH50,47		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:28
SH48,29		0,70	(BAFBE) Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eind. festb.		00:01:36
48,28		0,70	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:01:49
		0,70	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:02:09
		0,70	(BABCC) Rissbildung, Klaffender Riss, komplexe Rissbildung	8 mm	00:02:38
		1,30	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:03:00
		1,30	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:03:03
		1,80	(BCADB) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. gesch.	150 mm	00:04:13
		1,80	(BABBB) Rissbildung, Riss am Rohrumfang	1 mm	00:04:49
		5,70	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:06:06
		5,70	(BABAB) Rissbildung, Oberflächenriss am Rohrumfang	1 MM	00:06:47
		6,80	(BCAAB) Anschluss, Abzweig, Anschluss geschlossen	150 mm	00:07:32
		9,30	(BCAAB) Anschluss, Abzweig, Anschluss geschlossen	150 mm	00:08:24
		9,80	(BAJB) Verschobene Verbindung, radial	5 mm	00:08:59
		13,20	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	5 %	00:09:37
		14,20	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:09:59
		17,60	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	100 mm	00:11:19
		18,20	(BCAAA) Anschluss, Abzweig, Anschluss offen	150 mm	00:11:44
		19,20	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	100 mm	00:12:18
		21,30	8,10 (BDDC) Wasserspiegel, trüb	5 %	00:12:54
		22,70	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:13:17
		23,90	(BCAAB) Anschluss, Abzweig, Anschluss geschlossen	150 mm	00:13:40
		24,20	(BABAA) Rissbildung, Oberflächenriss in Längsrichtung	1 MM	00:14:11
		30,70	(BCAAB) Anschluss, Abzweig, Anschluss geschlossen	150 mm	00:15:20
		36,70	14,00 (BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:16:35
		41,70	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	100 mm	00:17:47
		42,20	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	10 %	00:20:45
		42,70	(BABBC) Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung	2 mm	00:19:08
92243670		43,10	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	10 %	00:18:19
DH50,43		43,10	(BCEXP) Rohrende		00:19:33
SH48,15					
48,16					

Bemerkung:

Ifd. Nr.: 27

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: WIESENSTR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Wi
Datum	: 14.10.2016 11:12	Berichtsnummer	: 229
Anfangsschacht	: 92245420	Endschacht	: 92245410
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 1300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 50,90 m - 49,70 m
Baujahr	: 1944	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: H-011	Berichtsdatei	: Datteln 2016 GEW_Haltungen
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9865	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY



Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: FR.-EBERT-STR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Wi
Datum	: 06.10.2016 09:15	Berichtsnummer	: 230
Anfangsschacht	: 92247780	Endschacht	: 92247770
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 400
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 30,87 m - 29,70 m
Baujahr	: 1970	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: H-011	Berichtsdatei	: Datteln 2016 GEW_Haltungen
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9554	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
92247780					
DH50,88		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:22
SH49,29		0,70	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:00:50
49,28		1,30	(BDDDB) Wasserspiegel, Anwendung d. Kod. nicht fortgeführt	22 %	00:01:01
		5,00	(BAJB) Verschobene Verbindung, radial	30 mm	00:01:44
		9,20	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:05:38
		9,40	8,10 (BDDDB) Wasserspiegel, Anwendung d. Kod. nicht fortgeführt	22 %	00:05:47
		9,60	(BDDDB) Wasserspiegel, Anwendung d. Kod. nicht fortgeführt	10 %	00:05:56
		25,00	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:07:52
		25,90	16,30 (BDDDB) Wasserspiegel, Anwendung d. Kod. nicht fortgeführt	10 %	00:08:12
		29,70	(BCEXP) Rohrende		00:08:40
92247770					
DH50,56					
SH49,18					
49,24					

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: GOETHESTR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Be
Datum	: 07.04.2020 13:08	Berichtsnummer	: 237
Anfangsschacht	: 92258415	Endschacht	: 92258410
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 41,65 m - 40,40 m
Baujahr	: 1970	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2020
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9855	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
92258415 DH57,55 SH54,22 54,21 ↓ 92258410 DH56,62 SH53,43 53,44		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:20
		0,40	(BAFJE) Oberflächensch., Korr. Oberfl., nicht eind. festb.		00:00:33
		11,30	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:02:47
		11,30	(BAHA) Schadhafter Anschl., Lage um das Rohr ist falsch		00:02:54
		19,10	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:04:20
		19,10	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:04:26
		19,10	(BAG) Einragender Anschluß	5 %	00:04:32
		27,70	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:05:55
		27,90	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:06:19
		27,90	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:06:29
		27,90	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:06:38
		28,90	(BABAB) Rissbildung, Oberflächenriss am Rohrumfang	0,10 mm	00:07:14
		35,60	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:08:24
		35,90	(BABBB) Rissbildung, Riss am Rohrumfang	1 mm	00:08:41
		37,00	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:09:11
		37,00	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:09:18
		37,20	(BABBB) Rissbildung, Riss am Rohrumfang	1 mm	00:09:33
		40,40	(BAFJE) Oberflächensch., Korr. Oberfl., nicht eind. festb.		00:10:20
		40,40	(BCEXP) Rohrende		00:10:25

Bemerkung:

Ifd. Nr.: 36

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: SCHILLERSTR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Be
Datum	: 07.04.2020 09:12	Berichtsnummer	: 238
Anfangsschacht	: 92258480	Endschacht	: 92258475
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 58,04 m - 56,90 m
Baujahr	: 1975	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2020
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9884	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 750	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
92258480					
DH56,66		56,90	(BCEXP) Rohrende		00:15:18
SH53,79		55,20	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:14:53
53,78		55,20	(BABBB) Rissbildung, Riss am Rohrfumfang	1 mm	00:14:38
		54,60	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:14:21
		50,70	(BAIAB) Einr. Dicht., hängend, n. gebr., TP oberh. hor. ML		00:13:29
		45,50	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:12:40
		43,00	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:12:08
		43,00	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:12:00
		42,80	(BAFJC) Oberflächensch., Korr. Oberfl., chem. bio., o. WSP		00:11:39
		42,60	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:11:24
		30,90	(BACA) Rohrbruch/Einsturz, Bruch	800 mm	00:09:48
		30,90	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:09:31
		30,70	(BBEZ) And. Hindern., Gegenst. / andere	25 %	00:09:03
		30,70	(BAFJC) Oberflächensch., Korr. Oberfl., chem. bio., o. WSP		00:08:50
		30,40	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:08:28
		30,40	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:08:18
		30,40	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:08:06
		18,90	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:06:30
		18,90	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:06:23
		16,70	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:05:52
		16,70	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:05:43
		16,70	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:05:33
		16,50	(BABBB) Rissbildung, Riss am Rohrfumfang	1 mm	00:05:10
		16,40	(BABCA) Rissbildung, Klaffender Riss in Längsrichtung	2 mm	00:04:42
		16,20	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:04:17
		16,20	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:04:04
		16,20	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:03:55
		12,10	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:03:03
		7,10	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:02:19
		7,10	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:02:07
		4,00	(BAFBA) Oberflächenschaden, Abplatzung, mech. Beschädigung		00:01:23
		0,30	(BBFA) Infiltration, Schwitzen		00:00:42
		0,30	(BABBB) Rissbildung, Riss am Rohrfumfang	1 mm	00:00:31
		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:16
92258475					
DH55,86					
SH52,75					
52,76					

Bemerkung:


Ifd. Nr.: 37

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: AMANDUSSTR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Be
Datum	: 06.04.2020 10:38	Berichtsnummer	: 239
Anfangsschacht	: 92258520	Endschacht	: 92258510
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 600
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 35,20 m - 34,20 m
Baujahr	: 1944	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2020
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9855	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
92258520 DH53,05 SH50,90 50,89		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:16
	18,60		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:02:29
	18,60		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:02:36
	18,60		(BAHA) Schadhafter Anschl., Lage um das Rohr ist falsch		00:02:43
	18,60		(BAP) Hohlraum sichtbar		00:02:48
	18,80		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:03:09
	18,80		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:03:15
	22,60		(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:03:49
92258510 DH52,68 SH50,55 50,56		34,20	(BCEXP) Rohrende		00:04:59

Bemerkung:

Ifd. Nr.: 38

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: GRÜNER WEG		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Be
Datum	: 23.04.2020 12:19	Berichtsnummer	: 231
Anfangsschacht	: 92256420	Endschacht	: 92256415
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 800
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 37,74 m - 36,80 m
Baujahr	: 1944	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2020
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9865	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

©TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
92256420 DH51,43 SH48,85 48,84		36,80	(BCEXP) Rohrende		00:08:28
		32,90	(BAFBA) Oberflächenschaden, Abplatzung, mech. Beschädigung		00:07:47
		32,90	(BAHA) Schadhafter Anschl., Lage um das Rohr ist falsch		00:07:41
		32,90	(BAHB) Schadh. Anschl., Spalt zw. Ende Anschl. und Rohrl.		00:07:34
		32,90	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:07:27
		32,90	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:07:19
		31,60	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:06:53
		28,90	(BAHA) Schadhafter Anschl., Lage um das Rohr ist falsch		00:06:23
		28,90	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:06:17
		28,90	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:06:10
		26,10	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:05:41
		19,90	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:04:50
		19,90	(BBHAB) Ungeziefer, Ratte in einem Anschluss	1 Anz	00:04:28
		19,90	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:04:20
		16,90	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:03:51
		3,70	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:02:11
		2,70	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:01:43
		1,60	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:01:14
		1,60	(BAG) Einragender Anschluß	15 %	00:01:06
		1,60	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:00:57
		1,60	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:00:49
		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:14
92256415 DH51,44 SH48,76 48,77					

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt : April 2009-Überarbeitung 04-2012

Auftraggeber :

Straße : AHSENER STR.

Kläranlage : KDM

Entw.-Bezirk : Be

Datum : 05.05.2020 07:33

Berichtsnummer : 232

Anfangsschacht : 92256617

Endschacht : 92256615

Haltungsbezeichn. :

Strangbezeichnung :

Material : B

Durchmesser : 300

Entwässerung : Mischverfahren

Haltungs-/Unt.-länge : 29,76 m - 28,80 m

Baujahr : 1971

W.schutzzone : Keine Wasserschutzzone

Untersuchung : Gegen Fließrichtung

Darstellung : wie untersucht

Videoband : 001

Berichtsdatei : Datteln 2020

Zustandsklasse : 0 SZ: 9865

Plannummer :

Maßstab : 1 : 500


Blatt : 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
92256617					
DH52,64		28,80	(BCEXP) Rohrende		00:07:25
SH51,73		27,60	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:07:10
51,72		26,70	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:06:58
		26,70	(BAFBA) Oberflächenschaden, Abplatzung, mech. Beschädigung		00:06:39
		26,70	(BBAB) Wurzeln, einzelne feine Wurzeln	2 %	00:06:22
		25,70	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:06:09
		25,70	(BBAB) Wurzeln, einzelne feine Wurzeln	3 %	00:05:48
		24,90	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:05:16
		22,70	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:04:40
		21,60	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:04:17
		20,60	(BABCA) Rissbildung, Klaffender Riss in Längsrichtung	2 mm	00:03:46
		14,60	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:02:54
		10,50	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:02:06
		8,50	(BAFBE) Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eind. festb.		00:01:36
92256615		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:16
DH53,72					
SH51,24					
51,28					

Bemerkung:

Berichtsgrafik					
Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln					
Projekt		: April 2009-Überarbeitung 04-2012			
Auftraggeber		:			
Straße		: MARGA-MEUSEL-STR.			
Kläranlage		: KDM		Entw.-Bezirk	: Be
Datum		: 06.05.2020	13:01	Berichtsnummer	: 233
Anfangsschacht		: 92257600		Endschacht	: 92257410
Haltungsbezeichn.		:		Strangbezeichnung	:
Material		: B		Durchmesser	: 400
Entwässerung		: Mischverfahren		Haltungs-/Unt.-länge	: 60,72 m - 59,70 m
Baujahr		: 1990		W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung		: In Fließrichtung		Darstellung	: wie untersucht
Videoband		: 001		Berichtsdatei	: Datteln 2020
Zustandsklasse		: 0 SZ: 9752		Plannummer	:
Maßstab		: 1 : 750		Blatt	: 1 / 1

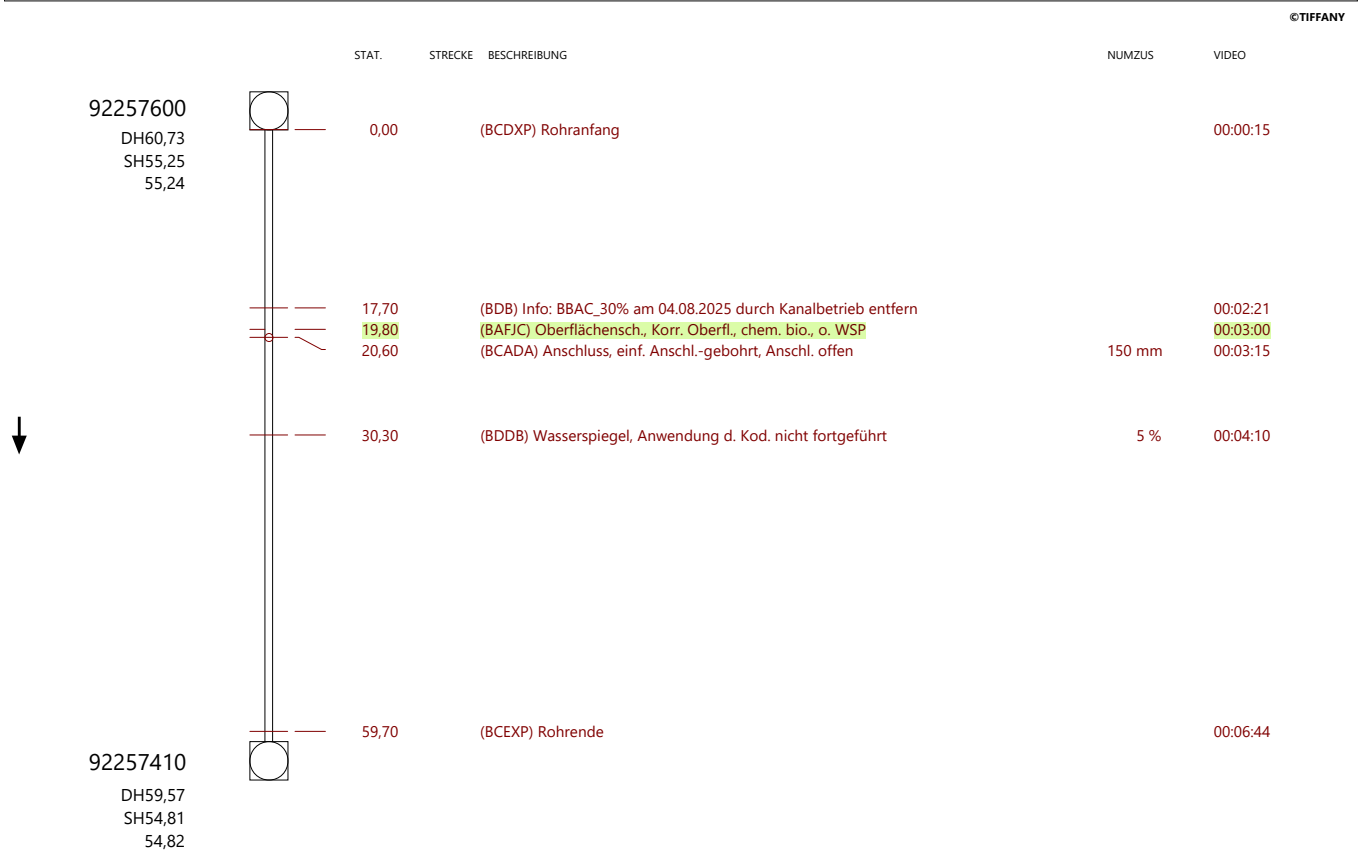

Bemerkung:

Ifd. Nr.: 41

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: EDITH-STEIN-STR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Be
Datum	: 07.05.2020 09:50	Berichtsnummer	: 234
Anfangsschacht	: 92257480	Endschacht	: 92257450
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 19,35 m - 18,50 m
Baujahr	: 1990	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2020
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9853	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

		STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
92257480	DH62,91 SH59,08 59,07					
		18,50		(BCEXP) Rohrende		00:05:08
		17,70		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:04:49
		11,60		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:03:42
		11,20		(BAP) Hohlraum sichtbar		00:03:20
		11,20		(BAFBA) Oberflächenschaden, Abplatzung, mech. Beschädigung		00:03:10
92257450	DH63,08 SH58,96 58,97	0,00		(BCDXP) Rohranfang		00:00:12

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: EDITH-STEIN-STR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Be
Datum	: 05.05.2020 10:47	Berichtsnummer	: 235
Anfangsschacht	: 92257500	Endschacht	: 92257490
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 55,85 m - 54,60 m
Baujahr	: 1990	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2020
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9855	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 750	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
92257500 DH66,33 SH62,78 62,77		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:16
		5,10	(BAFJD) Oberflächensch., Korr. Oberfl., chem. Abw., u. WSP		00:00:57
		10,60	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:01:45
		11,40	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:02:01
		14,60	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:02:31
		17,40	(BAFJC) Oberflächensch., Korr. Oberfl., chem. bio., o. WSP		00:02:56
		17,50	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:03:08
		26,30	(BAFJC) Oberflächensch., Korr. Oberfl., chem. bio., o. WSP		00:04:03
		26,50	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:04:17
		27,30	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:04:33
		27,80	(BAFJC) Oberflächensch., Korr. Oberfl., chem. bio., o. WSP		00:04:46
		28,10	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:04:58
		47,90	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:07:08
		48,10	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:07:23
		48,40	(BAFBA) Oberflächenschaden, Abplatzung, mech. Beschädigung		00:07:37
		48,40	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:07:46
		54,60	49,50 (BAFJD) Oberflächensch., Korr. Oberfl., chem. Abw., u. WSP		00:08:30
		54,60	(BCEXP) Rohrende		00:08:34
92257490 DH65,62 SH62,09 62,14					

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012				
Auftraggeber	:				
Straße	: SÜDRING				
Kläranlage	: KDM		Entw.-Bezirk	: Be	
Datum	: 05.05.2021	11:00	Berichtsnummer	: 236	
Anfangsschacht	: 93247450		Endschacht	: 93247440	
Haltungsbezeichn.	:		Strangbezeichnung	:	
Material	: B		Durchmesser	: 500	
Entwässerung	: Mischverfahren		Haltungs-/Unt.-länge	: 33,64 m - 33,70 m	
Baujahr	: 1969		W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone	
Untersuchung	: In Fließrichtung		Darstellung	: wie untersucht	
Videoband	: DVD001		Berichtsdatei	: 210422_Buero_Datteln_Kazu 2021	
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9654		Plannummer	: 9324N	
Maßstab	: 1 : 500		Blatt	: 1 / 1	

© TIFFANY



Bemerkung:

lfd. Nr.: 45

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: NONNENROTT		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Be
Datum	: 14.05.2020 10:08	Berichtsnummer	: 240
Anfangsschacht	: 93253670	Endschacht	: 93253660
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 500
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 44,48 m - 43,40 m
Baujahr	: 1944	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2020
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9755	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
93253670 DH52,06 SH47,83 47,82		43,40	(BCEXP) Rohrende		00:10:37
		39,90	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:09:54
		39,90	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:09:46
		39,90	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:09:40
		37,70	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:09:16
		37,70	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:09:09
		37,10	(BBAB) Wurzeln, einzelne feine Wurzeln	3 %	00:08:44
		36,10	(BBAB) Wurzeln, einzelne feine Wurzeln	1 %	00:08:27
		34,60	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:08:07
		34,60	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:08:00
		34,60	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:07:54
		33,80	(BAFJC) Oberflächensch., Kor. Oberfl., chem. bio., o. WSP		00:07:36
		33,10	(BBAB) Wurzeln, einzelne feine Wurzeln	5 %	00:07:20
		31,90	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:06:56
		31,90	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:06:51
		31,60	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:06:25
		31,60	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:06:15
		29,30	(BBAC) Wurzeln, komplexes Wurzelwerk	30 %	00:05:33
		25,90	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:05:04
		23,50	(BAHA) Schadhafter Anschl., Lage um das Rohr ist falsch		00:04:23
		23,50	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:04:13
		23,50	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:04:07
		22,30	(BAFJC) Oberflächensch., Kor. Oberfl., chem. bio., o. WSP		00:03:47
		17,10	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:03:06
		17,10	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:02:58
		17,10	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:02:51
		3,60	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:01:18
		3,60	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:01:12
		2,60	(BAFJC) Oberflächensch., Kor. Oberfl., chem. bio., o. WSP		00:00:56
		0,20	(BABBB) Rissbildung, Riss am Rohrumfang	1 mm	00:00:24
		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:17
93253660 DH52,11 SH47,61 47,62					

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: NONNENROTT		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Be
Datum	: 14.05.2020 10:45	Berichtsnummer	: 241
Anfangsschacht	: 93253690	Endschacht	: 93253680
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 400
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 48,24 m - 47,20 m
Baujahr	: 1944	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2020
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9864	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
93253690 DH51,83 SH48,24 48,23		47,20	(BCEXP) Rohrende		00:10:54
	40,60		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:10:00
	40,60		(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:09:53
	40,60		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiB, Anschl. offen	150 mm	00:09:43
	40,10		(BAFJC) Oberflächensch., Korr. Oberfl., chem. bio., o. WSP		00:09:25
	34,50		(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:08:34
	32,60		(BAP) Hohlraum sichtbar		00:08:09
	32,60		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:08:03
	32,60		(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:07:58
	32,60		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiB, Anschl. offen	150 mm	00:07:51
	31,90		(BAFJC) Oberflächensch., Korr. Oberfl., chem. bio., o. WSP		00:07:27
	26,50		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:06:37
	26,50		(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:06:31
	26,50		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiB, Anschl. offen	150 mm	00:06:24
	25,90		(BAFJC) Oberflächensch., Korr. Oberfl., chem. bio., o. WSP		00:05:59
	21,80		(BAG) Einragender Anschluß	10 %	00:05:24
	21,80		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:05:18
	21,80		(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:05:12
	21,80		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiB, Anschl. offen	150 mm	00:05:05
	21,00		(BAFJC) Oberflächensch., Korr. Oberfl., chem. bio., o. WSP		00:04:44
	19,80		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:04:27
	19,80		(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:04:20
	19,80		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiB, Anschl. offen	150 mm	00:04:13
	12,40		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:03:15
	12,40		(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:03:09
	12,40		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiB, Anschl. offen	150 mm	00:03:03
	12,00		(BAG) Einragender Anschluß	25 %	00:02:38
	12,00		(BAHA) Schadhafter Anschl., Lage um das Rohr ist falsch		00:02:32
	12,00		(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:02:27
	12,00		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiB, Anschl. offen	150 mm	00:02:20
	11,30		(BAFJC) Oberflächensch., Korr. Oberfl., chem. bio., o. WSP		00:01:59
	1,00		(BBAB) Wurzeln, einzelne feine Wurzeln	3 %	00:00:34
	0,00		(BCDXP) Rohranfang		00:00:17
93253680 DH51,94 SH48,04 48,05					

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: KARLSTR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Hö
Datum	: 22.05.2023 11:41	Berichtsnummer	: 246
Anfangsschacht	: 94255460	Endschacht	: 93256540
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 38,94 m - 38,10 m
Baujahr	: 1965	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: Haltungen_2023	Berichtsdatei	: Datteln_Haltungen_2023
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9865	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
94255460 DH51,96 SH49,40 49,38		38,10	(BCEXP) Rohrende		00:10:48
		28,20	(BBFA) Infiltration, Schwitzen		00:08:52
		27,40	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	5 %	00:08:39
		26,00	(BDDC) Eindringen von Bodenmat., Feinmat. (Ton/Schluff)	3 %	00:08:25
		26,00	1,10 (BBCA) Ablagerungen, feines Material	3 %	00:08:20
		26,00	(BBFC) Infiltration, Fließen		00:08:11
		24,90	(BBCA) Ablagerungen, feines Material	3 %	00:07:35
		22,30	(BAHB) Schadh. Anschl., Spalt zw. Ende Anschl. und Rohrl.		00:07:00
		22,30	(BAHA) Schadhafter Anschl., Lage um das Rohr ist falsch		00:06:55
		22,30	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:06:50
		17,00	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:05:42
		17,00	(BAHB) Schadh. Anschl., Spalt zw. Ende Anschl. und Rohrl.		00:05:37
		17,00	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:05:32
		16,70	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:05:20
		16,70	(BAHB) Schadh. Anschl., Spalt zw. Ende Anschl. und Rohrl.		00:05:13
		16,70	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:05:08
		9,10	(BAFDE) Oberflächensch., Zuschl. einr., nicht eind. festb.		00:03:07
		8,50	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:02:52
		8,50	(BAHB) Schadh. Anschl., Spalt zw. Ende Anschl. und Rohrl.		00:02:48
		8,50	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:02:43
		2,50	(BBFA) Infiltration, Schwitzen		00:01:43
93256540 DH51,38 SH49,08 49,09		0,00	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	5 %	00:00:52
		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:16

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: OSTRING		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Hö
Datum	: 18.04.2023 11:37	Berichtsnummer	: 244
Anfangsschacht	: 93256790	Endschacht	: 93254540
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 58,97 m - 58,50 m
Baujahr	: 1970	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: Haltungen_2023	Berichtsdatei	: Datteln_Haltungen_2023
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9854	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 750	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
93256790					
DH51,09	58,50		(BCEXP) Rohrende		00:12:57
SH49,28	58,50	9,60	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	5 %	00:12:52
49,27					
	50,70		(BAG) Einragender Anschluß	3 %	00:10:34
	50,70		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:10:26
	50,70		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:10:20
	48,90		(BDDC) Wasserspiegel, trüb	5 %	00:09:44
	32,50		(BAP) Hohlraum sichtbar		00:07:27
	32,50		(BAG) Einragender Anschluß	4 %	00:07:18
	32,50		(BAHE) Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft		00:07:11
	32,50		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:07:05
	32,50		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:06:59
	31,80		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:06:27
	29,30	9,10	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	5 %	00:06:04
	26,10	ZPkt.	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	5 %	00:05:31
	20,20		(BDDC) Wasserspiegel, trüb	10 %	00:04:45
	20,00		(BBCB) Ablagerungen, grobes Material	10 %	00:04:41
	17,00		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:03:51
	17,00		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:03:45
	7,40		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:02:26
	7,40		(BAHB) Schadh. Anschl., Spalt zw. Ende Anschl. und Rohrl.		00:02:21
	7,40		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:02:15
	4,40	4,10	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	10 %	00:01:42
	2,10		(BAJC) Verschiebene Verbindung, im Winkel	3 °	00:01:16
	0,30		(BDDC) Wasserspiegel, trüb	10 %	00:00:42
	0,10		(BABBB) Rissbildung, Riss am Rohrumfang	2 mm	00:00:23
	0,00		(BCDXP) Rohranfang		00:00:20
93254540					
DH50,74					
SH45,94					
48,94					

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: BÜLOWSTR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Hö
Datum	: 12.04.2023 09:50	Berichtsnummer	: 247
Anfangsschacht	: 93261470	Endschacht	: 93257510
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 400
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 41,01 m - 40,20 m
Baujahr	: 1944	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: Haltungen_2023	Berichtsdatei	: Datteln_Haltungen_2023
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9864	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
93261470					
DH53,35		40,20	(BCEXP) Rohrende		00:11:08
SH49,75		38,90	(BCBZD) Punktuelle Reparatur, (BCBZ) Zulaufeinbindung		00:10:28
49,74		38,90	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:10:21
		36,50	5,00 (BDDC) Wasserspiegel, trüb	5 %	00:09:55
		31,50	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	5 %	00:09:19
		30,10	7,00 (BDDC) Wasserspiegel, trüb	5 %	00:08:48
		28,10	5,40 (BBCA) Ablagerungen, feines Material	5 %	00:08:31
		23,10	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	5 %	00:07:47
		22,70	(BBCA) Ablagerungen, feines Material	5 %	00:07:41
		20,50	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	5 %	00:06:55
		19,10	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:06:32
		19,10	(BAO) Boden sichtbar		00:06:26
		19,10	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:06:19
		19,10	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:06:13
		19,10	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:06:09
		18,60	(BAHA) Schadhafter Anschl., Lage um das Rohr ist falsch		00:05:45
		18,60	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:05:34
		18,60	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:05:29
		15,40	ZPkt. (BDDC) Wasserspiegel, trüb	5 %	00:04:55
		13,40	(BCABA) Anschluss, Sattelanschluss-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:04:06
		8,50	ZPkt. (BDDC) Wasserspiegel, trüb	10 %	00:03:08
		6,60	(BCABA) Anschluss, Sattelanschluss-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:02:35
		3,10	ZPkt. (BDDC) Wasserspiegel, trüb	15 %	00:02:02
		0,00	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	10 %	00:00:49
		0,00	(BBCC) Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material	10 %	00:00:42
		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:10
93257510					
DH53,95					
SH49,59					
49,60					

Bemerkung:

Ild. Nr.: 53

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: LOHSTR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Be
Datum	: 12.05.2020 11:20	Berichtsnummer	: 248
Anfangsschacht	: 93257650	Endschacht	: 93257653
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 5,58 m - 4,30 m
Baujahr	: 1965	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2020
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9554	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 100	Blatt	: 1 / 1

©TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
93257650 DH52,94 SH49,98 49,97		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:25
93257653 DH52,78 SH49,74 49,76		3,90	(BAJB) Verschobene Verbindung, radial	30 mm	00:01:12
		4,30	(BCEXP) Rohrende		00:01:32


Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: OSTRING		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Hö
Datum	: 17.04.2023 10:36	Berichtsnummer	: 249
Anfangsschacht	: 93261590	Endschacht	: 93258580
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 400
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 44,43 m - 43,50 m
Baujahr	: 1944	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: Haltungen_2023	Berichtsdatei	: Datteln_Haltungen_2023
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9854	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

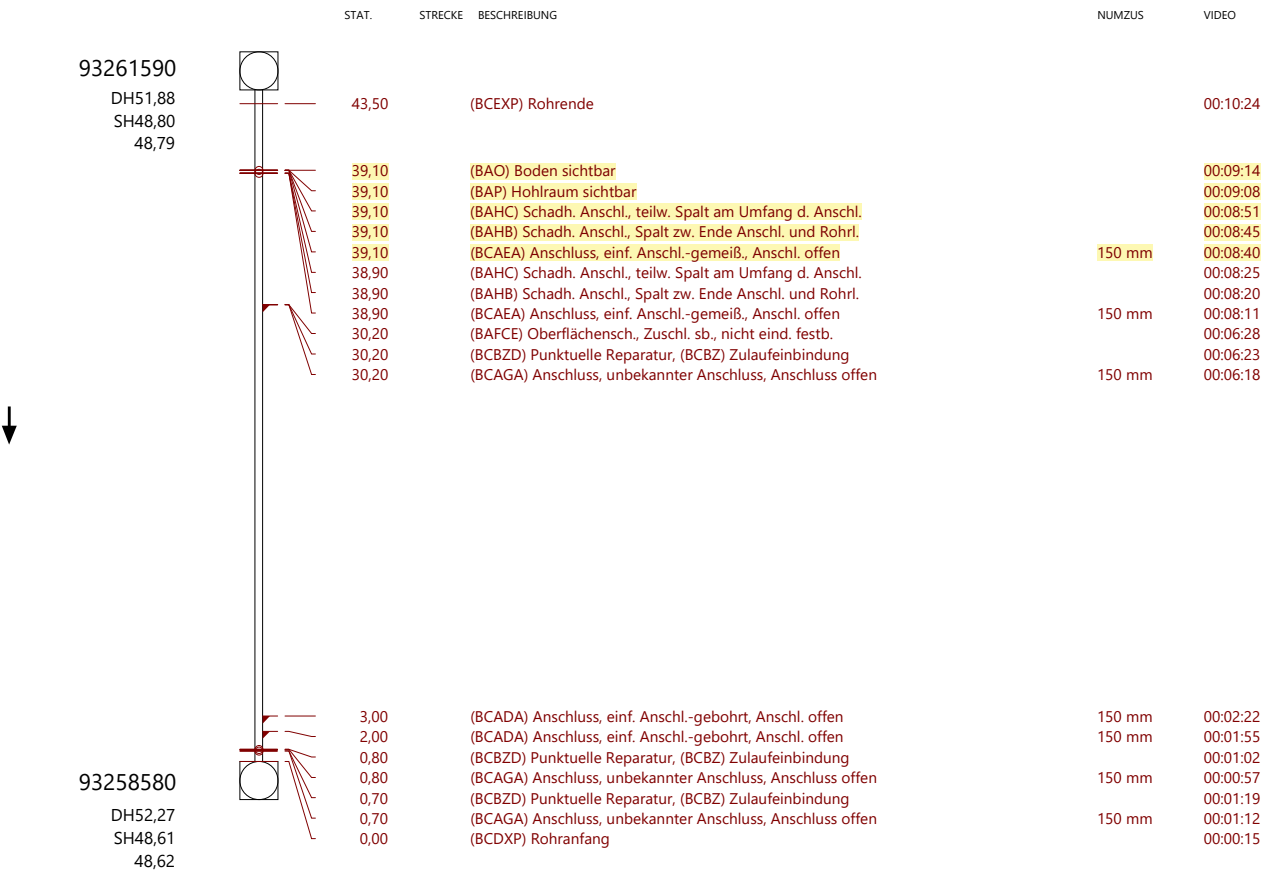

Bemerkung:


Ifd. Nr. 56

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: PARKWEG		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Hö
Datum	: 16.05.2023 12:53	Berichtsnummer	: 250
Anfangsschacht	: 93258730	Endschacht	: 93258740
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 400
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 45,25 m - 44,40 m
Baujahr	: 1966	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: Haltungen_2023	Berichtsdatei	: Datteln_Haltungen_2023
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9854	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

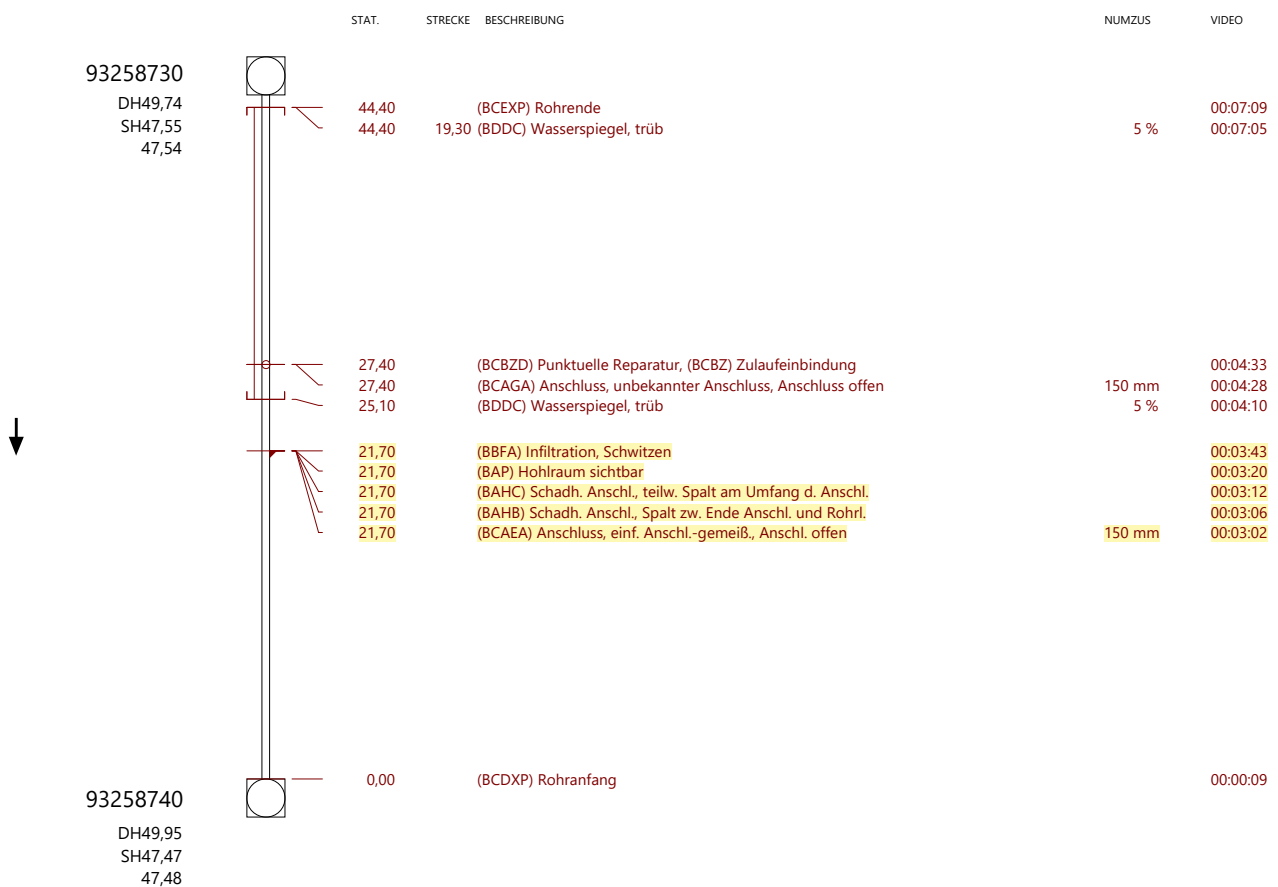

Bemerkung:

Ifd. Nr.: 57

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: KREUZSTR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Hö
Datum	: 13.04.2023 09:31	Berichtsnummer	: 251
Anfangsschacht	: 93261510	Endschacht	: 93261500
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 400
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 46,01 m - 45,00 m
Baujahr	: 1944	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: Haltungen_2023	Berichtsdatei	: Datteln_Haltungen_2023
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9854	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
93261510 DH52,27 SH49,58 49,57		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:19
		3,00	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:01:49
		3,00	(BAHB) Schadh. Anschl., Spalt zw. Ende Anschl. und Rohrl.		00:01:55
		3,00	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:02:00
		3,00	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:02:07
		3,00	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:02:15
		3,00	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:02:32
		3,00	(BAHB) Schadh. Anschl., Spalt zw. Ende Anschl. und Rohrl.		00:02:38
		3,00	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:02:43
		3,00	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:02:49
		3,00	(BAO) Boden sichtbar		00:02:55
		21,60	(BCAGB) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss gesch.	150 mm	00:06:28
		21,60	(BCBZD) Punktuelle Reparatur, (BCBZ) Zulaufteinbindung		00:06:35
		29,50	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:08:24
		29,50	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:08:29
		43,60	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:11:18
		43,60	(BCBZD) Punktuelle Reparatur, (BCBZ) Zulaufteinbindung		00:11:26
93261500 DH51,69 SH49,16 49,17		45,00	(BCEXP) Rohrende		00:12:11

Bemerkung:

Ifd. Nr.: 58

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: IN DER WEIDE		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Hö
Datum	: 04.05.2023 12:39	Berichtsnummer	: 252
Anfangsschacht	: 93262550	Endschacht	: 93262540
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 24,88 m - 24,20 m
Baujahr	: 1955	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: Haltungen_2023	Berichtsdatei	: Datteln_Haltungen_2023
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9854	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
93262550 DH50,72 SH48,63 48,62		24,20	(BCEXP) Rohrende		00:07:11
↓		12,70	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:04:04
		12,70	(BAHA) Schadhafter Anschl., Lage um das Rohr ist falsch		00:03:51
		12,70	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:03:47
		12,70	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:03:41
93262540 DH50,66 SH48,42 48,49		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:05

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: EICHENSTR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Hö
Datum	: 21.04.2023 07:33	Berichtsnummer	: 243
Anfangsschacht	: 93263460	Endschacht	: 93263450
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 46,56 m - 46,00 m
Baujahr	: 1966	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: Haltungen_2023	Berichtsdatei	: Datteln_Haltungen_2023
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9657	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
93263460					
DH51,34		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:06
SH48,23		2,80	(BBFA) Infiltration, Schwitzen		00:01:19
48,20					
		12,90	(BBFA) Infiltration, Schwitzen		00:03:05
		12,90	(BBBA) Anhaftende Stoffe, Inkrustation	1 %	00:03:12
		13,50	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:03:30
		13,50	(BCBZD) Punktuelle Reparatur, (BCBZ) Zulaufeinbindung		00:03:35
		15,00	(BBFA) Infiltration, Schwitzen		00:04:05
		25,70	(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:06:24
		26,10	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:06:33
		26,10	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:06:46
		30,60	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	5 %	00:07:37
		31,80	(BCACA) Anschluss, Sattelanschluss-gemeiß, Anschl. offen	200 mm	00:08:00
		31,80	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:08:05
		33,90	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:08:58
		33,90	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:09:06
		33,90	(BAHA) Schadhafter Anschl., Lage um das Rohr ist falsch		00:09:13
		33,90	(BAHB) Schadh. Anschl., Spalt zw. Ende Anschl. und Rohrl.		00:09:17
		35,20	4,60 (BDDC) Wasserspiegel, trüb	5 %	00:09:34
		42,30	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	8 %	00:11:06
		45,30	(BAJC) Verschobene Verbindung, im Winkel	10 °	00:11:54
		45,30	(BAJB) Verschobene Verbindung, radial	15 mm	00:12:01
93263450		46,00	31,00 (BBFA) Infiltration, Schwitzen		00:12:28
DH50,98		46,00	3,70 (BDDC) Wasserspiegel, trüb	8 %	00:12:33
SH47,66		46,00	(BCEXP) Rohrende		00:12:41
47,67					

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: KARLSTR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Hö
Datum	: 22.05.2023 12:55	Berichtsnummer	: 253
Anfangsschacht	: 94255480	Endschacht	: 94255470
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 400
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 20,94 m - 20,20 m
Baujahr	: 1965	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: Haltungen_2023	Berichtsdatei	: Datteln_Haltungen_2023
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9855	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1


© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
94255480					
DH52,30	0,00		(BCDXP) Rohranfang		00:00:06
SH50,19	1,30		(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:00:35
50,18	2,10		(BDDC) Wasserspiegel, trüb	5 %	00:01:03
	4,50		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:01:27
	4,50		(BAHA) Schadhafter Anschl., Lage um das Rohr ist falsch		00:01:31
	4,50		(BAHB) Schadh. Anschl., Spalt zw. Ende Anschl. und Rohrl.		00:01:36
	4,50		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:01:40
	4,50		(BAO) Boden sichtbar		00:01:49
	4,50		(BAP) Hohlraum sichtbar		00:01:54
	9,20		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:02:33
	9,20		(BAHA) Schadhafter Anschl., Lage um das Rohr ist falsch		00:02:39
	9,20		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:02:43
	9,60		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:02:55
	9,60		(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:03:01
	11,20	9,10	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	5 %	00:03:40
	20,20		(BCEXP) Rohrende		00:04:55
94255470					
DH52,00					
SH50,11					
50,12					

Bemerkung:

Berichtsgrafik					
Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln					
Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012				
Auftraggeber	:				
Straße	: HORNEBURGER STR.				
Kläranlage	: KDM		Entw.-Bezirk	: Gu	
Datum	: 08.01.2026		08:35		
Anfangsschacht	: 89227401		Berichtsnummer	: 207	
Haltungsbezeichn.	:		Endschacht	: 89226480	
Material	: B		Strangbezeichnung	:	
Entwässerung	: Mischverfahren		Durchmesser	: 300	
Baujahr	: 1944		Haltungs-/Unt.-länge	: 46,55 m - 42,40 m	
Untersuchung	: In Fließrichtung		W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone	
Videoband	: GABNAHME001		Darstellung	: wie untersucht	
Zustandsklasse	:		Berichtsdatei	: 260102_Buero_Datteln_Sanabnahme	
			Plannummer	:	
Maßstab	: 1 : 500		Blatt	: 1 / 1	

© TIFFANY

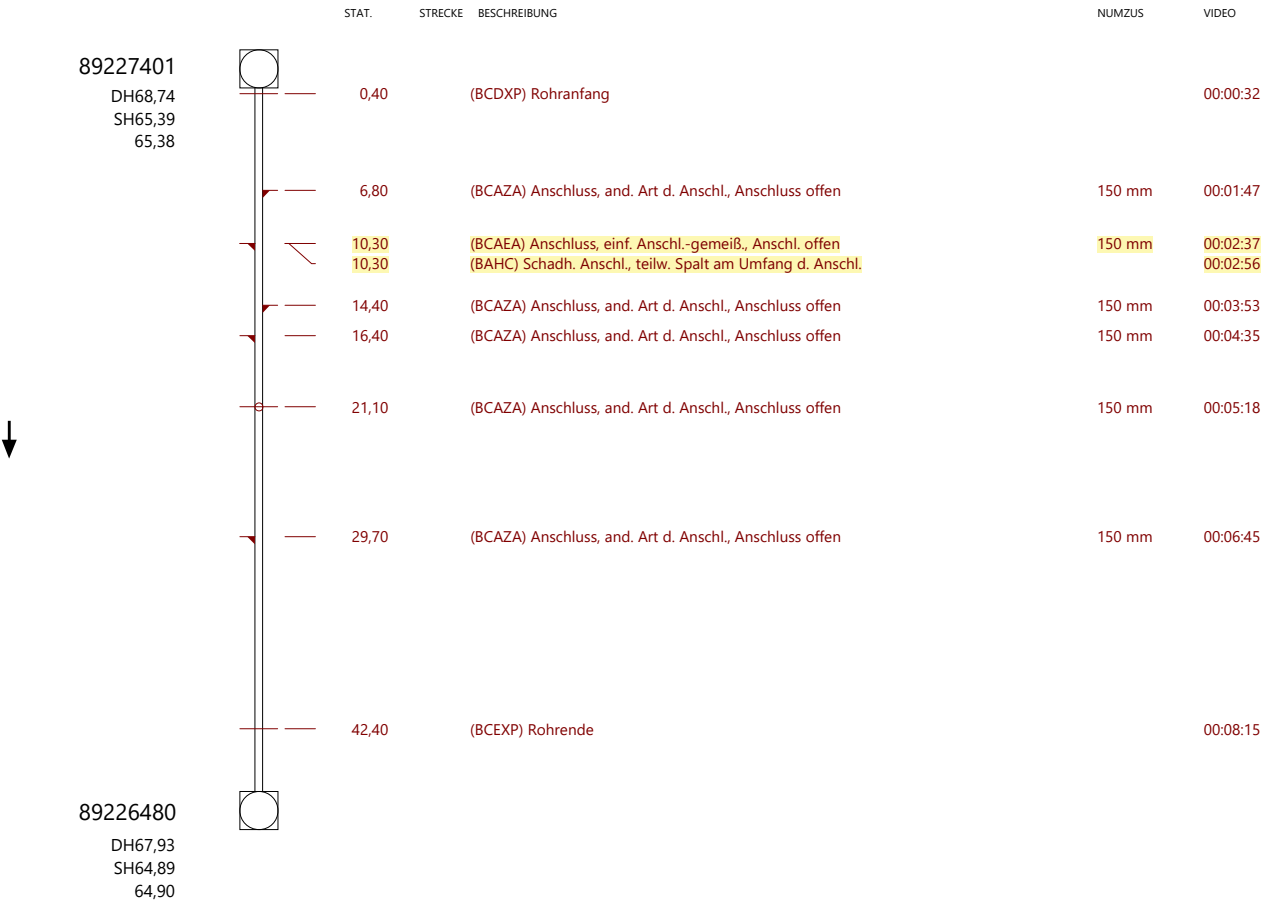

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt : April 2009-Überarbeitung 04-2012

Auftraggeber :

Straße : ALFREDSTR.

Kläranlage : KDM

Entw.-Bezirk : Hö

Datum : 22.05.2023 12:18

Berichtsnummer : 245

Anfangsschacht : 93256510

Endschacht : 93256440

Haltungsbezeichn. :

Strangbezeichnung :

Material : B

Durchmesser : 300

Entwässerung : Mischverfahren

Haltungs-/Unt.-länge : 48,39 m - 46,60 m

Baujahr : 1944

W.schutzzone : Keine Wasserschutzzone

Untersuchung : In Fließrichtung

Darstellung : wie untersucht

Videoband : Haltungen_2023

Berichtsdatei : Datteln_Haltungen_2023

Zustandsklasse : 1 SZ: 8756

Plannummer :

Maßstab : 1 : 500

Blatt : 1 / 1

© TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
93256510					
DH51,26		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:12
SH48,56		1,70	(BAFCE) Oberflächensch., Zuschl. sb., nicht eind. festb.		00:01:03
48,55		1,70	(BBFA) Infiltration, Schwitzen		00:01:08
		2,00	(BAIZ) Einragendes Dichtungsmaterial	3 %	00:01:27
		4,30	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:02:02
		4,30	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:02:06
		4,30	(BAG) Einragender Anschluß	7 %	00:02:12
		6,80	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:02:39
		6,80	(BAHB) Schadh. Anschl., Spalt zw. Ende Anschl. und Rohrl.		00:02:44
		6,80	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:02:54
		6,80	(BAHB) Schadh. Anschl., Spalt zw. Ende Anschl. und Rohrl.		00:02:59
		7,90	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:03:20
		7,90	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:03:26
		8,20	(BAIZ) Einragendes Dichtungsmaterial	3 %	00:03:48
		12,90	(BCABA) Anschluss, Sattelanschluss-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:04:32
		15,30	(BAIZ) Einragendes Dichtungsmaterial	3 %	00:05:04
		20,40	(BAIZ) Einragendes Dichtungsmaterial	3 %	00:05:54
		23,90	(BCABA) Anschluss, Sattelanschluss-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:06:28
		23,90	(BAG) Einragender Anschluß	3 %	00:06:33
		27,70	(BAFDE) Oberflächensch., Zuschl. einr., nicht eind. festb.		00:07:22
		32,50	(BAFEE) Oberflächensch., Zuschl. fehlt, nicht eind. festb.		00:08:27
		33,50	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:08:51
		33,50	(BAHB) Schadh. Anschl., Spalt zw. Ende Anschl. und Rohrl.		00:09:00
		33,50	(BAHD) Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt		00:09:07
		34,50	(BAIZ) Einragendes Dichtungsmaterial	3 %	00:09:27
		37,00	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:09:57
		37,00	(BAHB) Schadh. Anschl., Spalt zw. Ende Anschl. und Rohrl.		00:10:01
		37,10	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	150 mm	00:10:12
		37,10	(BAHB) Schadh. Anschl., Spalt zw. Ende Anschl. und Rohrl.		00:10:19
		37,90	(BAFDE) Oberflächensch., Zuschl. einr., nicht eind. festb.		00:10:38
		37,90	(BBFA) Infiltration, Schwitzen		00:10:42
		39,60	(BAIZ) Einragendes Dichtungsmaterial	3 %	00:11:08
		40,60	(BAFDE) Oberflächensch., Zuschl. einr., nicht eind. festb.		00:11:26
93256440		46,10	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß, Anschl. offen	15 mm	00:12:39
DH51,91		46,10	(BABBB) Rissbildung, Riss am Rohrumfang	1 mm	00:12:48
SH46,42		46,60	(BCEXP) Rohrende		00:13:22
48,12					

Bemerkung:

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: IM OVERKAMP		
Kläranlage	: KO	Entw.-Bezirk	: Ah
Datum	: 25.06.2025 08:12	Berichtsnummer	: 255
Anfangsschacht	: 90302490	Endschacht	: AH90302470
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: Gfk	Durchmesser	: 500
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 51,80 m - 50,60 m
Baujahr	: 2001	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	:	Berichtsdatei	: Ahsen,Stadt Datteln
Zustandsklasse	:	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

©TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
90302490 DH42,62 SH40,36 40,35		50,60	(BCEXP) Rohrende		00:12:46
		43,80	9,10 (BDDC) Wasserspiegel, trüb	2 %	00:11:17
		34,70	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	2 %	00:09:23
		34,60	(BALDA) Schadhafte Reparatur, fehlender Rep.-Werkstoff	100 mm	00:09:13
		34,60	(BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen	150 mm	00:08:55
		28,90	5,20 (BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:07:39
		23,70	(BDDC) Wasserspiegel, trüb	3 %	00:06:43
		15,90	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:05:03
		15,90	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:04:35
		9,40	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:03:01
		1,40	(BBBA) Anhaftende Stoffe, Inkrustation	2 %	00:01:32
		1,40	(BCCAY) Krümmung der Leitung, nach links	30 °	00:01:32
		1,30	(BCABB) Anschluss, Sattelanschluss-gebohrt, Anschl. gesch.	150 mm	00:01:17
		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:22
AH90302470 DH42,27 SH40,05 40,16					

Bemerkung: