


Haltungsgrafik

Anfangsschacht	53990149	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990150	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

Haltungslänge	26,02 m	Untersuchungslänge	25,37 m	Untersuchungsart	TV-Inspektion
Material	Beton	Untersuchungsrichtung	+	Fahrzeug	TVU
Innenschutz		Videoband	2025\12\H0012513-20251218-080555.mp4	Untersucher	Schliemann

1 von 1

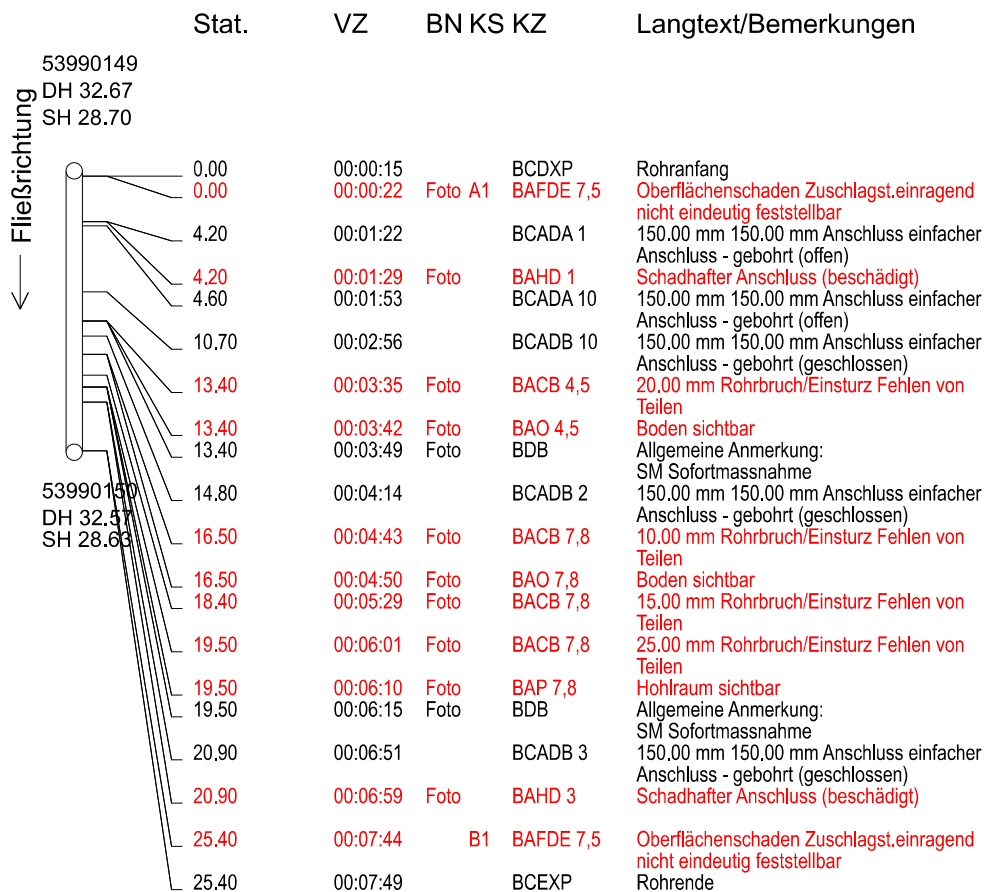

Schadensbilder

Anfangsschacht	53990149	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990150	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

1 von 4

**Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend
nicht eindeutig feststellbar**

Kode BAFDE 07-05
Station 0.00

Foto H0012513-20251218-080617
Videoband 2025\12\H0012513-20251218-080555.mp4
Videozähler 00:00:22


Schadhafter Anschluss (beschädigt)

Kode BAHD 01
Station 4.20

Foto H0012513-20251218-080724
Videoband 2025\12\H0012513-20251218-080555.mp4
Videozähler 00:01:29


Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 04-05
Station 13.40

Foto H0012513-20251218-080930
Videoband 2025\12\H0012513-20251218-080555.mp4
Videozähler 00:03:35



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990149	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990150	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

2 von 4

Boden sichtbar

Kode BAO 04-05
Station 13.40

Foto H0012513-20251218-080937
Videoband 2025\12\H0012513-20251218-080555.mp4
Videozähler 00:03:42



Allgemeine Anmerkung:

Kode BDB
Station 13.40

Foto H0012513-20251218-080944
Videoband 2025\12\H0012513-20251218-080555.mp4
Videozähler 00:03:49



Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 07-08
Station 16.50

Foto H0012513-20251218-081038
Videoband 2025\12\H0012513-20251218-080555.mp4
Videozähler 00:04:43



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990149	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990150	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	El B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

3 von 4

Boden sichtbar

Kode BAO 07-08
Station 16.50

Foto H0012513-20251218-081045
Videoband 2025\12\H0012513-20251218-080555.mp4
Videozähler 00:04:50



Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 07-08
Station 18.40

Foto H0012513-20251218-081124
Videoband 2025\12\H0012513-20251218-080555.mp4
Videozähler 00:05:29



Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 07-08
Station 19.50

Foto H0012513-20251218-081156
Videoband 2025\12\H0012513-20251218-080555.mp4
Videozähler 00:06:01



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990149	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990150	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

4 von 4

Hohlraum sichtbar

Kode BAP 07-08
Station 19.50

Foto H0012513-20251218-081205
Videoband 2025\12\H0012513-20251218-080555.mp4
Videozähler 00:06:10



Allgemeine Anmerkung:

Kode BDB
Station 19.50

Foto H0012513-20251218-081210
Videoband 2025\12\H0012513-20251218-080555.mp4
Videozähler 00:06:15



Schadhafter Anschluss (beschädigt)

Kode BAHD 03
Station 20.90

Foto H0012513-20251218-081254
Videoband 2025\12\H0012513-20251218-080555.mp4
Videozähler 00:06:59




Haltungsgrafik

Anfangsschacht	53990150	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990151	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

Haltungslänge	57,41 m	Untersuchungslänge	55,97 m	Untersuchungsart	TV-Inspektion
Material	Beton	Untersuchungsrichtung+		Fahrzeug	TVU
Innenschutz		Videoband	2025\12\H0015099-20251218-082549.mp4	Untersucher	Schliemann

1 von 2

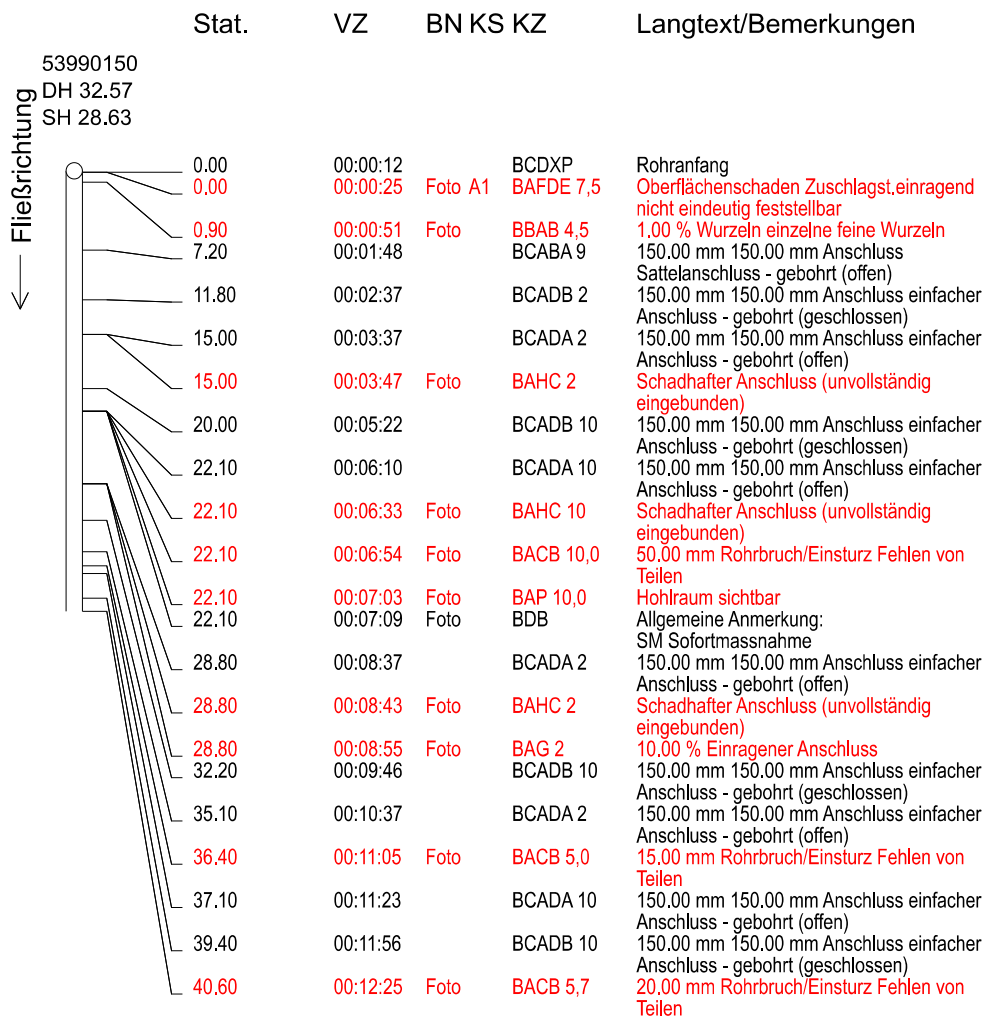


Haltungsgrafik

Anfangsschacht	53990150	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990151	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

Haltungslänge	57,41 m	Untersuchungslänge	55,97 m	Untersuchungsart	TV-Inspektion
Material	Beton	Untersuchungsrichtung	+	Fahrzeug	TVU
Innenschutz		Videoband	2025\12\H0015099-20251218-082549.mp4	Untersucher	Schliemann

2 von 2

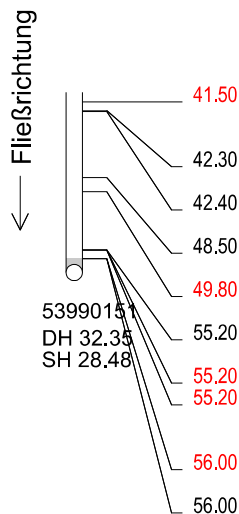Stat.	VZ	BN	KS	KZ	Langtext/Bemerkungen
	00:12:57	Foto	BACB 5,7		30.00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
	00:13:17		BCADA 10		150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
	00:13:37		BCADB 2		150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
	00:14:31		BCADA 2		150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
	00:15:10	Foto	BACB 5,7		30.00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
	00:16:11		BCAEA 2		150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gemeißelt (offen)
	00:16:22	Foto	BAHD 2		Schadhafter Anschluss (beschädigt)
	00:16:31	Foto	BAHC 2		Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)
	00:16:52		B1 BAFDE 7,5		Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar
	00:16:56		BCEXP		Rohrende

Schadensbilder

Anfangsschacht	53990150	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990151	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	El B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

1 von 5

Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar

Kode BAFDE 07-05
Station 0.00

Foto H0015099-20251218-082614
Videoband 2025\12\H0015099-20251218-082549.mp4
Videozähler 00:00:25



Wurzeln einzelne feine Wurzeln

Kode BBAB 04-05
Station 0.90

Foto H0015099-20251218-082640
Videoband 2025\12\H0015099-20251218-082549.mp4
Videozähler 00:00:51



Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Kode BAHC 02
Station 15.00

Foto H0015099-20251218-082936
Videoband 2025\12\H0015099-20251218-082549.mp4
Videozähler 00:03:47



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990150	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990151	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

2 von 5

Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Kode BAHC 10
Station 22.10

Foto H0015099-20251218-083222
Videoband 2025\12\H0015099-20251218-082549.mp4
Videozähler 00:06:33



Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 10-00
Station 22.10

Foto H0015099-20251218-083243
Videoband 2025\12\H0015099-20251218-082549.mp4
Videozähler 00:06:54



Hohlraum sichtbar

Kode BAP 10-00
Station 22.10

Foto H0015099-20251218-083252
Videoband 2025\12\H0015099-20251218-082549.mp4
Videozähler 00:07:03



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990150	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990151	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	El B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

3 von 5

Allgemeine Anmerkung:

Kode BDB
Station 22.10

Foto H0015099-20251218-083258
Videoband 2025\12\H0015099-20251218-082549.mp4
Videozähler 00:07:09



Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Kode BAHC 02
Station 28.80

Foto H0015099-20251218-083432
Videoband 2025\12\H0015099-20251218-082549.mp4
Videozähler 00:08:43



Einragener Anschluss

Kode BAG 02
Station 28.80

Foto H0015099-20251218-083444
Videoband 2025\12\H0015099-20251218-082549.mp4
Videozähler 00:08:55



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990150	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990151	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

4 von 5

Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 05-00
Station 36.40

Foto H0015099-20251218-083654
Videoband 2025\12\H0015099-20251218-082549.mp4
Videozähler 00:11:05



Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 05-07
Station 40.60

Foto H0015099-20251218-083814
Videoband 2025\12\H0015099-20251218-082549.mp4
Videozähler 00:12:25



Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 05-07
Station 41.50

Foto H0015099-20251218-083846
Videoband 2025\12\H0015099-20251218-082549.mp4
Videozähler 00:12:57



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990150	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990151	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

5 von 5

Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 05-07
Station 49.80

Foto H0015099-20251218-084059
Videoband 2025\12\H0015099-20251218-082549.mp4
Videozähler 00:15:10



Schadhafter Anschluss (beschädigt)

Kode BAHD 02
Station 55.20

Foto H0015099-20251218-084211
Videoband 2025\12\H0015099-20251218-082549.mp4
Videozähler 00:16:22



Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Kode BAHC 02
Station 55.20

Foto H0015099-20251218-084220
Videoband 2025\12\H0015099-20251218-082549.mp4
Videozähler 00:16:31



Haltungsgrafik

Anfangsschacht	53990151	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990152	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

Haltungslänge	57,85 m	Untersuchungslänge	56,80 m	Untersuchungsart	TV-Inspektion
Material	Beton	Untersuchungsrichtung	+	Fahrzeug	TVU
Innenschutz		Videoband	2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4	Untersucher	Schliemann

1 von 2


Stat.	VZ	BN KS KZ	Langtext/Bemerkungen
53990151 DH 32.35 SH 28.48			
Fließrichtung ↓			
0.00	00:00:13	BCDXP	Rohranfang
0.00	00:00:21 Foto A1	BAFCE 7,5	Oberflächenschaden Zuschlagst.sichtbar nicht eindeutig feststellbar
4.50	00:01:03	BCADB 10	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
7.50	00:01:32	BCADB 2	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
11.70	00:02:10	BCADB 10	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
11.70	00:02:18 Foto	BAHD 10	Schadhafter Anschluss (beschädigt)
11.70	00:02:27 Foto	BAO 10,0	Boden sichtbar
11.70	00:02:32 Foto	BDB	Allgemeine Anmerkung: SM Sofortmassnahme
23.20	00:04:09	BCADB 9	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
23.20	00:04:24 Foto	BAHC 9	Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)
23.20	00:04:47 Foto	BAHD 9	Schadhafter Anschluss (beschädigt)
24.50	00:05:13	BCADA 9	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
24.80	00:05:31	BCADA 2	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
24.80	00:05:39 Foto	BAHC 2	Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)
26.90	00:06:14	BCADB 10	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
26.90	00:06:22	B1 BAFCE 7,5	Oberflächenschaden Zuschlagst.sichtbar nicht eindeutig feststellbar
26.90	00:06:31 Foto A2	BAFDE 7,5	Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar
29.20	00:07:07 Foto	BBAB 3,0	1.00 % Wurzeln einzelne feine Wurzeln
31.00	00:07:30	BCADB 2	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
31.30	00:07:48 Foto	BBAB 3,0	1.00 % Wurzeln einzelne feine Wurzeln
33.20	00:08:16	BCADB 10	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
34.40	00:08:38	BCADA 1	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
34.40	00:08:55 Foto	BAHC 1	Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Haltungsgrafik

Anfangsschacht	53990151	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990152	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

Haltungslänge	57,85 m	Untersuchungslänge	56,80 m	Untersuchungsart	TV-Inspektion
Material	Beton	Untersuchungsrichtung	+	Fahrzeug	TVU
Innenschutz		Videoband	2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4	Untersucher	Schliemann

2 von 2

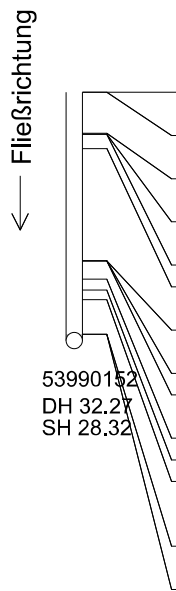Stat.	VZ	BN	KS	KZ	Langtext/Bemerkungen
					
	00:09:02	Foto		BAP 1,0	Hohlraum sichtbar
	00:09:09	Foto		BDB	Allgemeine Anmerkung: SM Sofortmassnahme
	00:10:15			BCADB 2	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
	00:09:43			BCADA 9	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
	00:09:49	Foto		BAHE 9	Schadhafter Anschluss (verstopft)
	00:10:53	Foto		BAJB 3	20.00 mm Verschiebung Verbindung radial rechtwinklig zur Rohrleitungsbachse
	00:12:17			BCADA 11	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
	00:12:32	Foto		BAHD 11	Schadhafter Anschluss (beschädigt)
	00:12:42	Foto		BAHC 11	Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)
	00:13:13	Foto		BBAB 4,0	1.00 % Wurzeln einzelne feine Wurzeln
	00:13:42	Foto		BBAB 12,0	1.00 % Wurzeln einzelne feine Wurzeln
	00:14:02			BCADB 2	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
	00:14:38		B2	BAFDE 7,5	Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar
	00:14:42			BCEXP	Rohrende

Schadensbilder

Anfangsschacht	53990151	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990152	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

1 von 7

Oberflächenschaden Zuschlagst.sichtbar nicht eindeutig feststellbar

Kode BAFCE 07-05
Station 0.00

Foto H0015287-20251218-093326
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:00:21



Schadhafter Anschluss (beschädigt)

Kode BAHD 10
Station 11.70

Foto H0015287-20251218-093523
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:02:18



Boden sichtbar

Kode BAO 10-00
Station 11.70

Foto H0015287-20251218-093532
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:02:27



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990151	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990152	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

2 von 7

Allgemeine Anmerkung:

Kode BDB
Station 11.70

Foto H0015287-20251218-093537
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:02:32



Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Kode BAHC 09
Station 23.20

Foto H0015287-20251218-093729
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:04:24



Schadhafter Anschluss (beschädigt)

Kode BAHD 09
Station 23.20

Foto H0015287-20251218-093752
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:04:47



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990151	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990152	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

3 von 7

Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Kode BAHC 02
Station 24.80

Foto H0015287-20251218-093844
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:05:39



Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar

Kode BAFDE 07-05
Station 26.90

Foto H0015287-20251218-093936
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:06:31



Wurzeln einzelne feine Wurzeln

Kode BBAB 03-00
Station 29.20

Foto H0015287-20251218-094012
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:07:07



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990151	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990152	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

4 von 7

Wurzeln einzelne feine Wurzeln

Kode BBAB 03-00
Station 31.30

Foto H0015287-20251218-094053
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:07:48



Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Kode BAHC 01
Station 34.40

Foto H0015287-20251218-094200
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:08:55



Hohlraum sichtbar

Kode BAP 01-00
Station 34.40

Foto H0015287-20251218-094207
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:09:02



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990151	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990152	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

5 von 7

Allgemeine Anmerkung:

Kode BDB
Station 34.40

Foto H0015287-20251218-094214
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:09:09

**Schadhafter Anschluss (verstopft)**

Kode BAHE 09
Station 38.30

Foto H0015287-20251218-094254
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:09:49

**Verschobene Verbindung radial rechtwinklig zur Rohrleitungsachse**

Kode BAJB 03
Station 39.60

Foto H0015287-20251218-094358
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:10:53



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990151	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990152	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

6 von 7

Schadhafter Anschluss (beschädigt)

Kode BAHD 11
Station 50.00

Foto H0015287-20251218-094537
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:12:32

**Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)**


Kode BAHC 11
Station 50.00

Foto H0015287-20251218-094547
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:12:42

**Wurzeln einzelne feine Wurzeln**

Kode BBAB 04-00
Station 51.70

Foto H0015287-20251218-094618
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:13:13

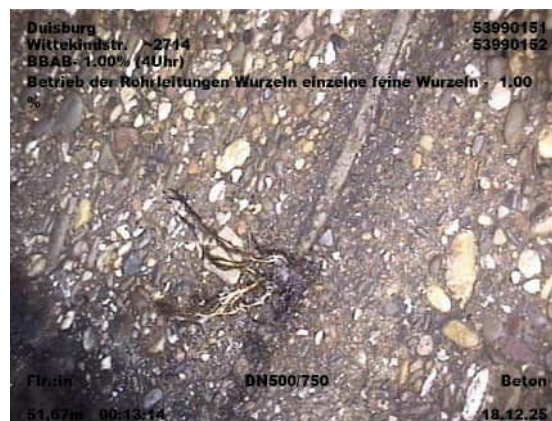

Schadensbilder

Anfangsschacht	53990151	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990152	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	El B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

7 von 7

Wurzeln einzelne feine Wurzeln

Kode BBAB 12-00
Station 52.70

Foto H0015287-20251218-094647
Videoband 2025\12\H0015287-20251218-093305.mp4
Videozähler 00:13:42



Haltungsgrafik

Anfangsschacht	53990152	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990153	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

Haltungslänge	55,45 m	Untersuchungslänge	53,68 m	Untersuchungsart	TV-Inspektion
Material	Beton	Untersuchungsrichtung	+	Fahrzeug	TVU
Innenschutz		Videoband	2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4	Untersucher	Schliemann

1 von 2


Stat.	VZ	BN KS KZ	Langtext/Bemerkungen
53990152 DH 32.27 SH 28.32			
Fließrichtung ↓			
0.00	00:00:19	BCDXP	Rohranfang
0.00	00:00:27 Foto A1	BAFDE 7,5	Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend
1.00	00:00:58 Foto	BABBA 8,0	nicht eindeutig feststellbar
1.00	00:01:16 Foto	BABBA 3,0	3.00 mm Rissbildung Riss in Längsrichtung
1.00	00:01:45 Foto	BAJB 9	2.00 mm Rissbildung Riss in Längsrichtung
2.00	00:02:13 Foto	BABBA 8,0	20.00 mm Verschiebung Verbindung radial rechtwinklig zur Rohrleitungsachse
3.60	00:02:42	BCADB 2	2.00 mm Rissbildung Riss in Längsrichtung
10.70	00:03:35	BCADB 10	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
11.90	00:04:10 Foto A2	BBAB 5,8	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
12.80	00:04:32	BCADB 2	1.00 % Wurzeln einzelne feine Wurzeln
14.80	00:05:06	BCADA 3	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
15.60	00:05:24 B2	BBAB 5,8	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
19.90	00:06:08	BCADA 10	1.00 % Wurzeln einzelne feine Wurzeln
21.80	00:06:36	BCABA 10	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
22.50	00:06:58	BCADA 11	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
24.00	00:07:26	BCADA 2	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
24.00	00:07:35 Foto	BAHD 2	Sattelanschluss - gebohrt (offen)
24.00	00:07:46 Foto	BAP 2,0	Schadhafter Anschluss (beschädigt)
24.00	00:07:53 Foto	BDB	Hohlraum sichtbar
28.50	00:08:32	BCADA 2	Allgemeine Anmerkung: SM Sofortmassnahme
28.50	00:08:38 Foto	BAHC 2	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
30.00	00:09:11	BCADA 11	Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)
30.50	00:09:38	BCADA 10	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)

Haltungsgrafik

Anfangsschacht	53990152	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990153	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

Haltungslänge	55,45 m	Untersuchungslänge	53,68 m	Untersuchungsart	TV-Inspektion
Material	Beton	Untersuchungsrichtung	+	Fahrzeug	TVU
Innenschutz		Videoband	2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4	Untersucher	Schliemann

2 von 2

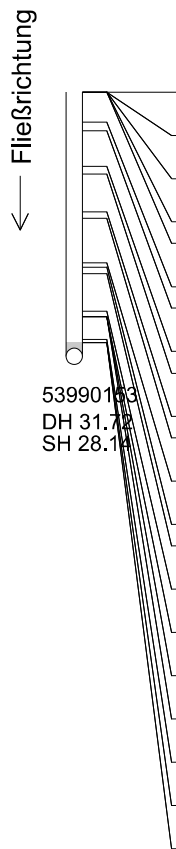Stat.	VZ	BN	KS	KZ	Langtext/Bemerkungen
					
	30,50	00:09:45	Foto	BAHD 10	Schadhafter Anschluss (beschädigt)
	30,50	00:09:56	Foto	BAHC 10	Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)
	30,50	00:10:13	Foto	BACB 10,0	30.00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
	30,50	00:10:23	Foto	BAP 10,0	Hohlraum sichtbar
	30,50	00:10:28	Foto	BDB	Allgemeine Anmerkung: SM Sofortmassnahme
	33,30	00:11:17	Foto	BBAB 11,1	2.00 % Wurzeln einzelne feine Wurzeln
	34,10	00:11:39		BCADB 1	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
	37,40	00:12:15	Foto	BBAB 12,0	1.00 % Wurzeln einzelne feine Wurzeln
	38,10	00:12:35		BCADB 10	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
	41,60	00:13:24	Foto	BBAB 2,0	1.00 % Wurzeln einzelne feine Wurzeln
	42,20	00:13:43		BCADB 2	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
	46,30	00:14:30		BCADA 10	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
	46,70	00:15:08	Foto	BBAC 10,1	5.00 % Wurzeln komplexes Wurzelwerk
	47,30	00:15:29		BCADB 2	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
	50,80	00:16:23		BCADA 11	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
	51,30	00:16:47		BCADA 2	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
	51,30	00:17:08		BCADA 3	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
	51,30	00:17:15	Foto	BAHD 3	Schadhafter Anschluss (beschädigt)
	53,40	00:17:52		BCADB 2	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
	53,70	00:18:08	B1	BAFDE 7,5	Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar
	53,70	00:18:13		BCEXP	Rohrende

Schadensbilder


Anfangsschacht	53990152	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990153	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

1 von 7

**Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend
nicht eindeutig feststellbar**

Kode BAFDE 07-05
Station 0.00

Foto H0015519-20251218-095422
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:00:27

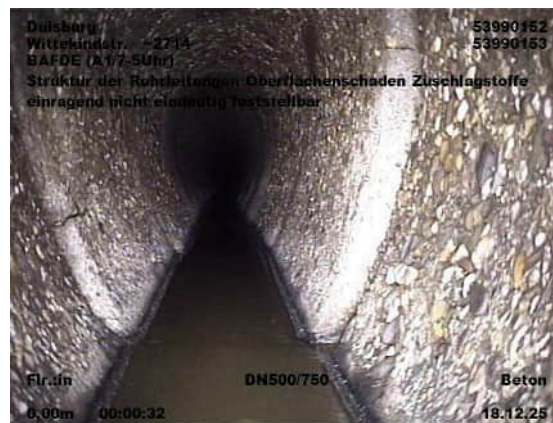
Rissbildung Riss in Längsrichtung

Kode BABBA 08-00
Station 1.00

Foto H0015519-20251218-095453
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:00:58


Rissbildung Riss in Längsrichtung

Kode BABBA 03-00
Station 1.00

Foto H0015519-20251218-095511
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:01:16



Schadensbilder


Anfangsschacht	53990152	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990153	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	El B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

2 von 7

Verschobene Verbindung radial rechtwinklig zur Rohrleitungsachse

Kode BAJB 09
Station 1.00

Foto H0015519-20251218-095540
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:01:45

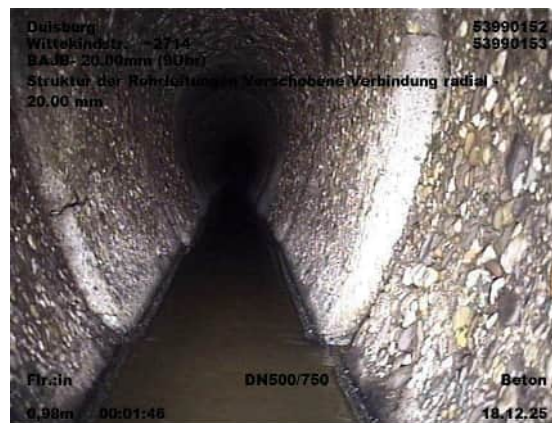

Rissbildung Riss in Längsrichtung

Kode BABBA 08-00
Station 2.00

Foto H0015519-20251218-095608
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:02:13



Wurzeln einzelne feine Wurzeln

Kode BBAB 05-08
Station 11.90

Foto H0015519-20251218-095805
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:04:10



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990152	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990153	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	El B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

3 von 7

Schadhafter Anschluss (beschädigt)

Kode BAHD 02
Station 24.00

Foto H0015519-20251218-100130
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:07:35



Hohlraum sichtbar

Kode BAP 02-00
Station 24.00

Foto H0015519-20251218-100141
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:07:46



Allgemeine Anmerkung:

Kode BDB
Station 24.00

Foto H0015519-20251218-100148
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:07:53



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990152	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990153	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

4 von 7

Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Kode BAHC 02
Station 28.50

Foto H0015519-20251218-100233
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:08:38

**Schadhafter Anschluss (beschädigt)**

Kode BAHD 10
Station 30.50

Foto H0015519-20251218-100340
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:09:45

**Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)**

Kode BAHC 10
Station 30.50

Foto H0015519-20251218-100351
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:09:56



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990152	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990153	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	El B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

5 von 7

Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 10-00
Station 30.50

Foto H0015519-20251218-100408
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:10:13



Hohlraum sichtbar

Kode BAP 10-00
Station 30.50

Foto H0015519-20251218-100418
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:10:23



Allgemeine Anmerkung:

Kode BDB
Station 30.50

Foto H0015519-20251218-100423
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:10:28



Schadensbilder


Anfangsschacht	53990152	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990153	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	EI B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

6 von 7

Wurzeln einzelne feine Wurzeln

Kode BBAB 11-01
Station 33.30

Foto H0015519-20251218-100512
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:11:17

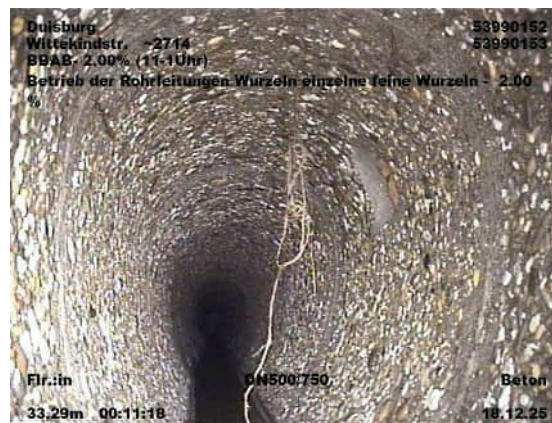

Wurzeln einzelne feine Wurzeln

Kode BBAB 12-00
Station 37.40

Foto H0015519-20251218-100610
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:12:15



Wurzeln einzelne feine Wurzeln

Kode BBAB 02-00
Station 41.60

Foto H0015519-20251218-100719
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:13:24



Schadensbilder


Anfangsschacht	53990152	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990153	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	18.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	El B:H=2:3		
Straße	Wittekindstr. ~2714	Breite/Höhe	500/750		

7 von 7

Wurzeln komplexes Wurzelwerk

Kode BBAC 10-01
Station 46.70

Foto H0015519-20251218-100903
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:15:08

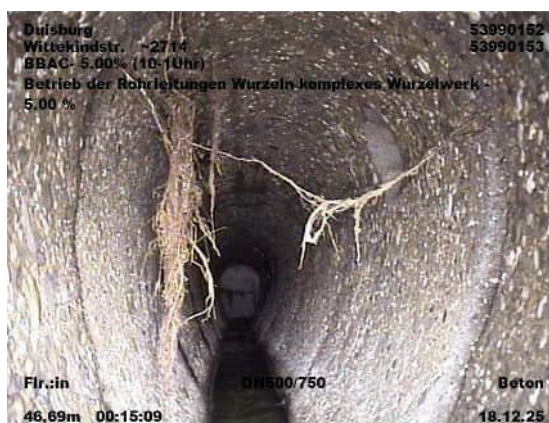

Schadhafter Anschluss (beschädigt)

Kode BAHD 03
Station 51.30

Foto H0015519-20251218-101110
Videoband 2025\12\H0015519-20251218-095355.mp4
Videozähler 00:17:15

