

Haltungsgrafik

Anfangsschacht	53990058	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990059	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

Haltungslänge	44,18 m	Untersuchungslänge	43,76 m	Untersuchungsart	TV-Inspektion
Material	Beton	Untersuchungsrichtung	+	Fahrzeug	TVU
Innenschutz		Videoband	2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4	Untersucher	Schliemann

1 von 2


	Stat.	VZ	BN KS KZ	Langtext/Bemerkungen
53990058				
DH 32.58				
SH 29.44				
Fließrichtung ↓	0.00	00:00:13		BCDXP Rohranfang
	1.00	00:00:39 Foto A1	BAFCE 7,5	Oberflächenschaden Zuschlagst.sichtbar nicht eindeutig feststellbar
	2.20	00:01:19 Foto	BACB 4,5	10,00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
	2.20	00:01:40 Foto	BACB 7,8	15,00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
	4.50	00:02:13	B1 BAFCE 7,5	Oberflächenschaden Zuschlagst.sichtbar nicht eindeutig feststellbar
	4.50	00:02:23 Foto A2	BAFDE 7,5	Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar
	10.80	00:03:52	BCADA 3	150,00 mm 150,00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
	11.00	00:04:23	BCAEA 10	150,00 mm 150,00 mm Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)
	11.00	00:04:31 Foto	BAHC 10	Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)
	11.40	00:04:59 Foto	BACB 4,5	15,00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
	11.40	00:05:07 Foto	BAO 4,5	Boden sichtbar
	11.40	00:05:26 Foto	BDB	Allgemeine Anmerkung: SM Sofortmassnahme
	11.40	00:05:51 Foto	BACB 8,0	10,00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
	11.40	00:05:58 Foto	BAO 8,0	Boden sichtbar
	11.40	00:06:07 Foto	BDB	Allgemeine Anmerkung: SM Sofortmassnahme
	18.00	00:07:23	BCADB 3	150,00 mm 150,00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
	20.00	00:08:04	BCAEA 2	150,00 mm 150,00 mm Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)
	20.00	00:08:12 Foto	BAHC 2	Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)
	21.50	00:08:44 Foto	BACB 4,5	20,00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
	21.50	00:08:51 Foto	BAO 4,5	Boden sichtbar
	22.00	00:09:29	BCADA 2	150,00 mm 150,00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
	22.00	00:09:41 Foto	BAHC 2	Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Haltungsgrafik

Anfangsschacht	53990058	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990059	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

Haltungslänge	44,18 m	Untersuchungslänge	43,76 m	Untersuchungsart	TV-Inspektion
Material	Beton	Untersuchungsrichtung		Fahrzeug	TVU
Innenschutz		Videoband	2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4	Untersucher	Schliemann

2 von 2

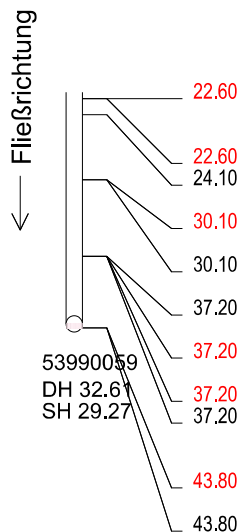Stat.	VZ	BN	KS	KZ	Langtext/Bemerkungen
 Fließrichtung ↓ 53990059 DH 32.61 SH 29.27					
	22.60	00:10:28	Foto	BACB 5,8	15.00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
	22.60	00:10:41	Foto	BAO 7,8	Boden sichtbar
	24.10	00:11:07		BCADB 2	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
	30.10	00:15:22	Foto	BAHC 2	Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)
	30.10	00:12:09		BCADA 2	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
	37.20	00:13:36		BCADA 2	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
	37.20	00:13:49	Foto	BAHC 2	Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)
	37.20	00:13:58	Foto	BAP 2,0	Hohlraum sichtbar
	37.20	00:14:03	Foto	BDB	Allgemeine Anmerkung: SM Sofortmassnahme
	43.80	00:16:48		B2 BAFDE 7,5	Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar
	43.80	00:16:53		BCEXP	Rohrende

Schadensbilder

Anfangsschacht	53990058	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990059	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

1 von 7

Oberflächenschaden Zuschlagst.sichtbar nicht eindeutig feststellbar

Kode BAFCE 07-05
Station 1.00

Foto H0012236-20251217-094537
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:00:39



Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 04-05
Station 2.20

Foto H0012236-20251217-094617
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:01:19



Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 07-08
Station 2.20

Foto H0012236-20251217-094638
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:01:40



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990058	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990059	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

2 von 7

Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar

Kode BAFDE 07-05
Station 4.50

Foto H0012236-20251217-094721
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:02:23



Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Kode BAHC 10
Station 11.00

Foto H0012236-20251217-094929
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:04:31



Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 04-05
Station 11.40

Foto H0012236-20251217-094957
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:04:59



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990058	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990059	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

3 von 7

Boden sichtbar

Kode BAO 04-05
Station 11.40

Foto H0012236-20251217-095005
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:05:07

**Allgemeine Anmerkung:**

Kode BDB
Station 11.40

Foto H0012236-20251217-095024
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:05:26

**Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen**

Kode BACB 08-00
Station 11.40

Foto H0012236-20251217-095049
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:05:51



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990058	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990059	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

4 von 7

Boden sichtbar

Kode BAO 08-00
Station 11.40

Foto H0012236-20251217-095056
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:05:58

**Allgemeine Anmerkung:**

Kode BDB
Station 11.40

Foto H0012236-20251217-095105
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:06:07

**Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)**

Kode BAHC 02
Station 20.00

Foto H0012236-20251217-095310
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:08:12



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990058	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990059	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

5 von 7

Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 04-05
Station 21.50

Foto H0012236-20251217-095342
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:08:44



Boden sichtbar

Kode BAO 04-05
Station 21.50


Foto H0012236-20251217-095349
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:08:51



Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Kode BAHC 02
Station 22.00

Foto H0012236-20251217-095439
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:09:41

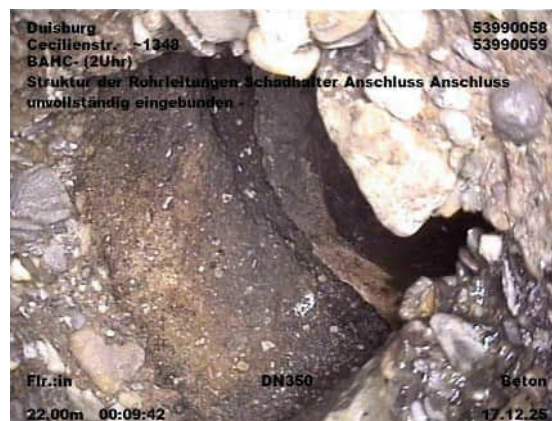

Schadensbilder

Anfangsschacht	53990058	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990059	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

6 von 7

Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 05-08
Station 22.60

Foto H0012236-20251217-095526
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:10:28



Boden sichtbar

Kode BAO 07-08
Station 22.60

Foto H0012236-20251217-095539
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:10:41



Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Kode BAHC 02
Station 30.10

Foto H0012236-20251217-100020
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:15:22



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990058	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990059	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

7 von 7

Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Kode BAHC 02
Station 37.20

Foto H0012236-20251217-095847
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:13:49

**Hohlraum sichtbar**

Kode BAP 02-00
Station 37.20

Foto H0012236-20251217-095856
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:13:58

**Allgemeine Anmerkung:**

Kode BDB
Station 37.20

Foto H0012236-20251217-095901
Videoband 2025\12\H0012236-20251217-094458.mp4
Videozähler 00:14:03




Haltungsgrafik

Anfangsschacht	53990059	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990154	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

Haltungslänge	28,48 m	Untersuchungslänge	26,62 m	Untersuchungsart	TV-Inspektion
Material	Beton	Untersuchungsrichtung	+	Fahrzeug	TVU
Innenschutz		Videoband	2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4	Untersucher	Schliemann

1 von 2

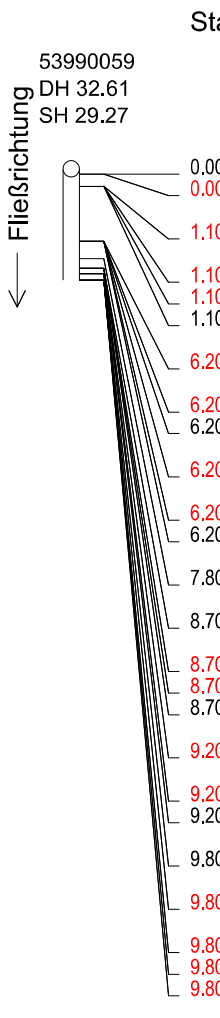
Stat.	VZ	BN KS KZ	Langtext/Bemerkungen
53990059 DH 32.61 SH 29.27 Fließrichtung ↓ 			
0.00	00:00:13	BCDXP	Rohranfang
0.00	00:00:23 Foto A1	BAFDE 7,5	Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar
1.10	00:00:59 Foto	BACB 3,5	20.00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
1.10	00:01:09 Foto	BAP 4,5	Hohlraum sichtbar
1.10	00:01:40 Foto	BBDA 4,5	5.00 % Eindringen von Bodenmaterial Sand
1.10	00:01:47 Foto	BDB	Allgemeine Anmerkung: SM Sofortmassnahme
6.20	00:02:55 Foto	BACB 5,0	15.00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
6.20	00:03:03 Foto	BAP 5,0	Hohlraum sichtbar
6.20	00:03:08 Foto	BDB	Allgemeine Anmerkung: SM Sofortmassnahme
6.20	00:03:29 Foto	BACB 7,8	25.00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
6.20	00:03:37 Foto	BAP 7,8	Hohlraum sichtbar
6.20	00:03:42 Foto	BDB	Allgemeine Anmerkung: SM Sofortmassnahme
7.80	00:04:42	BCADA 9	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
8.70	00:05:20	BCADB 3	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
8.70	00:05:35 Foto	BAHD 3	Schadhafter Anschluss (beschädigt)
8.70	00:05:44 Foto	BAP 3,0	Hohlraum sichtbar
8.70	00:05:49 Foto	BDB	Allgemeine Anmerkung: SM Sofortmassnahme
9.20	00:06:12 Foto	BACB 4,5	15.00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
9.20	00:06:21 Foto	BAP 5,0	Hohlraum sichtbar
9.20	00:06:26 Foto	BDB	Allgemeine Anmerkung: SM Sofortmassnahme
9.80	00:07:08	BCADA 4	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
9.80	00:07:16 Foto	BAHA 4	Schadhafter Anschluss Lage um das Rohr ist falsch
9.80	00:07:30 Foto	BAG 4	2.90 % Einragener Anschluss
9.80	00:07:41 Foto	BAHD 4	Schadhafter Anschluss (beschädigt)
9.80	00:07:52 Foto	BAHC 4	Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Haltungsgrafik

Anfangsschacht	53990059	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990154	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

Haltungslänge	28,48 m	Untersuchungslänge	26,62 m	Untersuchungsart	TV-Inspektion
Material	Beton	Untersuchungsrichtung+		Fahrzeug	TVU
Innenschutz		Videoband	2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4	Untersucher	Schliemann

2 von 2

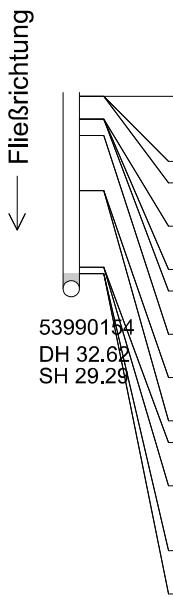Stat.	VZ	BN	KS	KZ	Langtext/Bemerkungen
	10.20	00:08:15	Foto	BACB 4,5	30.00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
	10.20	00:08:23	Foto	BAP 4,5	Hohlraum sichtbar
	10.20	00:08:28	Foto	BDB	Allgemeine Anmerkung: SM Sofortmassnahme
	12.30	00:09:31	Foto	BACB 4,5	10.00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
	12.30	00:09:39	Foto	BAP 4,5	Hohlraum sichtbar
	12.30	00:09:45	Foto	BDB	Allgemeine Anmerkung: SM Sofortmassnahme
	13.80	00:10:13		BCADB 10	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
	18.90	00:11:15		BCADA 10	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
	18.90	00:11:39	Foto	BAG 10	8.60 % Einragener Anschluss
	26.00	00:12:52		BCADA 2	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
	26.00	00:13:02	Foto	BAHC 2	Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)
	26.60	00:13:25		B1 BAFDE 7,5	Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar
	26.60	00:13:31		BCEXP	Rohrende

Schadensbilder

Anfangsschacht	53990059	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990154	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

1 von 10

Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar

Kode BAFDE 07-05
Station 0.00

Foto H0012605-20251217-100906
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:00:23



Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 03-05
Station 1.10

Foto H0012605-20251217-100942
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:00:59



Hohlraum sichtbar

Kode BAP 04-05
Station 1.10

Foto H0012605-20251217-100952
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:01:09



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990059	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990154	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

2 von 10

Eindringen von Bodenmaterial Sand

Kode BBDA 04-05
Station 1.10

Foto H0012605-20251217-101023
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:01:40



Allgemeine Anmerkung:

Kode BDB
Station 1.10

Foto H0012605-20251217-101030
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:01:47



Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 05-00
Station 6.20

Foto H0012605-20251217-101138
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:02:55



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990059	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990154	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

3 von 10

Hohlraum sichtbar

Kode BAP 05-00
Station 6.20

Foto H0012605-20251217-101146
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:03:03



Allgemeine Anmerkung:

Kode BDB
Station 6.20

Foto H0012605-20251217-101151
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:03:08



Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 07-08
Station 6.20

Foto H0012605-20251217-101212
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:03:29



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990059	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990154	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

4 von 10

Hohlraum sichtbar

Kode BAP 07-08
Station 6.20

Foto H0012605-20251217-101220
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:03:37

**Allgemeine Anmerkung:**

Kode BDB
Station 6.20

Foto H0012605-20251217-101225
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:03:42

**Schadhafter Anschluss (beschädigt)**

Kode BAHD 03
Station 8.70

Foto H0012605-20251217-101418
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:05:35



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990059	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990154	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

5 von 10

Hohlraum sichtbar

Kode BAP 03-00
Station 8.70

Foto H0012605-20251217-101427
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:05:44



Allgemeine Anmerkung:

Kode BDB
Station 8.70

Foto H0012605-20251217-101432
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:05:49



Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 04-05
Station 9.20

Foto H0012605-20251217-101455
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:06:12



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990059	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990154	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

6 von 10

Hohlraum sichtbar

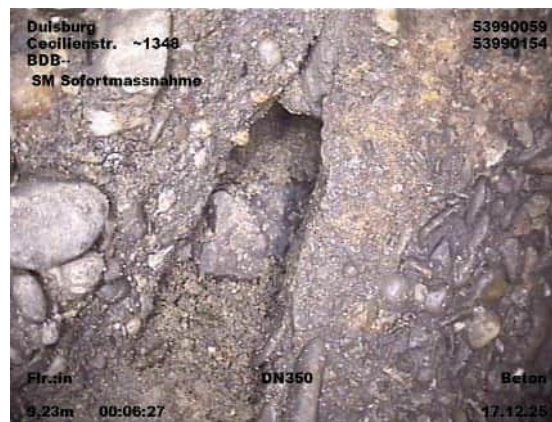
Kode BAP 05-00
Station 9.20

Foto H0012605-20251217-101504
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:06:21

**Allgemeine Anmerkung:**


Kode BDB
Station 9.20

Foto H0012605-20251217-101509
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:06:26

**Schadhafter Anschluss Lage um das Rohr ist falsch**

Kode BAHA 04
Station 9.80

Foto H0012605-20251217-101559
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:07:16

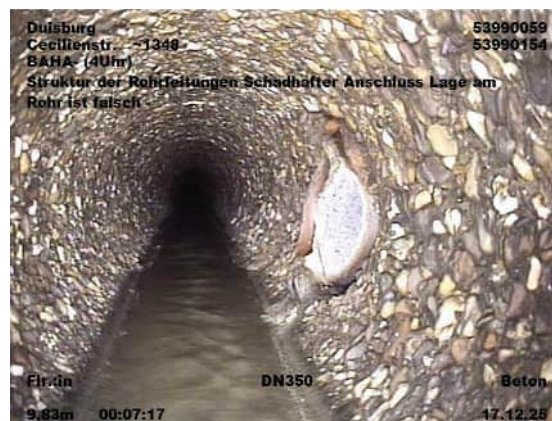

Schadensbilder


Anfangsschacht	53990059	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990154	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

7 von 10

Einragener Anschluss

Kode BAG 04
Station 9.80


Foto H0012605-20251217-101613
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:07:30

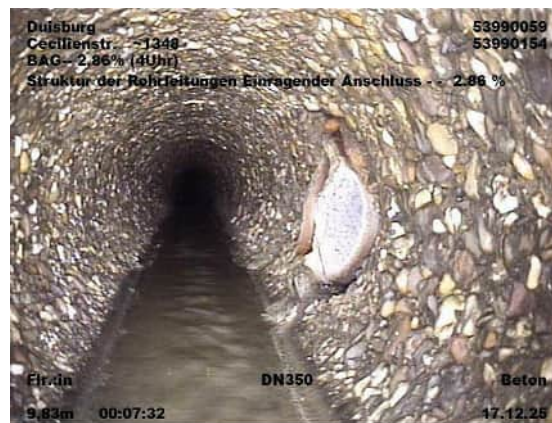

Schadhafter Anschluss (beschädigt)

Kode BAHD 04
Station 9.80

Foto H0012605-20251217-101624
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:07:41

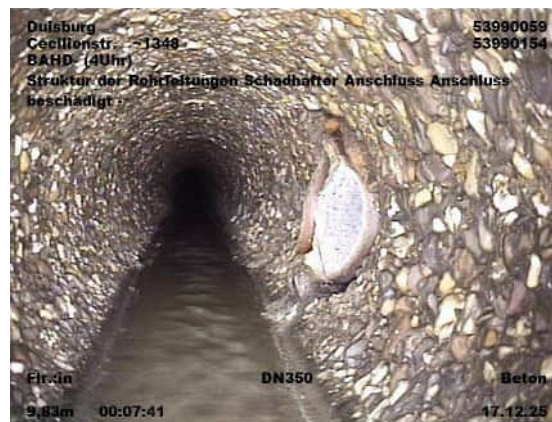

Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Kode BAHC 04
Station 9.80

Foto H0012605-20251217-101635
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:07:52



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990059	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990154	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

8 von 10

Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 04-05
Station 10.20

Foto H0012605-20251217-101658
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:08:15



Hohlraum sichtbar

Kode BAP 04-05
Station 10.20

Foto H0012605-20251217-101706
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:08:23



Allgemeine Anmerkung:

Kode BDB
Station 10.20

Foto H0012605-20251217-101711
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:08:28



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990059	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990154	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

9 von 10

Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 04-05
Station 12.30

Foto H0012605-20251217-101814
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:09:31



Hohlraum sichtbar

Kode BAP 04-05
Station 12.30

Foto H0012605-20251217-101822
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:09:39



Allgemeine Anmerkung:

Kode BDB
Station 12.30

Foto H0012605-20251217-101828
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:09:45



Schadensbilder


Anfangsschacht	53990059	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990154	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

10 von 10

Einragener Anschluss

Kode BAG 10
Station 18.90

Foto H0012605-20251217-102022
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:11:39

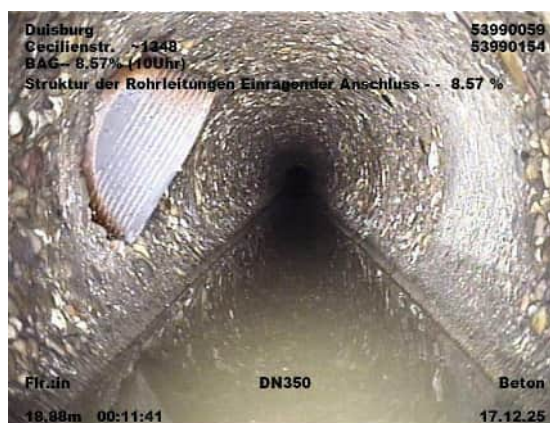

Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Kode BAHC 02
Station 26.00

Foto H0012605-20251217-102145
Videoband 2025\12\H0012605-20251217-100843.mp4
Videozähler 00:13:02




Haltungsgrafik

Anfangsschacht	53990154	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990155	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

Haltungslänge	17,42 m	Untersuchungslänge	15,50 m	Untersuchungsart	TV-Inspektion
Material	Beton	Untersuchungsrichtung	+	Fahrzeug	TVU
Innenschutz		Videoband	2025\12\H0016081-20251217-103051.mp4	Untersucher	Schliemann

1 von 1

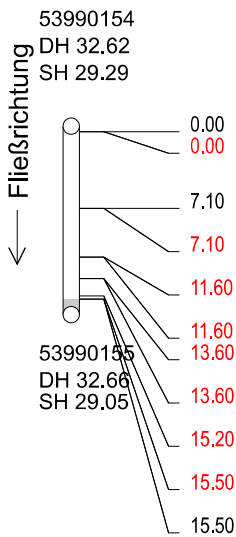	Stat.	VZ	BN KS KZ	Langtext/Bemerkungen
 53990154 DH 32.62 SH 29.29 Fließrichtung ↓ 53990155 DH 32.66 SH 29.05	0.00	00:00:12	BCDXP	Rohranfang
	0.00	00:00:23 Foto A1	BAFDE 7,5	Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar
	7.10	00:02:53	BCADA 2	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
	7.10	00:03:10 Foto	BAHC 2	Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)
	11.60	00:04:08 Foto	BACB 4,5	10.00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
	11.60	00:04:17 Foto	BAO 4,5	Boden sichtbar
	13.60	00:04:56 Foto	BACB 4,5	10.00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
	13.60	00:05:04 Foto	BAO 4,5	Boden sichtbar
	15.20	00:05:59 Foto	BABBA 8,0	2.00 mm Rissbildung Riss in Längsrichtung
	15.50	00:06:14 B1	BAFDE 7,5	Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar
	15.50	00:06:21	BCEXP	Rohrende

Schadensbilder

Anfangsschacht	53990154	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990155	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

1 von 3

Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar

Kode BAFDE 07-05
Station 0.00

Foto H0016081-20251217-103114
Videoband 2025\12\H0016081-20251217-103051.mp4
Videozähler 00:00:23



Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Kode BAHC 02
Station 7.10

Foto H0016081-20251217-103401
Videoband 2025\12\H0016081-20251217-103051.mp4
Videozähler 00:03:10



Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 04-05
Station 11.60

Foto H0016081-20251217-103459
Videoband 2025\12\H0016081-20251217-103051.mp4
Videozähler 00:04:08



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990154	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990155	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

2 von 3

Boden sichtbar

Kode BAO 04-05
Station 11.60

Foto H0016081-20251217-103508
Videoband 2025\12\H0016081-20251217-103051.mp4
Videozähler 00:04:17



Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 04-05
Station 13.60

Foto H0016081-20251217-103547
Videoband 2025\12\H0016081-20251217-103051.mp4
Videozähler 00:04:56



Boden sichtbar

Kode BAO 04-05
Station 13.60

Foto H0016081-20251217-103555
Videoband 2025\12\H0016081-20251217-103051.mp4
Videozähler 00:05:04



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990154	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990155	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

3 von 3

Rissbildung Riss in Längsrichtung

Kode BABBA 08-00
Station 15.20

Foto H0016081-20251217-103650
Videoband 2025\12\H0016081-20251217-103051.mp4
Videozähler 00:05:59




Haltungsgrafik

Anfangsschacht	53990155	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990150	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

Haltungslänge	8,22 m	Untersuchungslänge	7,52 m	Untersuchungsart	TV-Inspektion
Material	Beton	Untersuchungsrichtung	+	Fahrzeug	TVU
Innenschutz		Videoband	2025\12\H0016424-20251217-124957.mp4	Untersucher	Schliemann

1 von 1

Stat.	VZ	BN KS KZ	Langtext/Bemerkungen
53990155 DH 32.66 SH 29.05			
0.00	00:00:14	BCDXP	Rohranfang
0.00	00:00:32 Foto A1	BAFDE 7,5	Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar
0.10	00:01:02	BCADB 9	150.00 mm 150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (geschlossen)
1.70	00:01:49 Foto	BACB 7,0	10.00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
1.70	00:01:58 Foto	BAO 7,0	Boden sichtbar
2.60	00:02:29 Foto	BACB 5,0	15.00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
2.60	00:02:38 Foto	BAO 5,0	Boden sichtbar
2.70	00:02:58 Foto	BACB 7,8	20.00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
2.70	00:03:06 Foto	BAP 7,8	Hohlraum sichtbar
2.70	00:03:26 Foto	BDB	Allgemeine Anmerkung: SM Sofortmassnahme
3.70	00:04:09 Foto	BACB 7,8	25.00 mm Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
3.70	00:04:16 Foto	BAP 7,8	Hohlraum sichtbar
3.70	00:04:24 Foto	BDB	Allgemeine Anmerkung: SM Sofortmassnahme
7.50	00:05:17	B1 BAFDE 7,5	Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar
7.50	00:05:22	BCEXP	Rohrende

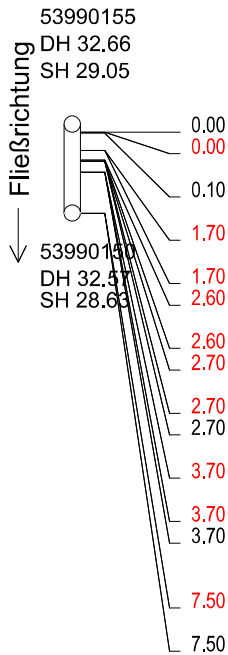

Schadensbilder

Anfangsschacht	53990155	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990150	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

1 von 4

Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar

Kode BAFDE 07-05
Station 0.00

Foto H0016424-20251217-125029
Videoband 2025\12\H0016424-20251217-124957.mp4
Videozähler 00:00:32



Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 07-00
Station 1.70

Foto H0016424-20251217-125146
Videoband 2025\12\H0016424-20251217-124957.mp4
Videozähler 00:01:49



Boden sichtbar

Kode BAO 07-00
Station 1.70

Foto H0016424-20251217-125155
Videoband 2025\12\H0016424-20251217-124957.mp4
Videozähler 00:01:58



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990155	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990150	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

2 von 4

Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 05-00
Station 2.60

Foto H0016424-20251217-125226
Videoband 2025\12\H0016424-20251217-124957.mp4
Videozähler 00:02:29



Boden sichtbar

Kode BAO 05-00
Station 2.60

Foto H0016424-20251217-125235
Videoband 2025\12\H0016424-20251217-124957.mp4
Videozähler 00:02:38



Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 07-08
Station 2.70

Foto H0016424-20251217-125255
Videoband 2025\12\H0016424-20251217-124957.mp4
Videozähler 00:02:58



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990155	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990150	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

3 von 4

Hohlraum sichtbar

Kode BAP 07-08
Station 2.70

Foto H0016424-20251217-125303
Videoband 2025\12\H0016424-20251217-124957.mp4
Videozähler 00:03:06



Allgemeine Anmerkung:

Kode BDB
Station 2.70

Foto H0016424-20251217-125323
Videoband 2025\12\H0016424-20251217-124957.mp4
Videozähler 00:03:26



Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen

Kode BACB 07-08
Station 3.70

Foto H0016424-20251217-125406
Videoband 2025\12\H0016424-20251217-124957.mp4
Videozähler 00:04:09



Schadensbilder

Anfangsschacht	53990155	Entw.-verfahren	Mischwasser	Inspektionsnummer	82362512
Endschacht	53990150	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsdatum	17.12.2025
Ortsteil	Dellviertel [Dellv]	Profil	KREIS		
Straße	Cecilienstr. ~1348	Breite/Höhe	350/350		

4 von 4

Hohlraum sichtbar

Kode BAP 07-08
Station 3.70

Foto H0016424-20251217-125413
Videoband 2025\12\H0016424-20251217-124957.mp4
Videozähler 00:04:16



Allgemeine Anmerkung:

Kode BDB
Station 3.70

Foto H0016424-20251217-125421
Videoband 2025\12\H0016424-20251217-124957.mp4
Videozähler 00:04:24

