

novaKANDIS



Haltungsgrafik

25.01.2024

Haltungsgrafik

Anfangsschacht	51000137	Entwässerungssystem	Mischwasser	Inspektionsdatum	11.02.2019
Endschacht	51000158	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsnummer	82361901
Ort	Neuenkamp [Neukp]	Profil	KREIS		
Straße	Am Schlütershof ~1126	Breite/Höhe	1200/1200		
Haltungslänge	54.47 m	Untersuchungslänge..	52.20 m	Untersuchungsart	TV-Inspektion
Material	Beton	Untersuchungsrichtung +		Fahrzeug	TVU
Innenschutz		Videoband	2019\02\SK519013_3395.mp4	Operator	U. Fischer

1 von 1

	Stat.	VZ	BN KS KZ	Langtext/Bemerkungen
51000137 DH 26.41 SH 23.85				
Fließrichtung ↓				
0.00	00:00:10		BCDXP	Rohranfang
0.00 - 6.20	00:01:12	Foto	BAFCE 5,7	Oberflächenschaden Zuschlagst.sichtbar nicht eindeutig feststellbar
5.90	00:02:44		BCADA 10	150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
6.20	00:02:59		BCADA 2	150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
6.20 - 24.70	00:03:25	Foto	BAFDE 5,7	Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar
24.70 - 52.20	00:06:59	Foto	BAFEE 5,7	Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar
34.20	00:08:29	Foto	BAFFE 10,11	Oberflächenschaden Bewehrung sichtbar nicht eindeutig feststellbar
34.20	00:09:04	Foto	BAFHE 10,11	Oberflächenschaden Bewehrung korrod. nicht eindeutig feststellbar
42.00	00:09:49		BCADA 10	150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
42.00	00:10:01		BCADA 2	150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
52.20	00:12:19	Foto	BCEXP	Rohrende
51000158 DH 26.07 SH 23.86				

novaKANDIS



Haltung Bildblatt

25.01.2024

1 von 2

Oberflächenschaden Zuschlagst.sichtbar nicht eindeutig feststellbar

Kürzel BAFCE 05-07
Station 0.00 - 6.20 m

Foto 989443
Videoband 2019\02\SK519013_3395.mp4
Videozähler 00:01:12

Beurteilung	DWA	IK
Dichtheit	5	
Standssicherheit	3	
Betriebssicherheit	4	

**Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar**

Kürzel BAFDE 05-07
Station 6.20 - 24.70 m

Foto 989444
Videoband 2019\02\SK519013_3395.mp4
Videozähler 00:03:25

Beurteilung	DWA	IK
Dichtheit	5	
Standssicherheit	2	
Betriebssicherheit	4	

**Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar**

Kürzel BAFEE 05-07
Station 24.70 - 52.20 m

Foto 989445
Videoband 2019\02\SK519013_3395.mp4
Videozähler 00:06:59

Beurteilung	DWA	IK
Dichtheit	5	
Standssicherheit	1	
Betriebssicherheit	4	



novaKANDIS



Haltung Bildblatt

25.01.2024

2 von 2

**Oberflächenschaden Bewehrung sichtbar nicht eindeutig feststellbar
(An einer Verbindung)**

Kürzel BAFHE 10-11
Station 34.20 m

Foto 989446
Videoband 2019\02\SK519013_3395.mp4
Videozähler 00:08:29

Beurteilung	DWA	IK
Dichtheit	5	
Standsicherheit	3	
Betriebssicherheit	4	



**Oberflächenschaden Bewehrung korrod. nicht eindeutig feststellbar
(An einer Verbindung)**

Kürzel BAFHE 10-11
Station 34.20 m

Foto 989447
Videoband 2019\02\SK519013_3395.mp4
Videozähler 00:09:04

Beurteilung	DWA	IK
Dichtheit	5	
Standsicherheit	1	
Betriebssicherheit	4	

**Rohrende**

Kürzel BCEXP
Station 52.20 m

Foto 989448
Videoband 2019\02\SK519013_3395.mp4
Videozähler 00:12:19

Beurteilung	DWA	IK
Dichtheit	5	
Standsicherheit	5	
Betriebssicherheit	5	



novaKANDIS



Haltungsgrafik

25.01.2024

Haltungsgrafik

Anfangsschacht	51000158	Entwässerungssystem	Mischwasser	Inspektionsdatum	13.02.2019
Endschacht	51000157	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsnummer	82361901
Ort	Neuenkamp [Neukp]	Profil	KREIS		
Straße	Am Schlütershof ~1126	Breite/Höhe	1200/1200		
Haltungslänge	55.23 m	Untersuchungslänge..	53.90 m	Untersuchungsart	TV-Inspektion
Material	Beton	Untersuchungsrichtung +		Fahrzeug	TVU
Innenschutz		Videoband	2019\02\SK519013_5195.mp4	Operator	D. Schliemann

1 von 1

	Stat.	VZ	BN KS KZ	Langtext/Bemerkungen
51000158 DH 26.07 SH 23.86 ↓ Fließrichtung	0.00	00:00:12	BCDXP	Rohranfang
	28.20	00:03:41	BCAEA 3	150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)
	28.20	00:03:47 Foto	BAHC 3	Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)
	28.20	00:04:03 Foto	BAFFE 3	Oberflächenschaden Bewehrung sichtbar nicht eindeutig feststellbar
	28.20	00:04:22	BCADA 9	150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt (offen)
	52.60	00:06:31	BCAEA 3	150.00 mm Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)
51000157 DH 25.76 SH 23.81	53.90	00:06:45	BCEXP	Rohrende

novaKANDIS



Haltung Bildblatt

25.01.2024

1 von 1

Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)

Kürzel BAHC 03
 Station 28.20 m
 Foto 989545
 Videoband 2019\02\SK519013_5195.mp4
 Videozähler 00:03:47

Beurteilung	DWA	IK
Dichtheit	2	
Standsicherheit	5	
Betriebssicherheit	5	

**Oberflächenschaden Bewehrung sichtbar nicht eindeutig feststellbar**

Kürzel BAFFE 03
 Station 28.20 m
 Foto 989546
 Videoband 2019\02\SK519013_5195.mp4
 Videozähler 00:04:03

Beurteilung	DWA	IK
Dichtheit	5	
Standsicherheit	3	
Betriebssicherheit	4	



novaKANDIS



Haltungsgrafik


25.01.2024

Haltungsgrafik

Anfangsschacht	51000157	Entwässerungssystem	Mischwasser	Inspektionsdatum	13.02.2019
Endschacht	51000156	Kanalart	Freispiegelkanal	Inspektionsnummer	82361901
Ort	Kaßlerfeld [Kassfld]	Profil	KREIS		
Straße	Am Schlütershof ~1126	Breite/Höhe	1200/1200		

Haltungslänge	49.66 m	Untersuchungslänge..	48.60 m	Untersuchungsart	TV-Inspektion
Material	Beton	Untersuchungsrichtung +		Fahrzeug	TVU
Innenschutz		Videoband	2019\02\SK519013_5672.mp4	Operator	D. Schliemann

1 von 1

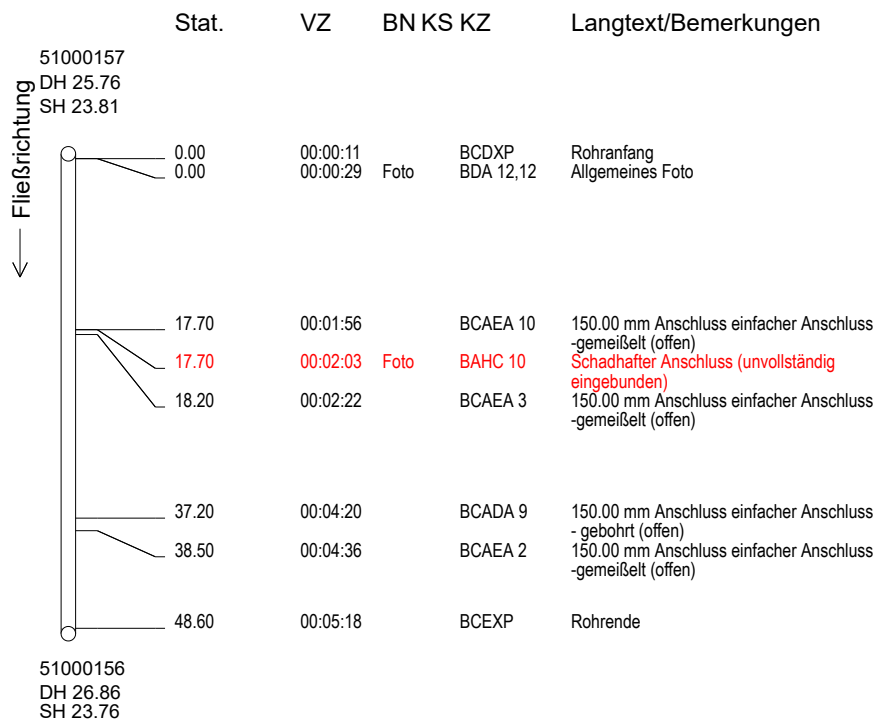

novaKANDIS



Haltung Bildblatt

25.01.2024

1 von 1

Allgemeines Foto

Kürzel BDA 12-12
Station 0.00 m

Foto 989550
Videoband 2019\02\SK519013_5672.mp4
Videozähler 00:00:29

Beurteilung **DWA** **IK**

Dichtheit 5
Standssicherheit 5
Betriebssicherheit 5

**Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)**

Kürzel BAHC 10
Station 17.70 m

Foto 989551
Videoband 2019\02\SK519013_5672.mp4
Videozähler 00:02:03

Beurteilung **DWA** **IK**

Dichtheit 2
Standssicherheit 5
Betriebssicherheit 5

