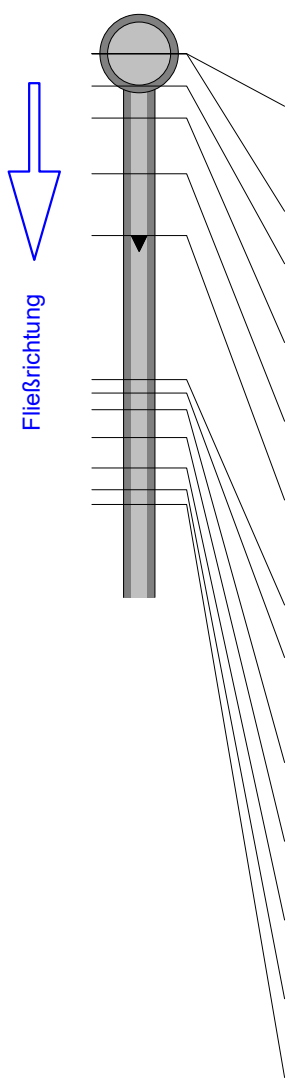



Haltungsgrafik: H0027503

Datum	:18.07.2025	Zeit	:11:03:04
Auftraggeber	:Jansen	Firma	:Duisburg
Autragnummer	:8236250068	Bediener	:Fischer
Ortsteil	:Mittelmeiderich [M-Mdr]	Eigentum	:Gemeindeeigentum
Straße	:Hamborner Str. (A-Hamb) ~1676	Baujahr	:1937
Lage im Verkehr	:Gleisanlage		

Haltungs Nr.	:H0027503	Nach Schacht:	53040337
Von Schacht	:53040336	Haltungslnng.:	89.5 m
Kanalart	:Freispiegelkanal	Durchmesser	:1600/1900
Profilart	:EI SONDERGROESSE		
Entw.-System	:Mischwasser		
Material	:Mauerwerk		
Material Auskl.	:		

Reinigung	:Wurde vor Inspektion gereinigt	Wetter	:Trocken
Unters.Richtung	:In Fließrichtung		
Untersuch.Grund	:TVU Sanierungsplanung		
Bearb.Status	:	Meldung SM	:Sofortmaßnahme

M1:1050	Position	Kürzel	Langtext	Filmp.	Bildnr.	SK
53040336						
	0,00m	BCDXP-	Anfangsknoten Inspektionsanfang	00:00:07		
	0,00m	BAFAE	Oberflächenschaden erhöhte Rauheit nicht eindeutig feststellbar [4-8Uhr]	00:00:55	26D	
		A1	Beginn Streckenschaden			
	0,00m	BDA--	Allgemeines Foto	00:01:19	27D	
	4,50m	BABBB	Rissbildung Riss am Rohrumfang [4-8Uhr] 3.00 mm	00:02:27	28D	
	8,96m	BABBC	Rissbildung Riss komplexe Rissbildung [4-8Uhr] 2.00 mm	00:03:29	29D	
	16,67m	BABBB	Rissbildung Riss am Rohrumfang [12-12Uhr] 3.00 mm	00:04:34	30D	
	25,27m	BCADA	Anschluss einfacher Anschluss - Loch gebohrt Anschluss offen [11Uhr] 150.00 mm	00:05:44		
	45,27m	BDA--	Allgemeines Foto	00:07:04	31D	
	47,14m	BABBA	Rissbildung Riss in Längsrichtung [6Uhr] 3.00 mm	00:07:47	32D	
		A2	Beginn Streckenschaden			
	49,45m	BABBC	Rissbildung Riss komplexe Rissbildung [4-8Uhr] 2.00 mm	00:08:56	33D	
	53,32m	BABBB	Rissbildung Riss am Rohrumfang [4-8Uhr] 1.00 mm	00:09:53	34D	
	57,53m	BABBB	Rissbildung Riss am Rohrumfang [5-8Uhr] 1.00 mm	00:10:51	35D	
	60,56m	BABBB	Rissbildung Riss am Rohrumfang [4-8Uhr] 2.00 mm	00:11:33	36D	
	62,62m	BBAC-	Wurzeln komplexes Wurzelwerk [7-5Uhr] 2.00 %	00:12:22	37D	
		A3	Beginn Streckenschaden			

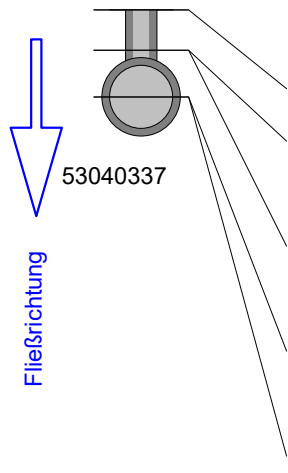

Position	Kürzel	Langtext	Filmp.	Bildnr.	SK
75,49m	BACA-	Rohrbruch/Einsturz Bruch [6Uhr] 1000.00 mm	00:14:20	38D	
75,49m	BDB--	SM Sofortmassnahme	00:14:33	39D	
81,11m	BBAC-	Wurzeln komplexes Wurzelwerk [7-5Uhr] 2.00 %	00:15:37		
	B3	Ende Streckenschaden			
81,11m	BABBA	Rissbildung Riss in Längsrichtung [6Uhr] 4.00 mm	00:15:52		
	B2	Ende Streckenschaden			
87,57m	BAFAE	Oberflächenschaden erhöhte Rauheit nicht eindeutig feststellbar [4-8Uhr]	00:21:47		
	B1	Ende Streckenschaden			
87,57m	BCEXP-	Endknoten Inspektionsende	00:21:59	40D	

Bildblatt: H0027503

Datum: 18.07.2025
Haltungs-Nr.: H0027503
Von-Schacht: 53040336
Straße: Hamborner Str. (A-Hamb)
Abw.Art: Freispiegelkanal

Bericht Nr: 3
Durchm.DN: 1600/1900
Bis-Schacht: 53040337
Material: Mauerwerk

BE663505.038 0,00m



BAFAE : Oberflächenschaden erhöhte Rauheit nicht eindeutig feststellbar [4-8Uhr]

BE663505.039 0,00m



BDA-- : Allgemeines Foto

BE663505.040 4,50m



BABBB : Rissbildung Riss am Rohrfumfang [4-8Uhr] 3.00 mm

BE663505.041 8,96m



BABBC : Rissbildung Riss komplexe Rissbildung [4-8Uhr] 2.00 mm

BE663505.042 16,67m



BABBB : Rissbildung Riss am Rohrfumfang [12-12Uhr] 3.00 mm

BE663505.043 45,27m



BDA-- : Allgemeines Foto

Bildblatt: H0027503

Datum: 18.07.2025
Haltungs-Nr.: H0027503
Von-Schacht: 53040336
Straße: Hamborner Str. (A-Hamb)
Abw.Art: Freispiegelkanal

Bericht Nr: 3
Durchm.DN: 1600/1900
Bis-Schacht: 53040337
Material: Mauerwerk

BE663505.044 47,14m



BABBA : Rissbildung Riss in Längsrichtung [6Uhr]
3.00 mm

BE663505.045 49,45m



BABBC : Rissbildung Riss komplexe Rissbildung
[4-8Uhr] 2.00 mm

BE663505.046 53,32m



BABBB : Rissbildung Riss am Rohrfumfang
[4-8Uhr] 1.00 mm

BE663505.047 57,53m



BABBB : Rissbildung Riss am Rohrfumfang
[5-8Uhr] 1.00 mm

BE663505.048 60,56m



BABBB : Rissbildung Riss am Rohrfumfang
[4-8Uhr] 2.00 mm

BE663505.049 62,62m



BBAC- : Wurzeln komplexes Wurzelwerk [7-5Uhr]
2.00 %

Bildblatt: H0027503

Datum: 18.07.2025	Bericht Nr: 3
Haltungs-Nr.: H0027503	Durchm.DN: 1600/1900
Von-Schacht: 53040336	Bis-Schacht: 53040337
Straße: Hamborner Str. (A-Hamb)	Material: Mauerwerk
Abw.Art: Freispiegelkanal	

BE663505.050 75,49m



BACA- : Rohrbruch/Einsturz Bruch [6Uhr] 1000.00 mm

BE663505.051 75,49m



BDB-- : SM Sofortmassnahme

BE663505.052 87,57m



BCEXP- : Endknoten Inspektionsende


Haltungsgrafik: H0028531

Datum :18.07.2025 **Zeit** :11:30:42
Auftraggeber :Jansen **Firma** :Duisburg
Autragnummer :8236250068 **Bediener** :Fischer
Ortsteil :Obermeiderich [O-Mdr] **Eigentum** :Gemeindeeigentum
Straße :Hamborner Str. (A-Hamb) ~1676 **Baujahr** :1937
Lage im Verkehr :Keine Befestigung/Acker/Grün

Haltungs Nr. :H0028531
Von Schacht :53040337 **Nach Schacht**:53040481
Kanalart :Freispiegelkanal **Haltungslnng.**:107.1 m
Profilart :EI SONDERGROESSE **Durchmesser** :1600/1900
Entw.-System :Mischwasser
Material :Mauerwerk
Material Auskl. :

Reinigung :Wurde vor Inspektion gereinigt **Wetter** :Trocken
Unters.Richtung :In Fließrichtung
Untersuch.Grund :TVU Sanierungsplanung
Bearb.Status : **Meldung SM** :

M1:650	Position	Kürzel	Langtext	Filmp.	Bildnr.	SK
53040337						
	0,00m	BCDXP-	Anfangsknoten Inspektionsanfang	00:00:14		
	0,00m	BDA--	Allgemeines Foto	00:00:54	41D	
	0,00m	BAFAE	Oberflächenschaden erhöhte Rauheit nicht eindeutig feststellbar [4-8Uhr]	00:01:10	42D	
		A1	Beginn Streckenschaden			
	4,23m	BABBB	Rissbildung Riss am Rohrfumfang [12-12Uhr] 5.00 mm	00:02:09	43D	
	7,80m	BABBC	Rissbildung Riss komplexe Rissbildung [4-8Uhr] 2.00 mm	00:03:28	44D	
	11,13m	BABBB	Rissbildung Riss am Rohrfumfang [7-8Uhr] 1.00 mm	00:04:13	45D	
	13,00m	BABBA	Rissbildung Riss in Längsrichtung [6Uhr] 4.00 mm	00:05:31	46D	
		A2	Beginn Streckenschaden			
	15,88m	BABBB	Rissbildung Riss am Rohrfumfang [12-12Uhr] 10.00 mm	00:07:49	47D	
	15,88m	BDB--	SM Sofortmassnahme	00:08:43	48D	
	20,32m	BABBC	Rissbildung Riss komplexe Rissbildung [4-8Uhr] 2.00 mm	00:09:48	49D	
	20,32m	BACB-	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [5Uhr] 70.00 mm	00:10:22	50D	
	20,32m	BAO--	Boden sichtbar [5Uhr]	00:10:35	51D	
	20,32m	BDB--	SM Sofortmassnahme	00:10:42	52D	
	31,11m	BABBA	Rissbildung Riss in Längsrichtung [6Uhr] 5.00 mm	00:12:02		
		B2	Ende Streckenschaden			
	46,14m	BBCB-	Ablagerungen grobes Material [6Uhr] 3.00 %	00:13:39	53D	
		A3	Beginn Streckenschaden			

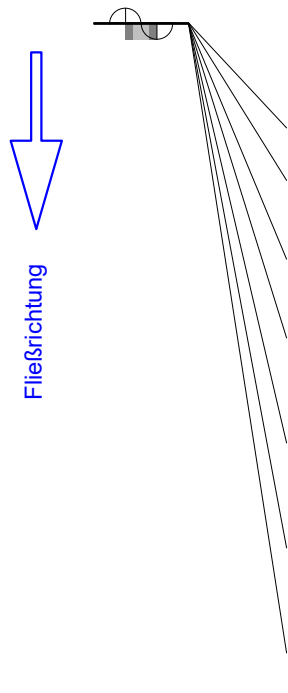


Position	Kürzel	Langtext	Filmp.	Bildnr.	SK
52,94m	BACB-A4	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [6-7Uhr] 1000.00 mm Beginn Streckenschaden	00:14:59	54D	
52,94m	BAO--	Boden sichtbar [6-7Uhr]	00:15:18	55D	
52,94m	BDB--A5	SM Sofortmassnahme Beginn Streckenschaden	00:15:31	56D	
53,00m	BDB--B5	SM Sofortmassnahme Ende Streckenschaden	00:19:30		
53,00m	BACB-B4	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [6-7Uhr] 1000.00 mm Ende Streckenschaden	00:19:48		
53,00m	BBCB-B3	Ablagerungen grobes Material [6Uhr] 3.00 % Ende Streckenschaden	00:20:04		
53,00m	BAFAE-B1	Oberflächenschaden erhöhte Rauheit nicht eindeutig feststellbar [4-8Uhr] Ende Streckenschaden	00:20:20		
53,01m	BDCYY	Inspektion endet vor dem Endknoten Abbruch Abbruch der Inspektion	00:18:47	57D	

Bildblatt: H0028531

Datum: 18.07.2025
Haltungs-Nr.: H0028531
Von-Schacht: 53040337
Straße: Hamborner Str. (A-Hamb)
Abw.Art: Freispiegelkanal

Bericht Nr: 4
Durchm.DN: 1600/1900
Bis-Schacht: 53040481
Material: Mauerwerk

BE663505.056 0,00m

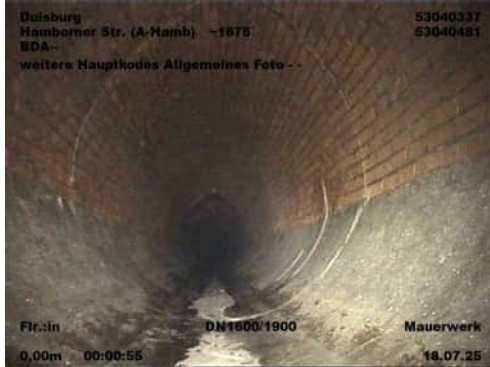

BDA-- : Allgemeines Foto

BE663505.057 0,00m



BAFAE : Oberflächenschaden erhöhte Rauheit
nicht eindeutig feststellbar [4-8Uhr]

BE663505.058 4,23m



BABBB : Rissbildung Riss am Rohrfumfang
[12-12Uhr] 5.00 mm

BE663505.059 7,80m



BABBC : Rissbildung Riss komplexe Rissbildung
[4-8Uhr] 2.00 mm

BE663505.060 11,13m



BABBB : Rissbildung Riss am Rohrfumfang
[7-8Uhr] 1.00 mm

BE663505.061 13,00m



BABBA : Rissbildung Riss in Längsrichtung [6Uhr]
4.00 mm

Bildblatt: H0028531

Datum: 18.07.2025 Bericht Nr: 4
Haltungs-Nr.: H0028531 Durchm.DN: 1600/1900
Von-Schacht: 53040337 Bis-Schacht: 53040481
Straße: Hamborner Str. (A-Hamb) Material: Mauerwerk
Abw.Art: Freispiegelkanal

BE663505.062 15,88m



BABBB : Rissbildung Riss am Rohrfumfang
[12-12Uhr] 10.00 mm

BE663505.063 15,88m



BDB-- : SM Sofortmassnahme

BE663505.064 20,32m



BABBC : Rissbildung Riss komplexe Rissbildung
[4-8Uhr] 2.00 mm

BE663505.065 20,32m




BACB- : Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
[5Uhr] 70.00 mm

BE663505.066 20,32m



BAO-- : Boden sichtbar [5Uhr]

BE663505.067 20,32m

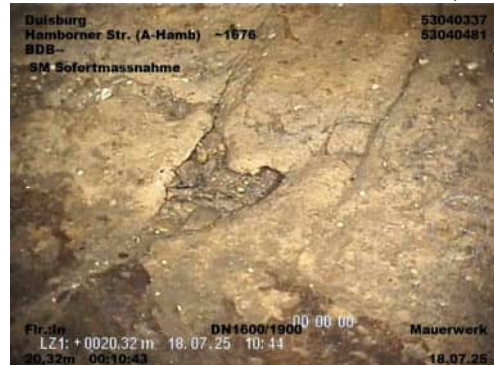

BDB-- : SM Sofortmassnahme

Bildblatt: H0028531

Datum: 18.07.2025
Haltungs-Nr.: H0028531
Von-Schacht: 53040337
Straße: Hamborner Str. (A-Hamb)
Abw.Art: Freispiegelkanal

Bericht Nr: 4
Durchm.DN: 1600/1900
Bis-Schacht: 53040481
Material: Mauerwerk

BE663505.068 46,14m



BBCB- : Ablagerungen grobes Material [6Uhr] 3.00 %

BE663505.069 52,94m



BACB- : Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [6-7Uhr] 1000.00 mm

BE663505.070 52,94m



BAO-- : Boden sichtbar [6-7Uhr]

BE663505.071 52,94m



BDB-- : SM Sofortmassnahme

BE663505.072 53,01m



BDCYY : Inspektion endet vor dem Endknoten
Abbruch Abbruch der Inspektion

Haltungsgrafik: H0028531

Datum	:11.02.2026	Zeit	:07:42:17
Auftraggeber	:Jansen	Firma	:Duisburg
Autragnummer	:8236250068	Bediener	:Schliemann
Ortsteil	:Obermeiderich [O-Mdr]	Eigentum	:Gemeindeeigentum
Straße	:Hamborner Str. (A-Hamb) ~1676	Baujahr	:1937
Lage im Verkehr	:Keine Befestigung/Acker/Grün		

Haltungs Nr.	:H0028531	Nach Schacht:	53040337
Von Schacht	:53040481	Haltungslnng.:	107.1 m
Kanalart	:Freispiegelkanal	Durchmesser	:1600/1900
Profilart	:EI SONDERGROESSE		
Entw.-System	:Mischwasser		
Material	:Mauerwerk		
Material Auskl.	:		

Reinigung	:Wurde vor Inspektion gereinigt	Wetter	:Nieselregen
Unters.Richtung	:Gegen Fließrichtung		
Untersuch.Grund	:TVU Sanierungsplanung		
Bearb.Status	:	Meldung SM	:

M1:400	Position	Kürzel	Langtext	Filmp.	Bildnr.	SK
53040481						
	0,00m	BCDXP-	Anfangsknoten Inspektionsanfang	00:00:11		
	0,00m	BDA--	Allgemeines Foto [12Uhr]	00:00:26	1D	
	3,53m	BACB-	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [7-8Uhr] 150.00 mm	00:01:14		
	4,06m	BBCC-	Ablagerungen hartes oder verdichtetes Material [6-8Uhr] 10.00 %	00:01:46	2D	
		A1	Beginn Streckenschaden			
	4,43m	BABBB	Rissbildung Riss am Rohrumfang [6-9Uhr] 3.00 mm	00:02:21	3D	
	20,51m	BACB-	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [4-5Uhr] 80.00 mm	00:03:58	4D	
	20,59m	BACB-	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [7Uhr] 300.00 mm	00:04:18	5D	
	20,65m	BAP--	Hohlraum sichtbar [7Uhr]	00:04:31	6D	
	20,65m	BDB--	SM Sofortmassnahme	00:04:38	7D	
	21,49m	BACB-	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [8Uhr] 100.00 mm	00:05:09	8D	
	21,49m	BAO--	Boden sichtbar [7Uhr]	00:05:17	9D	
	22,60m	BBCC-	Ablagerungen hartes oder verdichtetes Material [6-8Uhr] 15.00 %	00:06:17		
		B1	Ende Streckenschaden			
	22,60m	BACB-	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [6-7Uhr] 1000.00 mm	00:06:49	10D	
	22,60m	BAO--	Boden sichtbar [6-7Uhr]	00:07:02	11D	
	22,60m	BDB--	SM Sofortmassnahme	00:07:08	12D	
	22,60m	BDCYD	Inspektion endet vor dem Endknoten Abbruch Gegenseite nicht erreicht	00:07:33	13D	

Bildblatt: H0028531

Datum: 11.02.2026
Haltungs-Nr.: H0028531
Von-Schacht: 53040481
Straße: Hamborner Str. (A-Hamb)
Abw.Art: Freispiegelkanal

Bericht Nr: 1
Durchm.DN: 1600/1900
Bis-Schacht: 53040337
Material: Mauerwerk

BE684305.001 0,00m



BDA-- : Allgemeines Foto [12Uhr]

BE684305.002 4,06m



BBCC- : Ablagerungen hartes oder verdichtetes Material [6-8Uhr] 10.00 %

BE684305.003 4,43m



BABBB : Rissbildung Riss am Rohrfumfang [6-9Uhr] 3.00 mm

BE684305.004 20,51m



BACB- : Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [4-5Uhr] 80.00 mm

BE684305.005 20,59m



BACB- : Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [7Uhr] 300.00 mm

BE684305.006 20,65m



BAP-- : Hohlraum sichtbar [7Uhr]

Bildblatt: H0028531

Datum: 11.02.2026
Haltungs-Nr.: H0028531
Von-Schacht: 53040481
Straße: Hamborner Str. (A-Hamb)
Abw.Art: Freispiegelkanal

Bericht Nr: 1
Durchm.DN: 1600/1900
Bis-Schacht: 53040337
Material: Mauerwerk

BE684305.007 20,65m



BDB-- : SM Sofortmassnahme

BE684305.008 21,49m



BACB- : Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
[8Uhr] 100.00 mm

BE684305.009 21,49m



BAO-- : Boden sichtbar [7Uhr]

BE684305.010 22,60m




BACB- : Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
[6-7Uhr] 1000.00 mm

BE684305.011 22,60m



BAO-- : Boden sichtbar [6-7Uhr]

BE684305.012 22,60m

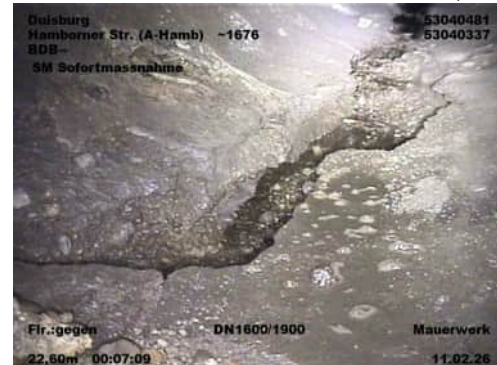

BDB-- : SM Sofortmassnahme

Bildblatt: H0028531

Datum: 11.02.2026	Bericht Nr: 1
Haltungs-Nr.: H0028531	Durchm.DN: 1600/1900
Von-Schacht: 53040481	Bis-Schacht: 53040337
Straße: Hamborner Str. (A-Hamb)	Material: Mauerwerk
Abw.Art: Freispiegelkanal	



BDCYD : Inspektion endet vor dem Endknoten
Abbruch Gegenseite nicht erreicht

Haltungsgrafik: H0025413

Datum :21.07.2025 **Zeit** :09:12:38
Auftraggeber :Jansen **Firma** :Duisburg
Autragnummer :8236250068 **Bediener** :Fischer
Ortsteil :Obermeiderich [O-Mdr] **Eigentum** :Gemeindeeigentum
Straße :Hamborner Str. (A-Hamb) ~1676 **Baujahr** :1937
Lage im Verkehr :Keine Befestigung/Acker/Grün

Haltungs Nr. :H0025413
Von Schacht :53040480 **Nach Schacht**:53040481
Kanalart :Freispiegelkanal **Haltungslnng.:** 11.1 m
Profilart :EI SONDERGROESSE **Durchmesser** :1600/1900
Entw.-System :Mischwasser
Material :Mauerwerk
Material Auskl. :

Reinigung :Wurde vor Inspektion gereinigt **Wetter** :Trocken
Unters.Richtung :Gegen Fließrichtung
Untersuch.Grund :TVU Sanierungsplanung
Bearb.Status : **Meldung SM** :

M1:100	Position	Kürzel	Langtext	Filmp.	Bildnr.	SK
53040480						
	0,00m	BCDXP-	Anfangsknoten Inspektionsanfang	00:00:04		
	0,00m	BAFEE	Oberflächenschaden Zuschlagstoffe fehlen nicht eindeutig feststellbar [8Uhr]	00:00:55	1D	
	0,00m	BAFEE	Oberflächenschaden Zuschlagstoffe fehlen nicht eindeutig feststellbar [6Uhr]	00:01:42	2D	
	0,00m	BBEH-	Andere Hindernisse Gegenstand/Objekt in den Rohrkörper eingebaut [7Uhr] 5.00 %	00:02:20	3D	
	0,00m	BBEH-	Andere Hindernisse Gegenstand/Objekt in den Rohrkörper eingebaut [5-6Uhr] 15.00 %	00:03:03	4D	
	0,00m	BABBC	Rissbildung Riss komplexe Rissbildung [5-7Uhr] 3.00 mm Beginn Streckenschaden	00:05:01	5D	
	0,00m	BAFEE	Oberflächenschaden Zuschlagstoffe fehlen nicht eindeutig feststellbar [5-7 Uhr]	00:05:27	6D	
		A2	Beginn Streckenschaden			
	5,18m	BDA--	Allgemeines Foto	00:07:14	7D	
	5,18m	BDA--	Allgemeines Foto	00:07:30	8D	
	8,99m	BAFEE	Oberflächenschaden Zuschlagstoffe fehlen nicht eindeutig feststellbar [5-7 Uhr]	00:08:39		
		B2	Ende Streckenschaden			
	8,99m	BABBC	Rissbildung Riss komplexe Rissbildung [5-7Uhr] 3.00 mm Ende Streckenschaden	00:09:02		
		B1				
	8,99m	BCEXP-	Endknoten Inspektionsende	00:09:09	9D	
53040481						

Bildblatt: H0025413

Datum: 21.07.2025
Haltungs-Nr.: H0025413
Von-Schacht: 53040480
Straße: Hamborner Str. (A-Hamb)
Abw.Art: Freispiegelkanal

Bericht Nr: 1
Durchm.DN: 1600/1900
Bis-Schacht: 53040481
Material: Mauerwerk

BE663805.001 0,00m



BAFEE : Oberflächenschaden Zuschlagstoffe
fehlen nicht eindeutig feststellbar [8Uhr]

BE663805.002 0,00m




BAFEE : Oberflächenschaden Zuschlagstoffe
fehlen nicht eindeutig feststellbar [6Uhr]

BE663805.003 0,00m



BBEH- : Andere Hindernisse Gegenstand/Objekt in
den Rohrkörper eingebaut [7Uhr] 5.00 %

BE663805.004 0,00m

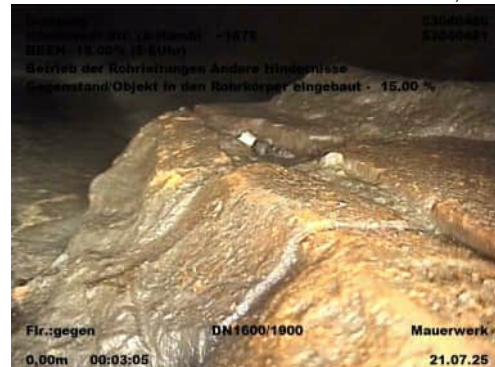

BBEH- : Andere Hindernisse Gegenstand/Objekt in
den Rohrkörper eingebaut [5-6Uhr] 15.00 %

BE663805.005 0,00m



BABBC : Rissbildung Riss komplexe Rissbildung
[5-7Uhr] 3.00 mm

BE663805.006 0,00m



BAFEE : Oberflächenschaden Zuschlagstoffe
fehlen nicht eindeutig feststellbar [5-7Uhr]

Bildblatt: H0025413

Datum: 21.07.2025
Haltungs-Nr.: H0025413
Von-Schacht: 53040480
Straße: Hamborner Str. (A-Hamb)
Abw.Art: Freispiegelkanal

Bericht Nr: 1
Durchm.DN: 1600/1900
Bis-Schacht: 53040481
Material: Mauerwerk

BE663805.007 5,18m



BDA-- : Allgemeines Foto

BE663805.008 5,18m



BDA-- : Allgemeines Foto

BE663805.009 8,99m



BCEXP- : Endknoten Inspektionsende

Haltungsgrafik: H0040152

Datum :09.10.2025 **Zeit** :09:04:19
Auftraggeber :WBD **Firma** :Duisburg
Autragnummer :9002025082 **Bediener** :Weiß


Ortsteil :Obermeiderich [O-Mdr] **Eigentum** :Gemeindeeigentum
Straße :Hamborner Str. (A-Hamb) ~1676 **Baujahr** :1937
Lage im Verkehr :Hauptstraße

Haltungs Nr. :H0040152
Von Schacht :53040480 **Nach Schacht**:53040504
Kanalart :Freispiegelkanal **Haltungslnng.**:153.9 m
Profilart :EI SONDERGROESSE **Durchmesser** :1600/1900
Entw.-System :Mischwasser
Material :Mauerwerk
Material Auskl. :

Reinigung :Wurde vor Inspektion gereinigt **Wetter** :Trocken
Unters.Richtung :In Fließrichtung
Untersuch.Grund :Sonstige
Bearb.Status : **Meldung SM** :

M1:950	Position	Kürzel	Langtext	Filmp.	Bildnr.
53040480					
	0,00m (153,60)	BCDXP-	Anfangsknoten Inspektionsanfang	00:00:04	
	0,00m (153,60)	BBCB-	Ablagerungen grobes Material [4-8Uhr] 10.00 %	00:00:47	1D
	5,51m (148,09)	BCAEA	Anschluss einfacher Anschluss - Loch gemeißelt Anschluss offen [9Uhr] 300.00 mm Anmerkung: [10] Steinzeug	00:02:47	2D
	20,95m (132,65)	BAE--	Fehlender Mörtel [7-8Uhr] 100.00 mm	00:05:25	3D
	28,95m (124,65)	BACB- A1	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [4-5Uhr] 100.00 mm Beginn Streckenschaden	00:06:34	4D
	28,95m (124,65)	BAP-- A2	Hohlraum sichtbar [4-5Uhr] Beginn Streckenschaden	00:06:43	5D
	28,95m (124,65)	BAO-- A3	Boden sichtbar [4-5Uhr] Beginn Streckenschaden	00:06:50	6D
	28,95m (124,65)	BACB-	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [7Uhr] 50.00 mm	00:07:11	7D
	28,95m (124,65)	BAP--	Hohlraum sichtbar [7Uhr]	00:07:19	8D
	28,95m (124,65)	BAO--	Boden sichtbar [7Uhr]	00:07:25	9D
	38,59m (115,01)	BACB- B1	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [4-5Uhr] 100.00 mm Ende Streckenschaden	00:11:57	
	38,59m (115,01)	BAP-- B2	Hohlraum sichtbar [4-5Uhr] Ende Streckenschaden	00:12:04	
	38,59m (115,01)	BAO-- B3	Boden sichtbar [4-5Uhr] Ende Streckenschaden	00:12:10	
	43,49m (110,11)	BACB-	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [7Uhr] 50.00 mm	00:13:12	10D
	43,49m (110,11)	BAP--	Hohlraum sichtbar [7Uhr]	00:13:24	11D

Fortsetzung auf Seite 2

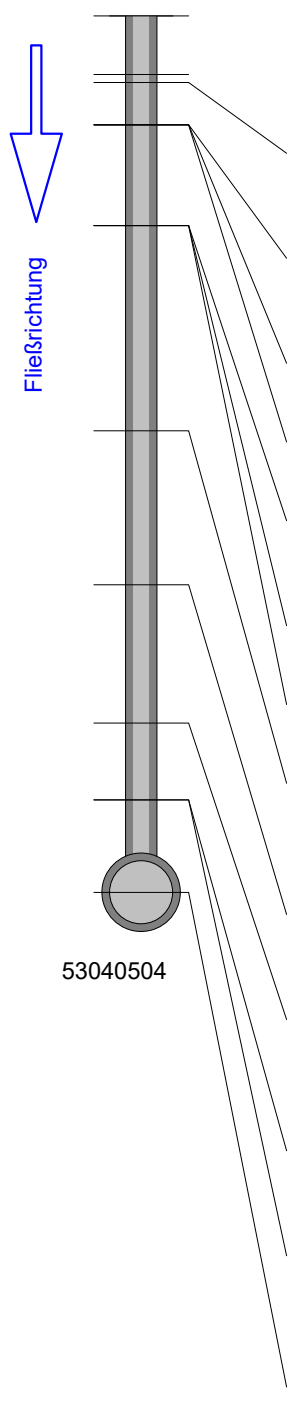	Position	Kürzel	Langtext	Filmp.	Bildnr.
	43,49m (110,11)	BAN--	Poröses Rohr [7Uhr]	00:13:34	12D
	50,85m (102,75)	BDA-- Anmerkung: Anschluss ?	Allgemeines Foto [10Uhr]	00:15:19	13D
	51,84m (101,76)	BBCC- A4	Ablagerungen hartes oder verdichtetes Material [5-7Uhr] 5.00 % Beginn Streckenschaden	00:16:29	14D
	57,18m (96,42)	BACB- A5	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [4-5Uhr] 100.00 mm Beginn Streckenschaden	00:17:35	15D
	57,18m (96,42)	BAP-- A6	Hohlraum sichtbar [4-5Uhr] Beginn Streckenschaden	00:17:51	16D
	57,19m (96,41)	BAO-- A7	Boden sichtbar [4-5Uhr] Beginn Streckenschaden	00:18:01	17D
	69,85m (83,75)	BACB- B5	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [4-5Uhr] 100.00 mm Ende Streckenschaden	00:21:48	
	69,85m (83,75)	BAP-- B6	Hohlraum sichtbar [4-5Uhr] Ende Streckenschaden	00:21:57	
	69,85m (83,75)	BAO-- B7	Boden sichtbar [4-5Uhr] Ende Streckenschaden	00:22:05	
	95,63m (57,97)	BBCC- B4	Ablagerungen hartes oder verdichtetes Material [4-8Uhr] 10.00 % Ende Streckenschaden	00:25:10	
	114,97m (38,63)	BBCC- A8	Ablagerungen hartes oder verdichtetes Material [4-8Uhr] 5.00 % Beginn Streckenschaden	00:27:39	18D
	132,34m (21,26)	BBCC- A9	Ablagerungen hartes oder verdichtetes Material [4-5Uhr] 10.00 % Beginn Streckenschaden	00:31:26	19D
	141,98m (11,62)	BBCC- B8	Ablagerungen hartes oder verdichtetes Material [4-8Uhr] 5.00 % Ende Streckenschaden	00:32:42	
	141,98m (11,62)	BBCC- B9	Ablagerungen hartes oder verdichtetes Material [4-5Uhr] 10.00 % Ende Streckenschaden	00:32:58	
	153,60m (0,00)	BCEXP-	Endknoten Inspektionsende	00:34:25	

Bildblatt: H0040152

Untersuchung vom: 09.10.2025 Berichts Nr.: 1 Firma: Duisburg
Straße : Hamborner Str. (A-Hamb) ~1676
Haltungnr. : H0040152
Kanalart : Freispiegelkanal
Material : Mauerwerk
Von-Schacht : 53040480
Durchmesser : 1600/1900
Nach-Schacht : 53040504

BE671804.001 0,00m



BBCB- : Ablagerungen grobes Material [4-8Uhr]
10.00 %

BE671804.002 5,51m



BCAEA : Anschluss einfacher Anschluss - Loch
gemeißelt Anschluss offen [9Uhr] 300.00 mm

BE671804.003 20,95m



BAE-- : Fehlender Mörtel [7-8Uhr] 100.00 mm

BE671804.004 28,95m



BACB- : Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
[4-5Uhr] 100.00 mm

BE671804.005 28,95m



BAP-- : Hohlraum sichtbar [4-5Uhr]

BE671804.006 28,95m



BAO-- : Boden sichtbar [4-5Uhr]

Bildblatt: H0040152

Untersuchung vom: 09.10.2025 Berichts Nr.: 1 Firma: Duisburg
Straße :Hamborner Str. (A-Hamb) ~1676
Haltungnr. :H0040152
Kanalart :Freispiegelkanal
Material :Mauerwerk
Von-Schacht :53040480
Durchmesser :1600/1900
Nach-Schacht:53040504

BE671804.007 28,95m



BACB- : Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [7Uhr] 50.00 mm

BE671804.008 28,95m



BAP-- : Hohlraum sichtbar [7Uhr]

BE671804.009 28,95m



BAO-- : Boden sichtbar [7Uhr]

BE671804.010 43,49m




BACB- : Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [7Uhr] 50.00 mm

BE671804.011 43,49m



BAP-- : Hohlraum sichtbar [7Uhr]

BE671804.012 43,49m

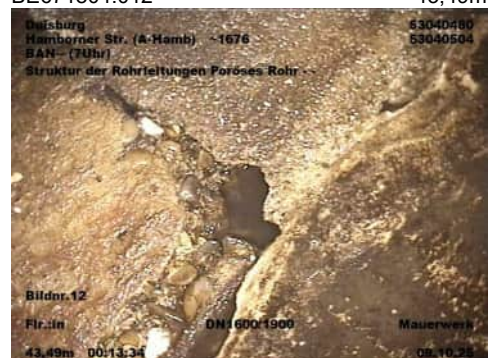

BAN-- : Poröses Rohr [7Uhr]

Bildblatt: H0040152

Untersuchung vom: 09.10.2025 Berichts Nr.: 1 Firma: Duisburg
Straße :Hamborner Str. (A-Hamb) ~1676
Haltungnr. :H0040152
Kanalart :Freispiegelkanal
Material :Mauerwerk
Von-Schacht :53040480
Durchmesser :1600/1900
Nach-Schacht:53040504

BE671804.013 50,85m



BDA-- : Allgemeines Foto [10Uhr]

BE671804.014 51,84m



BBCC- : Ablagerungen hartes oder verdichtetes
Material [5-7Uhr] 5.00 %

BE671804.015 57,18m



BACB- : Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
[4-5Uhr] 100.00 mm

BE671804.016 57,18m



BAP-- : Hohlraum sichtbar [4-5Uhr]

BE671804.017 57,19m



BAO-- : Boden sichtbar [4-5Uhr]

BE671804.018 114,97m



BBCC- : Ablagerungen hartes oder verdichtetes
Material [4-8Uhr] 5.00 %

Bildblatt: H0040152

Untersuchung vom: 09.10.2025 **Berichts Nr.:** 1 **Firma:** Duisburg
Straße :Hamborner Str. (A-Hamb) ~1676
Haltungnr. :H0040152
Kanalart :Freispiegelkanal
Material :Mauerwerk **Durchmesser** :1600/1900
Von-Schacht :53040480 **Nach-Schacht:**53040504



BBCC- : Ablagerungen hartes oder verdichtetes
Material [4-5Uhr] 10.00 %

Haltungsgrafik: H0040153

Datum	:09.10.2025	Zeit	:11:17:01
Auftraggeber	:WBD	Firma	:Duisburg
Autragnummer	:9002025082	Bediener	:Weiß
Ortsteil	:Obermeiderich [O-Mdr]	Eigentum	:Gemeindeeigentum
Straße	:Hamborner Str. (A-Hamb) ~1676	Baujahr	:1937
Lage im Verkehr	:Hauptstraße		

Haltungs Nr.	:H0040153	Nach Schacht:	53040479
Von Schacht	:53040504	Haltungslnng.:	6.6 m
Kanalart	:Freispiegelkanal	Durchmesser	:1300
Profilart	:KREIS		
Entw.-System	:Mischwasser		
Material	:Beton		
Material Auskl.	:		
Reinigung	:Wurde vor Inspektion gereinigt	Wetter	:Trocken
Unters.Richtung	:In Fließrichtung		
Untersuch.Grund	:Sonstige		
Bearb.Status	:	Meldung SM	:

